

CURSUS TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

Christophe TOMCZAK



RÉSUMÉ :

Recueil de leçons utiles pour l'acquisition des compétences pour le BAC PRO TCI.

CYCLE : BACPRO

AUTEURS :

- Christophe TOMCZAK

Table des matières

I. S1. LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE	4
1. S11 - Description des ensembles chaudronnés	4
a. S11-3 Éléments de construction	4
2. S12 - Communication technique	6
a. S12-1 Règles et normes de représentation des ensembles chaudronnés	6
b. S12-2 Spécifications normatives et réglementaires	9
c. S12-3 Le modeleur volumique	9
3. S13 - Les documents techniques	9
a. S13-1 Les documents	9
4. S14 - Les matériaux et produits d'apport	15
a. S14-1 Les matériaux	16
b. S14-2 Les métaux d'apport	19
c. S14-3 Les gaz et les flux	19
5. S15 - Mécanique appliquée	
II. S2. PRÉPARATION DE LA FABRICATION	22
1. S21 - Organisation du processus	22
a. S21-1 Contraintes de la fabrication	22
b. S21-2 Contraintes économiques	30
2. S22 - Les débits	
3. S23 - Les développés	31
a. S23-1 Développements des volumes	31
III. S3. LES PROCÉDÉS	32
1. Technologie des instruments de traçage utilisés en chaudronnerie	32
2. S31 - Les procédés de débit	35
a. S31-1 Le principe des procédés de découpe et incidences sur la matière	35
b. S31-2 Relation machine/support pièce/pièce	42
3. S32 - Les procédés de conformation	42
a. S32-1 Techniques de déformation plastique	42
4. S33 - Techniques et procédés de soudage	54
a. S33-1 Le soudage par fusion	54
b. S33-2 Procédé soudage à l'arc avec électrode enrobée (111)	54
c. S33-3 Procédés TIG (141)	55
d. S33-4 Procédés semi automatiques (131, 135, 136, 138)	60
e. S33-5 Préparation des joints soudés et configurations opératoires	62
f. S33-6 Règles de fabrication, codes et normes	68
g. S33-7 Métallurgie et soudabilité	
h. S33-8 Retraits, déformations et contraintes résiduelles des assemblages soudés	
i. S33-9 Procédés de soudage par résistance	72
5. S34 - Les assemblages mécaniques	
6. S35 - Les procédés de manutention	
IV. S4. LA RÉHABILITATION SUR CHANTIER	76
1. S41 - Identification de l'installation	76
a. S41-1-1 Contexte de l'intervention	76
b. S41-1-2 Conditions d'intervention	80
c. S41-1-3 Caractéristiques techniques d'une installation à réhabiliter	81
d. S41-1-4 Fiches	83
2. S42 - Les méthodes d'intervention	84
a. S42-1 Les moyens spécifiques	84
3. S43 - Les techniques de mise en œuvre sur site	91
a. S43-1 L'intervention	91
V. S5. QUALITÉ ET CONTRÔLE	95
1. S51 - Définition et organisation de la qualité	
2. S52 - Mesure de la qualité en fabrication	
3. S53 - Le contrôle en chaudronnerie	
4. S54 - Le contrôle en soudage	95
a. S54-1 Moyens et essais de contrôle non destructifs	95
b. S54-2 Moyens et essais de contrôle destructifs	95
5. S55 - Les défauts et déformations	

6. S56 - Les opérations de maintenance.....	96
VI. S6. LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	96
1. S61 - La prévention des risques, la santé et la sécurité.....	96
a. S61-3 Les risques liés aux activités	96
2. S62 - Démarche de prévention des principaux risques	96
a. S62-1 Analyse des risques.....	96
b. S62-2 Analyse des accidents	98
c. S62-3 Amélioration de la santé et de la sécurité au travail	98
d. S62-5 Conduite à tenir en cas d'accident (SST).....	99
e. Vidéos réalisées par les élèves.....	99
3. S63 - Le développement durable et la protection de l'environnement	100
ANNEXES	100

Les savoirs utiles pendant le cursus Technicien en Chaudronnerie industrielle

Tout au long de votre formation, vous allez découvrir de nombreux savoirs vous aidant dans l'acquisition des compétences pour devenir "Chaudronnier Industriel".

A travers ces différentes parties, vous allez obtenir les informations nécessaires pour votre cursus BAC PRO

Retrouver au format PDF, la totalité du "Livre Numérique" édition du 06 décembre 2025 : [Savoirs_en_TCI - 2025_12_06.pdf](#)^[p]

I. S1. La communication professionnelle

1. S11 - Description des ensembles chaudronnés

a. S11-3 Éléments de construction

Les éléments standards...

En chaudronnerie ou en tuyauterie Industrielle, voire même pour des éléments de supportage, il existe des éléments standard, des éléments manufacturés qui sont acheté directement chez un fournisseur.



Installation d'une citerne de gaz

Les éléments de construction en tuyauterie Industrielle

<p>RÉSUMÉ : Vous retrouverez le cours ici :</p> <p>Cours : Éléments en tuyauterie [p.]</p> <p>[p.] Powerpoint du cours sur la tuyauterie [p.]</p> <p>MATÉRIELS DE L'ÉLÈVE Crayons de couleurs, trousse fournie</p>	<p>CYCLE : BACPRO</p>	<p>COMPÉTENCES :</p> <ul style="list-style-type: none"> • C 4 1 - Identifier et localiser les sous-ensembles et les éléments d'un ouvrage <p>NOTIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • S11-3 - Éléments de construction. 	<p>AUTEURS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Christophe TOMCZAK
--	------------------------------	---	--

Présentation

La tuyauterie industrielle est présente tout autour de nous :

- Chauffage
- Transport de fluide (eau, gaz)
- Station de traitement des eaux usées
- Raffinerie
- Domaine de l'agroalimentaire (fabrication de chocolat, de dentifrice,..)

Nous ne traiteront pas ici des gaines de ventilations, en général, réalisées en tôles d'acier de fine épaisseur.

Nous verrons ici comment réaliser rapidement une ligne de tuyauterie avec des éléments du commerce qui puisse assurer le transfert de fluides aisément et en toute sécurité.

Dans une installation, on peut apercevoir des vannes de régulation, des supportages de tuyauterie, des accessoires comme des coudes, des colliers, des brides...

Les accessoires de tuyauterie

Dans un souci de gain de temps et de facilité de mise en œuvre, des accessoires manufacturés sont très souvent mis en œuvre dans la fabrication de lignes de tuyauterie.

De nombreux éléments du commerce sont préfabriqués (courbes, Té, réductions), cela permet un gain de temps lors de la fabrication sur mesure d'ensemble complexe.

Jonction de tuyauterie

Pour assembler divers tronçons de tuyauterie, il est également nécessaire de monter des accessoires d'assemblage, comme des raccords à visser, à clamer ou à brider. Il existe de nombreuses sortes, en fonction de l'utilisation finale du client.

Accessoires de tuyauterie : Maîtrise et Contrôle

Enfin, il n'y a pas de réseau de tuyauterie sans accessoires de contrôle ou de maîtrise comme les manomètres ou les robinets vanne :

- Les accessoires de contrôle
- Les organes de sécurité

Les accessoires de tuyauterie

Le cours

Ci après, vous pourrez avoir connaissance du cours.

cf. Cours : Éléments en tuyauterie



Exemple : Exemple d'une ligne de tuyauterie

Voici le plan :

cf. Ligne de tuyauterie

Voici l'énoncé :

cf. Sujet : Tuyauterie ligne aval

Document support :

cf.

Les éléments de construction en chaudronnerie

Les citernes de stockage

Les citernes permettent le stockage de produits :

- liquide (carburant, boisson, peinture, liquide lessiviels, ...)
- gazeux (gaz GPL, oxygène, ...)
- sous pression ou non (eau surchauffée, cuve de préparation de produits industriels,...)

Pour permettre un bon fonctionnement, la citerne peut posséder des piquages latéraux, des éléments pour la manutention ou le supportage de la citerne.

De plus, des accessoires pour la prise de température, de la pression sont possible. Ils doivent être fixés sur la cuve par des raccord vissés ou des brides.

Vous trouverez ci joint le cours et le diaporama.

Cours :

cf. Cours sur les cuves chaudronnées

Diaporama : [Element en Chaudronnerie.ppsx](#)^[p.]

Les éléments de supportage

Supportage

à venir...

2. S12 - Communication technique

Langage à part entière

La communication technique permet de transmettre des informations dans le monde industriel. Pour mener à bien un projet, une commande, une réalisation, divers documents existent.

a. S12-1 Règles et normes de représentation des ensembles chaudronnés

COMPÉTENCES :

- C 4 - Interpréter et vérifier les données de définition de tout ou partie d'un ensemble chaudronné
- C1 : Identifier décoder et interpréter les données de définition d'un ouvrage ou d'un élément

NOTIONS :

- S12 - Communication technique
- S12 – La représentation d'un ouvrage

Représentation d'une pièce, ou d'un ensemble.

La communication technique est primordiale. C'est grâce à elle que l'entreprise dialogue avec ses clients et ses fournisseurs.

Au sein de l'entreprise, la représentation d'une pièce permet de valider les caractéristiques entre les différents services : commercial, bureau d'études, service achats et atelier de fabrication.

Une erreur de représentation, de cote ou d'annotation risque de compromettre la réussite du projet.

Le risque est également financier : reprise de la pièce, pénalité de retard....

Présentation de l'ensemble chaudronné

L'ensemble présenté ci après comprend un réservoir avec des piquages tubulaires sur la partie supérieure et latérale.

Le réservoir est positionné sur 3 pieds en fer UPN avec des platines à fixer au sol.

cf.

i Définition : Le plan d'ensemble

Le plan d'ensemble présente l'objet, l'ensemble des pièces à réaliser, ou à assembler.

On trouve, sur chaque plan d'ensemble, des éléments permanents : la *nomenclature*, et le *cartouche*.

 Qu'est ce qu'une nomenclature ?

La **nomenclature** est la liste des pièces ou sous-ensemble présent sur l'ensemble lui même. On peut voir dans une nomenclature :

- un **repère** qui permet d'identifier la pièce sur le plan
- une **quantité** dénombrant les pièces identiques présents sur le sous ensemble / ou l'ensemble
- une **désignation**
- la **matière** de l'élément
- une **observation** pour donner des indications complémentaires (référence à un plan, une norme,)

16	4	Rivets POP, 2,4 - 9	Allu - tige arbor	
13	1	Support plaque de finie	5 235	
12	1	Plat de fixation Julie	5 235	
11	3	Platine de fixation	5 235	
10	3	Comèbre	5 235	
9	3	Fourreau	5 235	
8	1	Tube DN 8/1 la88,9x3,2	5 235	Arrivée produit
7	1	Bride plate à souder DN 88 PN 10	5 235	
6	3	Tube DN 50 la69,3x2,5	5 235	Pour sortie Echant
5	3	Bride plate à souder DN 50 PN 10	5 235	
4	1	Porte étauche	5 235	Réf 211 431
3	1	Support porte Portex	5 235	
2	2	Fond brûlé à 675°	5 235	
1	1	Visolle	5 235	
REP	NB	DESIGNATION	MATIERE	OBSESSION

 Qu'est ce qu'un cartouche ?

Le **cartouche** permet d'identifier le plan. On y voir des informations permettant de connaître :

- le **titre** du plan indiquant le nom de l'ensemble et le nom du plan
- le **dessinateur**
- la **date de réalisation**
- un **indice** de révision
- l'**échelle** du plan
- le **nom de l'établissement**
- la **référence** du plan permettant un archivage




La lecture d'un plan, comment ça marche

Pour représenter le volume d'une pièce ou un ensemble sur une feuille, il est nécessaire de procéder à la représentation des vues "à plat", c'est à dire, en 2 D.

Afin de pouvoir visualiser la pièce dans son ensemble, plusieurs vues peuvent être nécessaire comme le montre l'image suivante.

On prendra soin d'aligner les différentes vues pour assurer une concordance des vues entre elles.

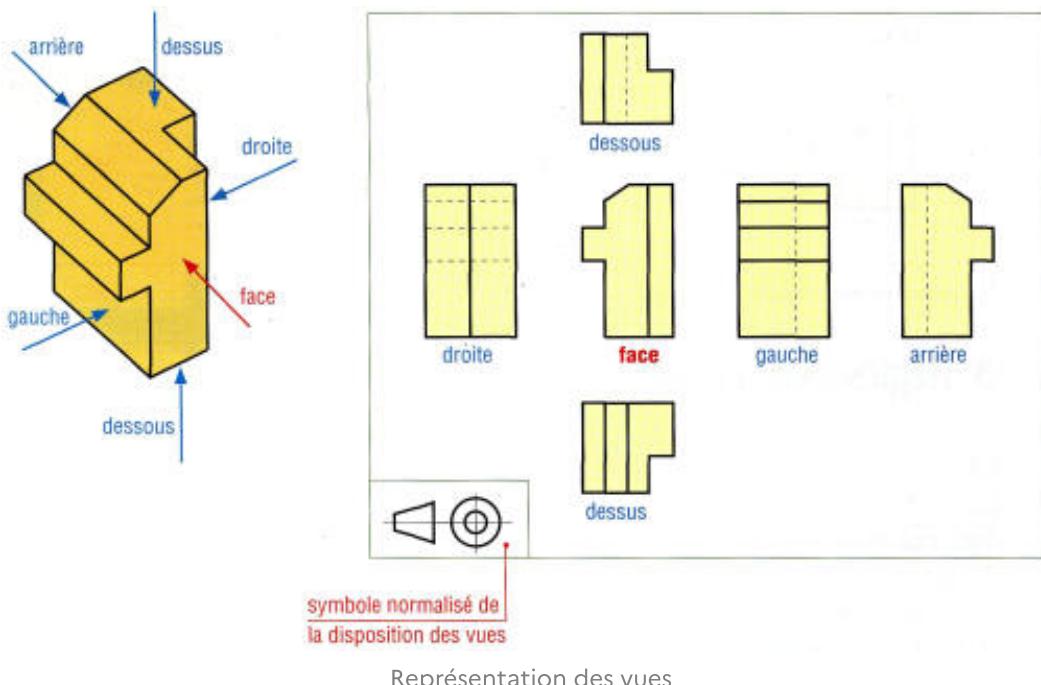

Représentation des vues



Définition : Plan d'ensemble, de sous ensemble et d'éléments.

Le **plan d'ensemble** permet de représenter une installation, ou un ensemble mécano-soudé dans son ensemble. Les cotes d'encombrements sont présentes et permettent de prendre en compte l'environnement de l'ensemble.

Par exemple, pour un réservoir, les cotes de niveau sont présentes pour permettre le raccordement de l'appareil.

On voit apparaître une nomenclature indiquant les sous ensembles, pièces seules, ou éléments de visserie présentes sur l'ensemble.

La vue principale est la représentation de l'ensemble lors de son fonctionnement. En général, il s'agit de la **vue de face**.

Le **plan de sous ensemble** est la représentation d'une partie de l'ensemble présent sur l'installation.

Un Sous ensemble est constitué de 2 pièces minimum, assemblées de manière définitive par un cordon de soudage, par collage, ou par déformation de matière (emboutissage, agrafage...)

Sur le plan d'un sous ensemble, on voit apparaître une nomenclature des pièces soudées constituantes du sous ensemble.

Le **plan de détail** ou de **fabrication** donne toutes les indications nécessaires à sa fabrication dans un atelier : matière, tolérance de fabrication,

i **Définition : Schéma de principe d'une installation d'un sous ensemble.**

Le schéma de principe de l'installation permet de comprendre rapidement le fonctionnement de celui ci, sans pour autant avoir toutes les informations indispensables à la réalisation (cotation de soudure, dimensions précises de fabrication, ..)

Par rapport au plan présenté ci dessous, le schéma permet cependant d'avoir les informations principales :

- dimensions entrée et sortie de fluides,
- hauteur de raccordement
- dimensions globales de l'ensemble.

 | Représentez un schéma de principe du réservoir présenté ci dessus.

i **Définition : Représentation isométrique.**

Nous distinguerons 2 types de représentations ISOMÉTRIQUE :


- la représentation d'une pièce dans l'espace,
- la représentation d'une portion de tuyauterie
- la représentation d'une pièce dans l'espace :

Pour la représentation d'une pièce, il y a 2 types de représentations :


- La perspective cavalière (les fuyantes sont à 45°)
- la perspective isométrique (seulement 1 axe est vertical, les 2 autres sont incliné à 45 °)

La représentation d'une portion de tuyauterie permet de modéliser, sur une seule planche de dessin, les propriétés de la portion de tuyauterie. Elle est très utilisées dans le domaine de la tuyauterie industrielle.

Ici une vue en perspective

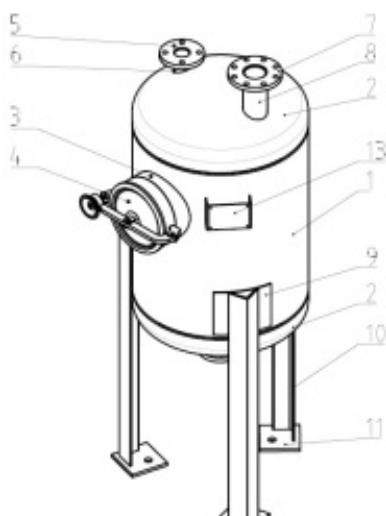

Représentation d'une tuyauterie
(on remarque ici le repère Oxyz)

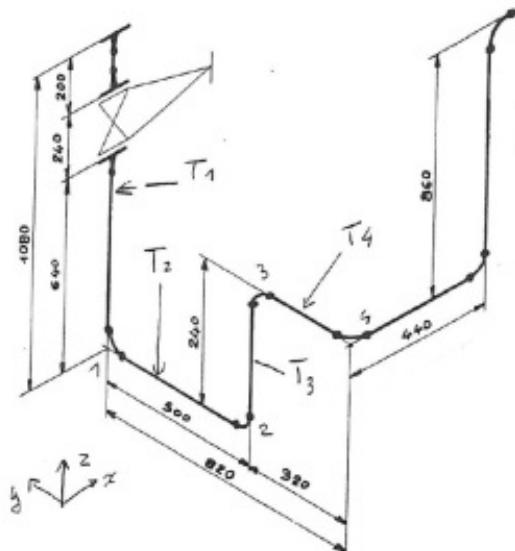

Croquis à main levée.

Le croquis à main levée permet de donner rapidement une idée en vue de la réalisation d'un projet.

On peut voir apparaître sur le croquis les côtes nécessaires à la conception finale de la pièce.

Sur le croquis, il est important d'y faire apparaître l'environnement de la pièce (ce qui l'entoure, les éléments à prendre en compte à proximité de l'élément à définir)



Exemple : Exemple d'analyse d'un plan d'ensemble

Ci après, un exercice à réaliser pour l'étude et le repérage des pièces sur un plan d'ensemble. Le coloriage est très important et facilite la lecture du plan.

Dans la deuxième partie, vous devrez réaliser un plan de détail de 2 pièces (une pièce à plat et une pièce de tôle-rie pliée)

cf.

b. S12-2 Spécifications normatives et réglementaires

à venir

c. S12-3 Le modeleur volumique

Le logiciel SOLIDWORKS.

Ce modeleur présent dans l'industrie permet de concevoir des pièces de toutes formes possible. Pour des pièces de tôlerie, le logiciel nous permettra de préparer les pièces à plat pour une fabrication à l'aide d'une Machine Outil à Commande Numérique de type centrale Laser, Plasma ou poinçonnage.

Évidemment, chaque logiciel permet également une mise en plan, nécessaire pour une fabrication dans l'atelier.

[Lien de présentation vers le logiciel Solidworks 2016](#)

Quelques tutoriels

Logiciel complexe, Solidworks est l'un des modeleur le plus reconnu dans le monde industriel. Pour utiliser les nombreuses fonctions, vous trouverez quelques tutoriels en relation avec le monde de la tôlerie.

cf.

cf.

3. S13 - Les documents techniques

Indispensables ...

Pour la fabrication d'un affaire, d'un ensemble chaudronné ou la mise en œuvre d'une réparation ou d'une maintenance, de nombreux documents sont créés.. Voyons lesquels :



Complément : Dossier technique

Terme générique désignant un ensemble de données techniques relatives à une ou plusieurs phases de la vie d'un produit (conception, industrialisation, fabrication, maintenance...). Ce type de dossier comporte des données, des comptes rendus, des analyses spécifiques et des conclusions techniques.

a. S13-1 Les documents

COMPÉTENCES :

- C 2 - Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale

NOTIONS :

- S13-1 - Les documents

Plusieurs types de documents...

La fabrication d'une pièce ou d'un ensemble chaudronné ne se fait pas sur un coup de tête et pour assurer la traçabilité dans le temps vis à vis du client, de nombreux documents existent au sein d'une entreprise. Voyons quels documents existent....

Cahier des charges

COMPÉTENCES :

- C 2 - Formuler et transmettre des informations, communiquer sous forme écrite et orale

NOTIONS :

- S13-1 - Les documents

Le besoin du client

Le **cahier des charges** permet de rassembler toutes les informations nécessaire à la bonne marche du projet. Ces informations sont importantes et font partie intégrante de la commande auquel se réfère le client du sous-traitant de l'entreprise de chaudronnerie. Dans de document, on peut trouver :

- les matériaux nécessaires à la fabrication de l'ensemble chaudronné ou de la tuyauterie
- les fonctions à réaliser
- les normes à utiliser
- les spécifications de peinture de l'ensemble si nécessaire
- les indications pour la réalisation d'un dossier constructeur (règles à respecter)
- les conditions de fabrication
- le délai à respecter

Pour synthétiser le projet, 2 schémas peuvent être réalisés :

- **la bête à cornes** : le schéma répond aux questions :

- A qui le produit rend t-il service ?
- Sur quoi agit-il ?
- Dans Quel but ?

- **la pieuvre** : elle fait apparaître les fonctions principales et les fonctions contraintes

Retrouver le cours distribué aux élèves :

cf.

+ Complément : Cahier des charges fonctionnel NF X 50 151

Document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en termes de fonctions de services et de contraintes. Pour chacune d'elles, sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux doit être assorti d'une flexibilité.

Le cahier des charges fonctionnel (C.d.C.f.) est un document qui évolue et qui s'enrichit au fur et à mesure de la phase de création d'un produit.

Le C.d.C.f. doit donc être rédigé indépendamment des solutions envisageables et doit permettre l'expression du besoin dans des termes compréhensibles par les utilisateurs.

Cahier de soudage

Une traçabilité sans faille

Le cahier de soudage regroupe les indications à suivre par le soudeur pour la réalisation d'un cordon de soudure.

Les assemblages sont soumis à des notes de calculs lorsque l'ensemble est soumis

- à des charges (comme des structures acier, des ponts, des ensembles porteurs : grues, ponts,...)
- à des pressions intérieures ou extérieures (cuves sous pression, réservoir de gaz, chaudières)

Les calculs sont réalisés avec des logiciels spécifique faisant références à des codes de constructions (voir plus loin)

Documents de traçabilité

Un retour sur la fabrication ...

La traçabilité permet de créer "l'historique" de l'ensemble chaudronné.

Le document de traçabilité peut porter plusieurs noms :

- fiche suiveuse
- fiche de lancement

+ *Complément : Traçabilité*

Aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un article ou d'une activité, ou d'articles ou d'activités semblables, au moyen d'une identification enregistrée.

i *Définition : La Fiche Suiveuse*

La fiche suiveuse est éditée dès le début de la fabrication de la commande. Sur ce document est inséré soit un code barre ou un numéro de lancement permettant d'identifier rapidement la commande à fabriquer.

Sur ce document figure toutes les étapes de fabrication et chaque opérateur peut ainsi "scanner" le code barre de la fiche suiveuse. Le nom de l'opérateur et le temps de fabrication sont alors consignés dans l'historique de fabrication.

i *Définition : La Fiche de Lancement*

La fiche de lancement permet, comme la fiche suiveuse, de mettre en fabrication une pièce ou un ensemble chaudronné. On peut y trouver la nomenclature des pièces nécessaire pour la fabrication.

Le Dossier de fabrication

Toutes les informations nécessaires..

Tout au long de la fabrication, des documents sont créés permettant ainsi de suivre la fabrication et la réalisation de la commande.

On pourra y trouver :

- une gamme opératoire
- un dossier de soudage
- un dossier matériaux (les numéros de coulées sont répertoriés) et les certificats matières
- des plans avec annotations
- des fiches de contrôles
- des fiches de non conformités

+ *Complément : Dossier de fabrication*

Ensemble de documents précisant les moyens matériels et humains retenus et à mettre en œuvre dans une entreprise, pour assurer et garantir la réalisation d'une fabrication en conformité au cahier des charges (ou dossier contractualisé). Il précise également toutes les instructions spécifiques liées aux différentes phases opératives du cycle de réalisation.

i *Définition : La Gamme Opératoire*

La gamme opératoire est un document très important permettant de donner des consignes à l'opérateur lors d'une (ou plusieurs) phases de fabrication. Sur ce document, les informations importantes par rapport à l'ensemble à fabriquer sont indiquées :

- le nom de l'ensemble à fabriquer, le sous ensemble et l'élément
- la matière, l'épaisseur, la quantité de pièce à réaliser
- le nom du rédacteur de la gamme opératoire
- un croquis ou un plan de la pièce à fabriquer
- toutes les opérations à fabriquer et les informations s'y rapportant

Pour chacune des opérations, les informations suivantes sont à spécifier :

- le nom de la machine outils à utiliser
- les numéros de programmes si existant
- les paramètres de programmation éventuellement (cotes de pliages, outils nécessaires...)
- des indications sur le contrôle de la pièce (cotes à contrôler, outillage nécessaires, ...)
- un croquis pour permettre une meilleure compréhension

Il est possible de retrouver des indications sur le temps de préparation alloué pour la préparation et le temps de fabrication pour chacune des phases.

Exercice sur une gamme de pliage : Contrôle : Range feuille^[p.100]

Ci après un exemple d'une gamme de pliage à compléter (format pdf) : [Range Feuille - Gamme.PDF^{\[p.\]}](#)

i **Définition : Le Dossier de Soudage**

Le dossier de soudage permet de faire état des soudeurs étant intervenus sur l'ensemble chaudronné. Chaque soudeur possède sa Qualification qui lui permet de réaliser un assemblage soudé conforme aux spécifications du cahier de soudage. Le responsable qualité repère les cordons réalisés et consigne les soudures dans le dossier de soudage. Dans le cadre d'un appareil sous pression ou nécessitant une fabrication suivie, les cordons de soudures pourront être contrôlés par des procédés d'analyse destructifs ou non.

i **Définition : Le Dossier Matériaux**

Pour certaines application dans le domaine pharmaceutique, il est nécessaire de s'assurer de la nature du matériau. Il est possible de demander un certificat matière lors de la commande des matériaux. Celui ci sera alors archivé dans le dossier matériaux, inclus dans le dossier de fabrication.

i **Définition : Les Plans de fabrication**

Les plans de fabrication seront inclus dans le dossier de fabrication. Des annotations peuvent y être apportées pour un meilleur suivi.

Les plans doivent être réalisés avec soin.

i **Définition : Les Fiches de Contrôles**

Les fiches de contrôles dimensionnelles sont importantes lors d'une fabrication de pièce ou d'un ensemble chaudronné.

i **Définition : Les Fiches de non-conformités**

Elles permettent de faire un retour au bureau d'études ou au fournisseur en cas d'une pièce ne répondant pas aux critères définies par le bureau d'études.

Planning de fabrication

Pourquoi planifier ?

La planification d'une fabrication permet, au sein d'une entreprise :

- une meilleur gestion des achats de matériaux
- une organisation plus efficace de la main d'œuvre
- une mise en adéquation des différents services ou fournisseurs (prévoir un contrôle soudage par une entreprise sous traitante par exemple)

Le planning prévisionnel

Comme son nom l'indique, le planning prévisionnel permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'affaire traitée.

On y fait apparaître toutes les phases de fabrication, de conception, de gestion.

Les méthode de gestion comme le GANTT permet de prendre en charge de gros projets

Nous pourrons prendre en compte les phases suivantes (liste non exhaustive) :

- étude
- approvisionnement des matériaux
- Phase de débit
- Phase de conformation
- Assemblage
- Contrôle
- Peinture
- Expédition

Un suivi pendant toute la phase de réalisation est nécessaire pour suivre au mieux l'avancée du chantier (ou de la pièce).

Le planning permet un ajustement au cas où pour éviter un retard (par exemple)

Les informations indispensables

Il y a plusieurs possibilité pour planifier une affaire ou une réalisation de pièce, par exemple on pourra lister :

- les employés qui sont dédiés aux tâches de l'entreprise
- les machines utilisées
- les affaires en cours avec les différentes tâches.

Les employeurs :

Dans le cas d'employés polyvalent, il est possible d'attribuer plusieurs tâches à réaliser par cet employeur tout au long de la journée, ou de la semaine. Par exemple : cisailler, plier, souder avec pour chacune des action, une durée qui lui est attribuée. Cela donne ainsi le temps total de travail prévu pour l'employeur.

D'autres informations comme les congés, les arrêts malades, les indisponibilités peuvent figurer sur le planning.

Les machines utilisées :

Pour des machines, on pourra leur attribuer des nom d'affaire ou de client. Ainsi, on pourra déterminer un créneau libre, ou au contraire, vérifier que la machine est disponible pour une maintenance par exemple.

Les affaires en cours.

Comme pour le personnel, pour chaque affaire il est possible de déterminer les différentes tâches que devra subir la réalisation de la pièce ou de l'ensemble. Des dates importantes (comme une visite du client) peut être indiquées sur le planning. Cette date n'est pas modifiable par exemple, il s'agit d'une contrainte supplémentaire lors de la réalisation de l'affaire.

Les logiciels et les outils pour planifier

De nos jours, l'informatique permet d'être très réactif sur la planification d'un projet. On pourra informatiser les pratiques issu des outils suivant :

- Diagramme de Gantt
- Réseau PERT

Le diagramme de GANTT permet une lecture horizontale du projet. On y voit un descriptif des tâches à réaliser (à la verticale) et le temps sur l'axe horizontale.

Aussi, les tâches sont liées entre elles par des connecteurs. Quand une tâche est finie, elle peut conditionner le début de la suivante.


Pour exemple :

- le débit à la cisaille ne peut commencer que si la tôle a été livrée.

Avec l'informatique, le suivi est très facile à réaliser et les dates de fin de chantier recalculées dès qu'une modification apparaît. Il est également possible d'indiquer un pourcentage de tâche réalisée au fur et à mesure de l'avancement du projet.




Le réseau PERT est un outil de calcul très efficace. Il permet entre autre de déterminer le "chemin critique" de la réalisation d'un projet. Par exemple, il y a des actions qui peuvent être réalisée indépendamment pendant la fabrication de la pièce ou de l'ensemble, sans pour autant imputer un retard sur le temps total. Au contraire, si un retard intervient sur la livraison de la matière première par exemple, le temps total de fabrication sera automatiquement affecté du retard.

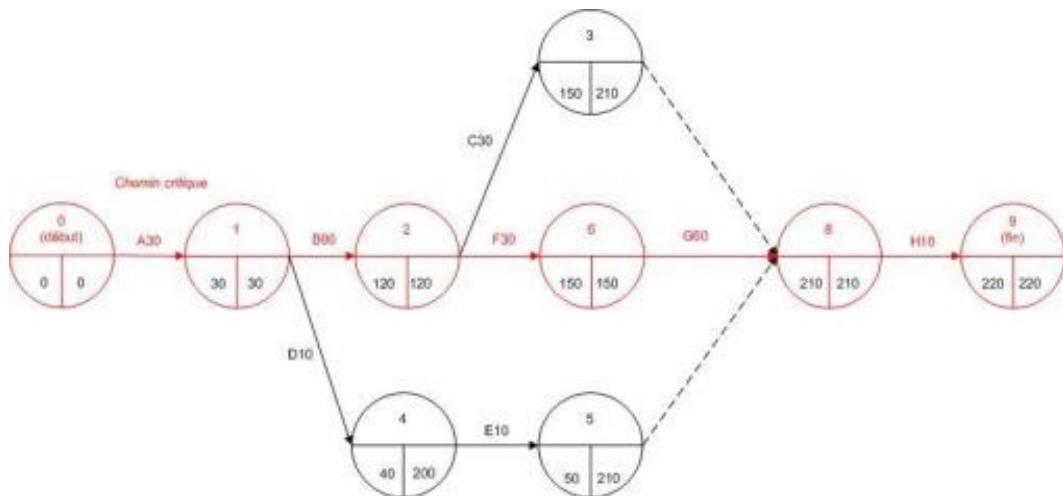

Exemple : Planification du Chef d'œuvre

Réalisation d'une planification prenant en compte les vacances, la période de PFMP

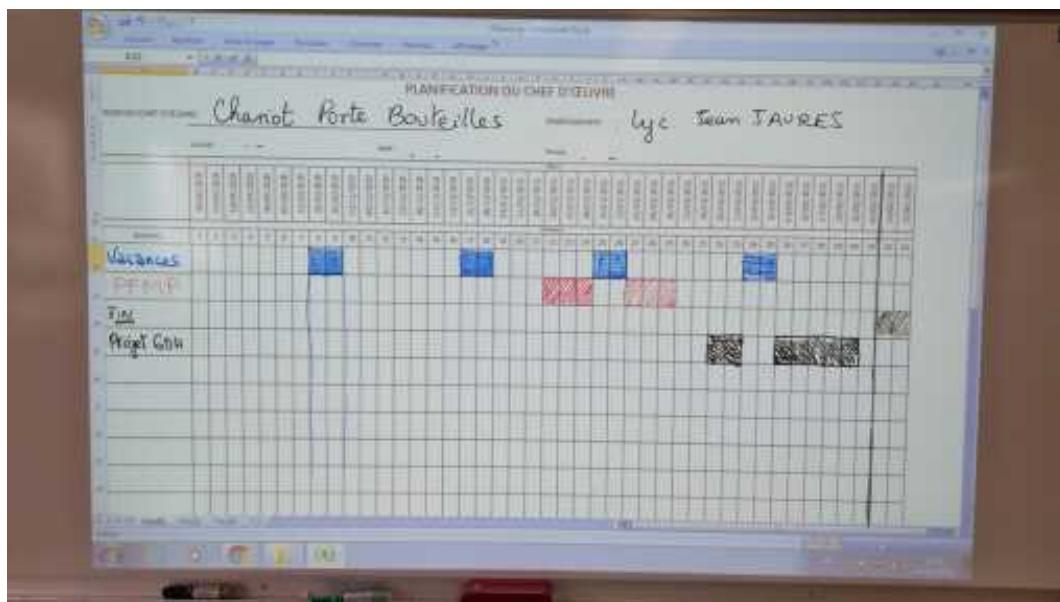

Normes

Standardisation...

La conception ou la fabrication d'un ensemble chaudronné utilise des normes spécifiques. L'AFNOR est l'Association Française de **NOR**malisation. C'est un groupe de travail qui, à partir d'une problématique industrielle, rédige des consignes ou des recommandation à suivre afin que le produit soit nationalement reconnu et correspond à des critères importants (dimensions, fonctionnement).

Ainsi, les produits fabriqués (les profilés, les produits laminés, les tôles, ..) font références à une certaine norme.

Aussi, la fabrication de machine complète , avec des élément tournants, font aussi références à une norme spécifique.

Les normes de l'AFNOR sont nécessaires pour la réalisation d'un ensemble chaudronné. [Voir le site internet pour de plus amples détails.](#)

La norme NF

La norme NF est un sigle qui permet la reconnaissance de l'objet dans le monde. Cette apposition démontre que l'objet a été conçu, réalisé et testé et correspond au cahier des charges pour l'obtention du label NF, c'est un gage de qualité et de sécurité.



Sur le site Wikipédia, [vous trouverez une liste non exhaustive des normes existante.](#)

Codes

Construction selon les codes spécifiques.

Il existe des codes spécifiques de construction en fonction des applications :

- le CODAP : pour le **CODe** de construction des **A**ppareils à **P**ression non soumis à la flamme
- le CODETI : pour le **CODE** de Construction des **T**uyauterie **I**ndustrielles

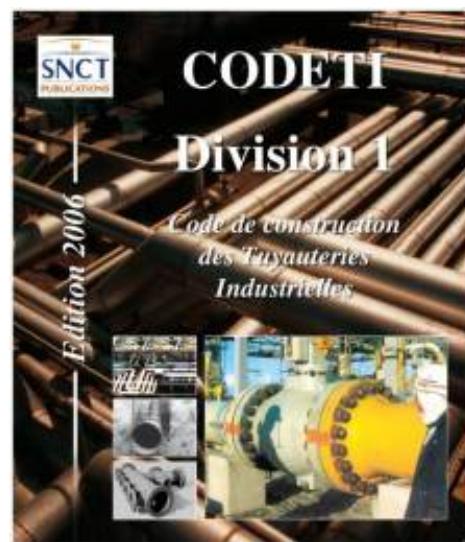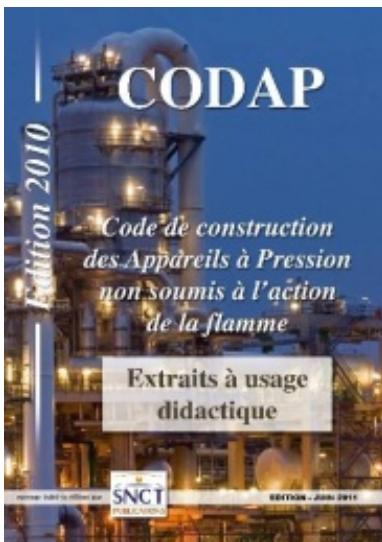

Ce document permet de calculer les épaisseurs de virole nécessaire à la conception d'appareil, mais définit également les règles de fabrication et de préparation des bords de soudage.

Ce document permet de concevoir un supportage de tuyauterie. Il donne les règles à respecter pour la conception d'une ligne de tuyauterie.

4. S14 - Les matériaux et produits d'apport

A chaque application son matériaux ...

Les nuances d'aciers sont multiples :

- l'acier à peindre pour de multiples application (menuiserie métallique, ...)
- les inox pour l'industrie pharmaceutiques ou agroalimentaire
- les alliages pour l'aéronautique
- les fontes pour des applications spéciales (radiateur bâti machine)
- ...

Les applications sont nombreuses, tout comme les types d'acier.

a. S14-1 Les matériaux

Matière première et métal d'apport... Quelle est la différence ?

Le chaudronnier utilise des matières premières : des tôles, des tubes, des profilés. Pour assembler ses pièces, il a besoin d'utiliser des procédés de soudage comme les MAG, l'électrode enrobée.

Il existe de nombreuses nuances d'acier mais également de métal d'apport.

Dans un premier temps, vous découvrirez comment est fabriquée la matière première, puis dans un deuxième temps, nous spécifications les termes des produits élaborés et pour finir, vous verrez comment choisir le métal d'apport.

Les procédés d'obtention

Le minerais de fer ... mais pas seulement.

Pour produire de l'acier, il existe plusieurs procédés :

- à partir du minéral de fer. Le problème est la disponibilité des ressources naturelles qui diminuent.
- à partir des aciers recyclés que l'on trouve dans les déchetteries ou chez les ferrailleurs.

+ Complément : Émission "C'est pas sorcier"

La célèbre émission "C'est pas sorcier" vous explique l'obtention des aciers. C'est une procédé issue de l'industrie Métallurgique.

[Rendez vous sur le lien suivant pour la diffusion sur le site youtube.](#)



Désignation normalisée et formes commerciales

Un nom, une forme

Pour pouvoir fabriquer des ensembles chaudronnés, le concepteur doit puiser dans un catalogue de formes génériques, avec des nuances d'acier qui sont connues. Nous allons découvrir ces 2 points particuliers ci après.

i Définition : Désignation normalisée

Entre les Aciers de construction ou aciers pour les appareils sous pression, chaque acier a sa désignation normalisée :

- les aciers de construction
- les aciers pour les appareils à pression
- les tubes pour canalisation

i

Définition : Formes commerciales

Il existe de nombreuses formes commerciales pour acheter des produits métalliques :

- les plaques d'acier
- les tôles
- les tubes ronds
- les profils creux (carré ou rectangulaires)
- les laminés (plat, rond, carré) ou profils spécifiques : UPN, IPN, HEB,...
- les étirés (plat ou rond)

Pour chaque forme, il existe plusieurs nuances. A préciser pour chaque affaire.



les formes de matériaux

Vous pouvez retrouver [un catalogue complet des produits laminés ici](#)

Caractéristiques mécaniques

Les métaux se distinguent par des caractéristiques particulières qui déterminent leur soudabilité et leurs utilisations. Aujourd'hui, la plupart des métaux utilisés sont des alliages. Un alliage est un mélange d'un métal de base avec un autre métal dans le but d'améliorer ses propriétés physiques

Les métaux ferreux, qui contiennent du fer. Par exemple, l'acier doux, la fonte, les aciers alliés et les aciers inoxydables sont des métaux ferreux.

Les métaux non ferreux, qui ne contiennent pas de fer. L'aluminium, le cuivre et le magnésium comptent parmi ces métaux.

Résistance

La résistance ou "Limite élastique" est la propriété qui définit les caractéristiques du matériau à se déformer sans se rompre, et ce, de manière irréversible, sous une contrainte mécanique.

Pour les aciers de construction, la valeur R_e peut aller de 235 à 355 MPa. Pour un inox la valeur sera de 185 MPa.

Il ne faut pas confondre avec la "Résistance à la Rupture" pour laquelle les valeurs seront respectivement de 340, 490 et 440 à 640 MPa pour les inox.

Dureté :


La dureté d'un matériau est définie comme la résistance qu'il oppose à la pénétration d'un corps plus dur que lui. Par exemple, l'acier est plus dur que l'aluminium, car il est plus difficile à rayer. En d'autres termes, la dureté dépend de la facilité avec laquelle un corps peut déformer ou détruire la surface d'un matériau en y pénétrant.

Pour déterminer la dureté d'un acier, on utilise pour cela le Test Vickers ou Brinell

La résilience

Résistance qu'offre un matériau à un effort appliqué brutalement, avec effet de choc. Essai indispensable pour déterminer la fragilité du métal. Il consiste à briser une éprouvette entaillée d'un seul coup de masse et à mesurer

rer l'énergie absorbée par cette rupture. On utilise généralement un marteau pendule.

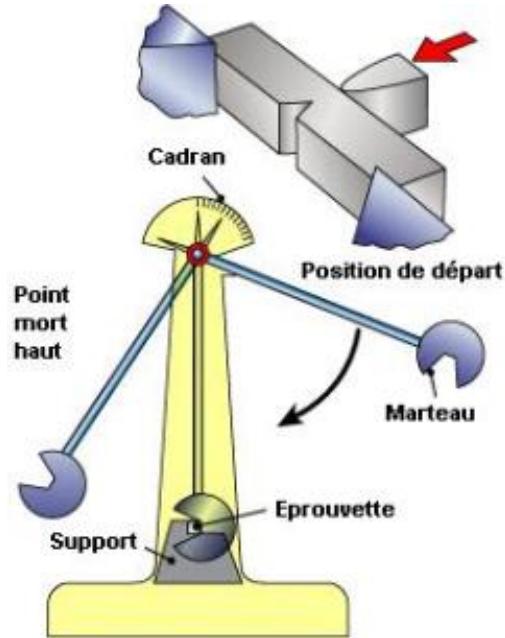

Élasticité

L'élasticité d'un métal désigne sa capacité à reprendre sa forme, tel un ressort que vous étirez et relâchez. La limite d'élasticité représente le point à partir duquel la pièce est déformée de manière permanente.

Malléabilité

La malléabilité est la facilité avec laquelle un matériau se laisse façonner, étendre et aplatis en feuille mince sous un effort de compression. Les procédés de compression sont le forgeage (martèlement) et le laminage (rouleau compresseur). L'or, l'argent, le fer blanc et le plomb sont très malléables. La malléabilité croît avec l'augmentation de la température.

loi de Hooke,

- module d'élasticité longitudinale (Young) ...

C'est une valeur qui dépend du matériau lui-même. Cette constante permet ensuite de nombreux calcul comme l'allongement sous une force appliquée au matériau. Son unité est MPa.

Autres termes :

- Ductilité

Un matériau est dit ductile lorsqu'il peut être étiré, allongé ou déformé sans se rompre. Des métaux comme l'or, le cuivre et l'acier doux sont ductiles.

- Fragilité

Un métal fragile est un métal qui se rompt au lieu de se déformer. Le verre, la fonte, le béton et les céramiques sont d'excellents exemples de matériaux fragiles. Ils ne supportent pas les efforts de pliage et se brisent lors d'un choc ou impact.

- Ténacité

Cette propriété est en quelque sorte le contraire de la fragilité. Connue aussi sous le terme de "résilience", la ténacité est la capacité d'un matériau à résister à la rupture sous l'effet d'un choc. Par exemple, l'acier est plus tenace que la fonte, et la fonte plus tenace que le verre. Les machinistes outilleurs œuvrant dans la fabrication de systèmes de poinçon et de matrices en acier connaissent fort bien l'importance de cette propriété. Lorsque les systèmes ont pour fonction de découper des plaques d'acier par poinçonnage, il faut que les poinçons résistent bien aux chocs, sans se briser ni s'écailler, étant donné le rythme de production de plus en plus élevé.

Les traitements thermiques

Pourquoi faire des traitements thermiques

Les traitements thermiques sont nécessaire pour modifier la structure de l'acier en lui même pour une meilleure utilisation.

Vous pouvez regarder les vidéos suivantes :

- TRAITEMENT THERMIQUE DE L'ACIER partie 1 : <https://youtu.be/X-VfmVngtjw>
- TRAITEMENT THERMIQUE DE L'ACIER partie 2 : <https://youtu.be/NvOWUeGJyrg>

b. S14-2 Les métaux d'apport

Différentes formes des métaux d'apport

électrode, fil nu, fil fourré).

Prescriptions d'utilisation

(paramètres, étuvage, positions).

c. S14-3 Les gaz et les flux

+ Complément : Brochure INRS

Indispensable en matière de conseil et réglementation, l' **Institut National de Recherche et de Sécurité** a édité une brochure qui résume toutes les informations importantes à savoir (type de gaz, préconisations de stockage,) :

vous trouverez l'accès ici : [Les bouteilles de gaz](#)



Les bouteilles de gaz
Identification, prévention
lors du stockage et de l'utilisation

Classement des gaz et des flux

Les gaz et les flux

Dans l'industrie, il est possible de trouver différents types de gaz :

- Gaz non toxique, non inflammable
- Gaz inflammable
- Gaz comburant
- Gaz toxique
- Gaz corrosif
- Gaz dangereux pour l'environnement

Gaz non toxique, non inflammable	Gaz inflammable	Gaz comburant	Gaz toxique	Gaz corrosif	Gaz dangereux pour l'environnement
					

Les flux sont utilisés en soudage pour réaliser le cordon de soudure.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site internet rocdacier.com

Différents types de gaz (neutre, actif) et flux utilisés lors du soudage

Les gaz utilisés

Les procédés de soudage semi automatiques utilisent des gaz

ACTIF : pour le MAG

INERT : pour le MIG et Le TIG

Comment identifier un gaz ACTIF et un gaz INERT ?

Cela dépend de la proportion des constituants des gaz :

- un gaz est composé de Argon et de CO₂ est un gaz ACTIF (nom commerciaux par exemple ENERMIX 21A / MISON 8 / ATALTM 5) . En général, il s'agit d'un mélange Argon / CO₂ (18%)
- un gaz est composé d'Argon pur est un gaz INERT mais il peut, pour modifier les caractéristiques de soudage, y avoir un mélange avec de l'hélium, de l'hydrogène ou de l'azote.

Attention à bien regarder les [Fiche de Données de Sécurité](#) qui donnent la composition exacte des mélanges de gaz de soudage.

Ainsi,

[ENERMIX 21 A](#) : mélange Argon (92%) - CO₂ (8%)

ATAL 5A : mélange Argon (82%) - CO₂ (18%)

Gestion des Stocks, un impératif de production

Pas de Gaz, pas de soudage...

La production en entreprise implique un suivi quotidien, voire hebdomadaire afin de ne pas être en manque de gaz.

Avec le délais de traitement de commande et de livraison, un retard de fabrication peut mettre en péril l'entreprise : retard de fabrication, de livraison, ou impossibilité de se servir d'un véhicule gaz (type chariot élévateur).

Pour palier à ce problème, il est intéressant de mettre en place un suivi des stocks de gaz.

 A l'atelier de production, prenez le temps de vérifier la pression de gaz compris dans chacune des bouteilles. Pour cela, ouvrez la bouteilles, notez la pression indiquée par le manomètre et reportez la valeur sur le document.

Après avoir complété le document ci dessous, procédez au calcul du volume de gaz dans la bouteille.
cf.

Nous considérerons arbitrairement que :

« le volume de gaz » est égal « à la pression dans la bouteille » x « volume de la bouteille »

$$V_{\text{gaz}} = P_{\text{bouteille}} \times V_{\text{bouteille}}$$

Calculez, pour chaque bouteilles, le volume de gaz détendu et reportez la valeur dans [le tableau en ligne \(lien ici\)](#).



Important,

En cas de nombre de bouteilles vide trop important, informez votre professeur et faites procéder à une commande de gaz.

Précautions à prendre pour le stockage, la conservation et l'utilisation des produits

Stockage des produits de soudage

D'une manière générale, les consommables doivent être conservés dans un endroit à température tempérée et sec. En effet, le principale effet est l'humidité dans l'aire ambiant. Par exemple, pour les électrodes enrobée, l'humidité compris dans l'air est néfaste pour la qualité de soudage. En effet, d'hydrogène compris dans l'air se retrouve dans l'enrobage de l'électrode. Pour cette raison, on évoquera :

- un emballage sous vide
- un étuvage recommandé en cas d'ouverture du sachet.



Définition : L'étuvage

L'étuvage est une opération consistant à insérer dans un four, les électrodes enrobées afin de faire disparaître l'humidité présent dans celle ci.



Complément : Présentation des baguettes de soudage...

Certains types d'électrodes doivent être stockées correctement avant utilisation... Voici la plaquette commerciale

cf. Électrode enrobée type DRY

II. S2. Préparation de la fabrication

1. S21 - Organisation du processus

a. S21-1 Contraintes de la fabrication

La fabrication d'un ensemble chaudronné, de A à Z

La fabrication d'un ensemble chaudronné ou d'une pièce de tôlerie ne s'improvisent pas....

De l'idée du client à l'expédition de la pièce terminée, en passage par la commande matière, tout s'organise dans une entreprise...

S21-1.1 - Implantation

RÉSUMÉ : L'implantation d'une entreprise, de ses services et des machines de fabrication.	CYCLE : BACPRO	COMPÉTENCES : <ul style="list-style-type: none"> C 5 - Préparer la fabrication de tout ou partie d'un ensemble chaudronné NOTIONS : <ul style="list-style-type: none"> S21-1 - Contraintes de la fabrication 	AUTEURS : <ul style="list-style-type: none"> Christophe TOMCZAK LICENCES : Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions
---	-----------------------	--	---

1. Les entreprises de chaudronnerie, une implantation bien gérée dans les villes, pour mieux fabriquer...

Les entreprises de chaudronnerie, pour être réactives et prévoir un accroissement de leur Chiffre d'Affaires, doivent prévoir l'implantation de leurs locaux à des endroits bien stratégiques. Plusieurs zones existent dans lesquelles les entreprises y trouvent leurs avantages (en voici quelques unes) :

- **ZAC** : Zone d'Activités Commerciales
- **ZI** : Zone industrielle ou
- **ZAI** : Zone d'Activité Industrielle
- Parc d'activités

Pour une meilleure attractivité des salariés, mais aussi pour des raisons de facilités d'accès, les zones d'activités où se trouvent les entreprises de chaudronnerie sont en général, excentrées des centres villes. Cela permet :

- une facilité d'accès par transporteurs (voies rapides, Autoroute, lignes de chemin de fer...)
- une superficie des locaux plus grande (manœuvre des véhicules, zone de chargement, déchargement)
- des activités de production loin des habitations (production d'odeurs, bruits, circulation de véhicules)




2. Pour le traitement d'une affaire...

Du devis à la réalisation d'un ensemble chaudronné, "l'affaire" passe à travers plusieurs statuts ou services :

- **devis** (en général réalisé par le service commercial en collaboration avec le service technique)
- **étude commerciale** (chiffrage, préparation du devis, négociations..)
- étude technique ou **Bureau d'Études** (définition des composants technique du projet)
- **Bureau des Méthodes** (c'est ce bureau qui gère les plannings de réalisation, qui calcule les débits, qui réparti les travaux à l'atelier en préparant les programme de découpes par exemple ...)
- **achats des matériaux** (commande vers les fournisseurs, les sous traitants)
- **fabrication** (Atelier)
- **expéditions** (gestion des transports par exemple...)
- **comptabilité** (édite la facture pour l'envoi au client)
- **SAV** (pour le dépannage en cas de besoin ou planification d'une intervention)

3. Sens logique...

En prenant comme exemple une chaîne de fabrication automobile, à chaque étape, l'ajout d'une pièce en plus... de l'arrivée de matière en bobine de tôle à la sortie sur 4 roues, [découvrez la fabrication d'une voiture...](#)

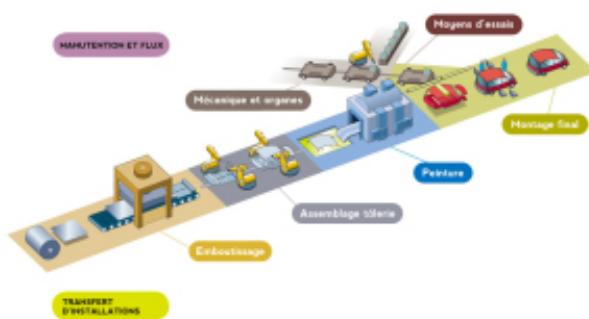

Chaîne de montage simplifiée d'une usine de fabrication de voiture

Dans une entreprise, pour les étapes de fabrication d'une pièce en chaudronnerie, il convient de s'assurer d'un ordre logique de fabrication.

En effet, pour augmenter la productivité de l'entreprise, les déplacements de l'opérateur et de la pièce sont important à prendre en compte.

Par exemple, voici les différents pôles d'une entreprise de chaudronnerie industrielle :

- **magasinage** (poste de réception des pièces sous traitées ou achetées)
- **stockage** (endroit où les tôles, les profilés, les pièces manufacturées sont stockées),
- **débit** (machines outils stationnaires qui permettent de débiter les matériaux : tôles, profilés,...)
- **usinage** (perceuse, encocheuse)
- **conformation** (plieuse, rouleuse, cintreuse, ...)
- **assemblage** (poste à souder, ...)
- **contrôle** (marbre de contrôle dimensionnel)
- **finition** (peinture, traitement de surface, polissage, ...)
- **expédition** (emballage des pièces)


Évidemment, dans le domaine scolaire, il peut manquer certaines zones.

Par exemple, la zone "expédition" n'existe pas, mais il est possible, par exemple, de considérer l'établi du professeur comme table de préparation à l'expédition.

Afin de limiter le parcours de la pièce dans l'atelier, il est important de respecter une **implantation** logique : la réception, comme l'expédition, devront par exemple, être situées près de portes d'accès sur l'extérieur.

Vous trouverez ci dessous deux image de représentation 3D d'un l'atelier. Les flux apparaissent également, permettant d'optimiser les déplacements.

Voir le site suivant pour plus d'information ([logiciel d'implantation d'atelier](#))

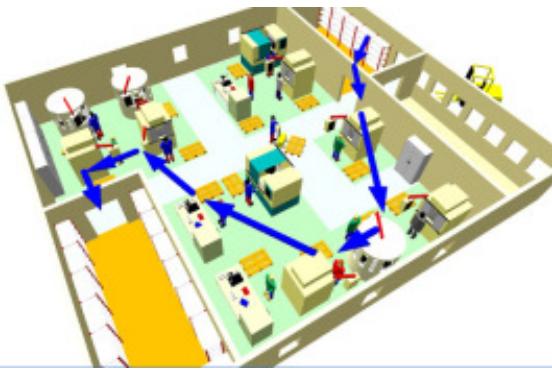

Représentation 3D avec visualisation des flux



Voici le plan de l'atelier au lycée Jean JAURES. Localisez

1. les postes de débit
2. les accès à l'atelier par des doubles flèches vertes
- différentes zones comme demandé sur le plan.

cf. Plan de l'atelier de Chaudronnerie au lycée Jean JAURES

Utiliser ce plan pour représenter le parcours d'une pièce que vous fabriquez à l'atelier... Pour cela :

1. donner le nom de la pièce et son ensemble éventuellement
2. lister les opérations ou endroits où vous allez aller pour la fabrication
3. placer les lettres sur le plan et flécher le parcours que vous allez réaliser.

Comment pouvez vous améliorer les déplacements (ou les éviter) au sein de l'atelier de chaudronnerie ?

Conseil : Pendant votre Période de Formation en Milieu Professionnel

La PFMP est le moment idéal pour observer la fabrication d'une pièce ou d'un ensemble chaudronné.

Prévoyez de présenter l'entreprise et les bureaux s'ils existent...

Réaliser un plan de l'atelier en spécifiant les différentes machines de l'atelier.

Le cours

Ci après, le cours au format PDF

cf. L'entreprise, implantation de la société, de ses services et de l'atelier de chaudronnerie

S21-1.2 - Gammes de fabrication

CYCLE : BACPRO

COMPÉTENCES :

- C 5 2 - Définir les opérations de fabrication d'un élément et leur chronologie

NOTIONS :

- S21-1 - Contraintes de la fabrication

AUTEURS :

- Christophe TOMCZAK

La Gamme de Fabrication

Ce document synthétise toutes les informations à savoir pour pouvoir fabriquer une pièce. Elle donne les indications nécessaires à l'opérateur pour réaliser une pièce selon un ordre de fabrication bien spécifique.

Ce document peut être :

- Réalisé en amont de la production, par le service « Recherches et Développement » : c'est la personne en charge des essais qui réalisera ce document et qui le validera
- Modifié en aval si une erreur a été décelée ou une modification doit être apportée.

Les éléments présents sur une gamme

Voici un exemple de gamme :

TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE		BUREAU DES MÉTHODES GAMME DÉTAILLÉE		NOM : _____	CLASSE : _____	IND. : _____	DATE : _____	NUM PAGE : ... / ...
ENSEMBLE : <i>Désignation</i>		DOCUMENT N° : nom de fichier du document		DATE DE CRÉATION : _____				
SOUS - ENSEMBLE : <i>Désignation</i>		REPÈRE DE L'ÉLÉMENT : ... figurant sur le plan						
ÉLÉMENT : <i>Désignation</i>		NUMÉRO DE LANCEMENT : ... ou de commande						
MATIÈRE : <i>Désignation normalisée</i>		ÉPAISSEUR : ... / 10 ème		NO DE PIÈCES : Quantité				
OBSERVATION: <i>consignes particulières ou dimensions d'approvisionnement</i>								
REP	DESIGNATIONS PHASES - SOUS PHASES - OPÉRATIONS	Mo	CROQUIS		CONTROLES OUTILLAGES			
		Mo						
Repère de la phase et sous phase	- <i>Désignation de la PHASE</i>		- Croquis de la Phase ou Sous phase correspondante avec cotes nécessaires à la fabrication, surfaces de départ, surfaces de références.		- OUTILS nécessaires à la réalisation de la phase ou Sous phase			
	- <i>Désignation et repérage de la 1ère SOUS-PHASE</i>		Normalisation des couleurs : - les pièces sont tracées en NOIR - l'usinage est tracé en ROUGE - le MIP et MAP de la pièce en VERT - les outils en BLEU		- OUTILS nécessaires au contrôle après la réalisation de la phase ou Sous phase			
	- <i>Abréviation de la Machine utilisée</i>		Trait discontinu indiquant la fin d'une sous-Phase		- Éléments à contrôler après réalisation de la Phase ou Sous phase			
	- <i>Désignation et repérage de la 2ème SOUS-PHASE</i>		Trait continu indiquant la fin d'une Phase					

Gamme A 4

La colonne **REP** indiquera :

- un numéro de la Phase
- un numéro de sous-phase
- un numéro d'opération

C'est un nombre à 3 chiffres.

Puis la désignation pour indiquer les informations nécessaires

La case **Mo** pour : identifier la machine Outil utilisé

Les **croquis** donneront des informations cotés sur la mise en place des pièces ou le réglage des machines.

Ils sont utiles et permettent une meilleure compréhension pour l'opérateur (position de la pièce sur la machine, ...)

IMPORTANT : Sur le croquis il est bon de représenter la pièce AVANT et APRÈS la phase de fabrication.

Les indications de **Mise en Position** et **Maintien en Position** seront indiquées sur le plan.

L'outillage

C'est à cet endroit que l'outillage spécifique au contrôle est spécifié. Voici quelques outils spécifiques :

- Réglet,
- Pieds à coulisse,
- Rapporteur d'angle
- Équerre à Chapeau

Consignes de contrôle

Le contrôle en fabrication est très important : cela permet d'éviter une mise au rebut des pièces.



Après chaque opération, la pièce est vérifiée selon les caractéristiques imposées :

- Angle de pliage
- Longueur de cisaillage.
- Parallélisme, Perpendicularité
- Dimensionnement

En cas de problème sur une cote lors de la fabrication, il est alors possible de modifier un paramètre de fabrication sur la machine outils.



Exemple : Exemple d'un extrait de gamme

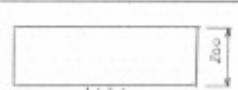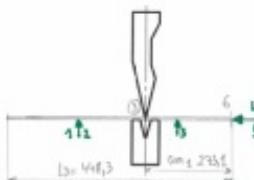TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE		BUREAU DES MÉTHODES GAMME DÉTAILLÉE		NOM : CORRECTION	CLASSE : _____	IND. : _____	DATE : _____	NUM PAGE : _____
ENSEMBLE :		DOCUMENT N° : PLI-GAMME-01		DATE DE CRÉATION : _____				
Sous - Ensemble :		REPÈRE DE L'ÉLÉMENT : _____						
ÉLÉMENT : Pièce vidéo AFPA		NUMÉRO DE L'ÉLÉMENT : _____						
MATIÈRE : Acier S235	ÉPAISSEUR : 2 mm	N° DE PIÈCES : 30						
OBSERVATION: Ordre de pliage selon graphique exo 2								
REP	DESIGNATION PHASES - SOUS PHASES - OPÉRATIONS	MO	CROQUIS			CONTROLES OUTILLAGES		
100	Cisaillage - Cisailler Flanc 30+2 448,30 x 200 x 2					- cotes 200 ; 448,3 - Mèche à ruban		
200	Pliage Vé=16					rapporteur d'angle pied à coulisse cote 90°		
210	Montage des outils							
220	Programmation							
230	Réalisation du 1 ^{er} pli F=							
	Cote machine = 273,1 mm α = 90°							

Extrait de gamme

Le cours

Ci après le cours au format PDF.

cf.

S21-1.3 Ordonnancement

Le graphique des Processus

Cet outil, après avoir listé la composition des pièces de l'ensemble, permet de catégoriser les opérations à réaliser.

En effet, pour utiliser cet outil convenablement, il convient de lister :

- les machines outils disponibles dans l'atelier

- les opérations de fabrication les plus communément réalisées

- débit
 - usinage
 - conformation
 - soudage / assemblage

- les opérations qui seront appliquées sur la fabrication de l'affaire ou de la pièce (contrôle Ultrason, peinture, transport...) en interne ou en sous-traitance

- les pièces et leur repère. Il est également indiqué si le produit est manufacturé (c'est-à-dire, directement acheté à un fournisseur) une croix apparaît alors dans la case appropriée.

Pour plus de clarté il est préconisé de

- rajouter un croquis ou un dessin de l'ensemble à fabriquer
 - le nom de la pièce ou de l'ensemble
 - les coordonnées de la société ou de l'école
 - l'identité du rédacteur
 - la quantité pour laquelle l'étude est faite. (L'étude peut être différente en fonction de la quantité par exemple, ou des tolérances demandées)

Pour chacune des pièces mentionnée, il faut ajouter, sur la ligne correspondante, soit :

- une croix stipulant que la phase est nécessaire
 - un chiffre correspondant à l'ordre de l'opération (préférable)

Evidemment, des opérations spécifiques peuvent être rajoutées (contrôle radio, peinture, emballage...)

ATTENTION : il s'agit là d'un descriptif concernant CHACUNE des pièces AVANT assemblage. On ne voit pas ici le soudage entre 2 pièces par exemple.


Retrouver la trame du document ici : [Graphique des processus - Phases.xlsx](#) [p. 1/1]

Le planning de phases

Cet outil permet de réaliser un graphique de montage et pouvoir préciser les opérations qui seront faite au fur et à mesure de la fabrication.

Sur le plan ci-contre, on peut constater qu'il y a 3 pièces différentes (dont des éléments avec des quantités différentes).

Voici une liste d'opérations réalisables dans un atelier (liste non exhaustive) et proposée dans le cadre de cet exemple, de fabrication unitaire.

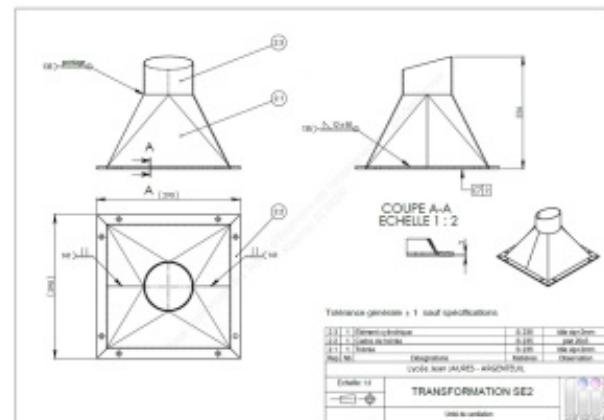

TRO : tronçonnage scie fraise
 EBA : ébavurage
 PER : perçage
 CIS : cisaillage guillotine
 TRA : traçage
 DEC : découpage
 PLI : pliage
 GAB : gabarage

ROU : roulage
 MON : montage, assemblage
 POI : poinçonnage
 CIN : cintrage
 DRE : dressage
 111 : soudage procédé 111
 135 : soudage procédé 135
 141 : soudage procédé 141


NB : Cette liste est à compléter en fonction du parc machine disponible. Il est possible de différencier le repérage des opérations en complétant par un descriptif/repérage machine.

Par exemple CIS₃₋₂₀ (ép. 3 mm sur 2000 mm) ou CIS₆₋₃₀ (ép. 6 mm sur 3000 mm)

Les pièces sont repérées une à une afin de découper la réalisation de la pièce en plusieurs tâches.


Attention, cet outil est utilisé uniquement après avoir complété un graphique des processus. En effet, en fonction de l'**Ordre de Fabrication « OF »** (lancement en fabrication de la commande) il convient d'adapter les machines outils à utiliser pour une fabrication adéquat en relation avec les tolérances machines, le personnel disponible, le délai im-parti ...

Exercice : Compléter les cases vierges par les opérations proposées ci-dessus (indépendant de l'exercice précédent) :

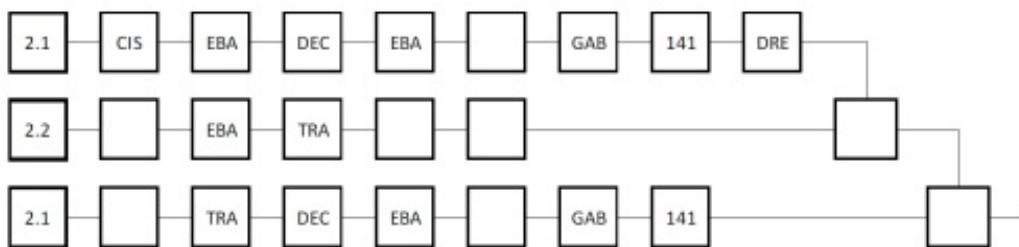

On peut, dans le cadre d'un dossier de fabrication, compléter les cases en rajoutant, un numéro de document renvoyant vers une gamme de fabrication détaillée ou un DMOS par exemple...

Exemple :

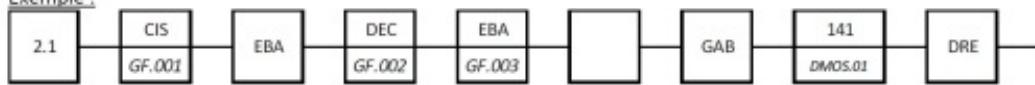

Retrouver la trame du document ici : [Graphique des processus - Phases.xlsx](#) [p.]

Retrouver le cours ici : [S21.1 - Processus et Planification.pdf](#) [p.]

L'Ordre de montage

L'ordre de montage est à définir avant tout lancement en fabrication. En effet, avec un peu d'analyse, les solutions de fabrication et d'assemblage sont multiples et doivent être maîtrisées avant qu'il ne soit trop tard.

Ce qui doit être pris en compte :

Le principal problème qui peut être rencontré à l'atelier se trouvera au moment du montage ou de l'assemblage :


- **l'accessibilité** lors du opération de soudage peut remettre en question tout l'ensemble chaudronné
- **la mise en position et le maintien en position (MIP MAP)** peuvent mener à une étude approfondie et permettre un gain de temps lors de l'assemblage (par exemple, la mise en position de 2 pièces entre elles vont peut-être obliger le soudeur à confectionner un montage qui lui permettra de gagner du temps mais surtout, d'avoir la série de pièces conforme au plan)

Ce que le document doit faire apparaître :

La fiche d'ordonnancement ou râteau de montage doit faire apparaître clairement les points suivants :

- les **opérations de soudage** sont représentées par un point noir. En général, se limiter à 2 pièces soudées en même temps.
- dans le cas d'une opération de soudage regroupant 3 ou plusieurs pièces, l'utilisation d'un **montage isostatique** est obligatoire, surtout pour une série.
- les **indications de soudages** peuvent être stipulées. On peut faire alors appel à un Descriptif du Mode Opératoire de Soudage (DMOS) et le notifier clairement dans le document.
- l'**ordre d'assemblage** doit être cohérent.
- les **moyens d'assemblage** (comme la visserie) doivent également apparaître sur le document pour informer la personne en charge de l'assemblage
- les **opérations de sous-traitance** (contrôle soudage, peinture) peuvent apparaître pour éviter tout oubli involontaire.

Voilà un exemple de "râteau de montage" qui permet d'expliquer simplement et rapidement les assemblages à réaliser.

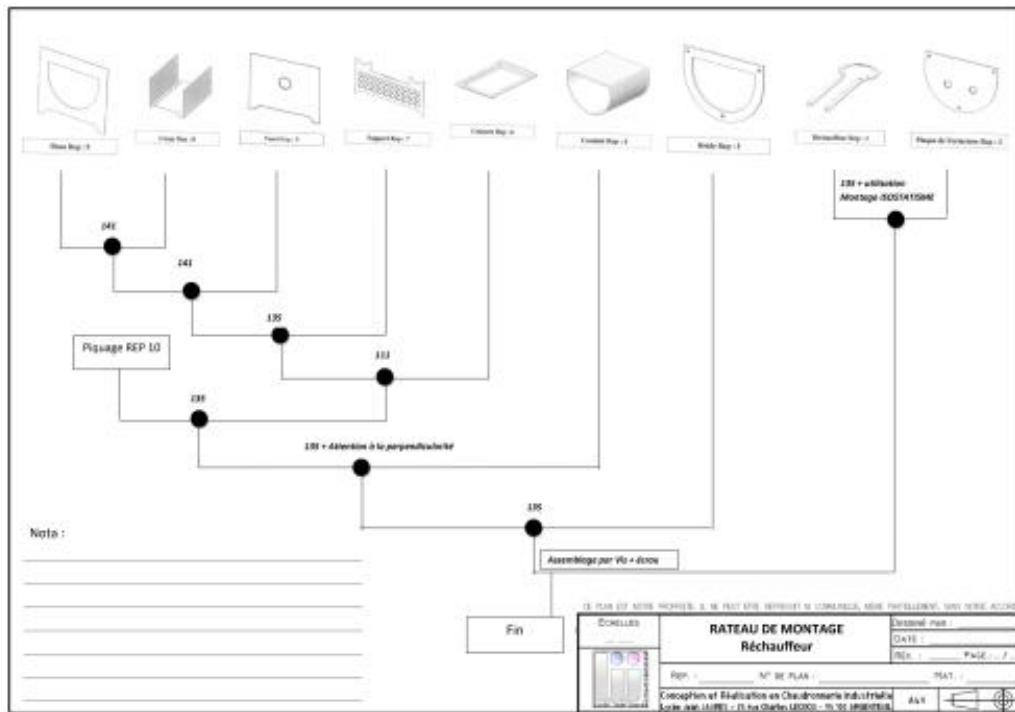

S21-1.4 Nomenclatures

Listing des machines outils et des phases

Les phases de fabrications sont nécessaires pour organiser la production.

Sur le document suivant, les machines outils sont repérées.

Pour la fabrication de chaque pièce, il faut déterminer le étapes de fabrication.

cf.

Sur le document suivant, identifier les machines de l'atelier et donner les principales caractéristiques.

Parc Machine pour la gamme^[p.]

S21-1.5 Planification

Diagramme de Gantt ou PERT ?

La planification d'une affaire est très importante, surtout en entreprise. Elle permet de gérer au mieux les ressources matériel (comme les machines), mais aussi, humaines, (comme la main d'œuvre)

b. S21-2 Contraintes économiques

Mise en tôle / Barre économique

COMPÉTENCES :

- C 6 1 - Organiser et installer les postes de travail.

NOTIONS :

- S22-2 - Calculs des débits

L'imbrication économique

Afin de pouvoir fabriquer les ensembles ou pièces de façon la plus économique, il est nécessaire de prévoir les quantités de matériaux minimale.

Les matériaux peuvent être soit :

- Des formats de tôles (tôles perforées, tôles planes, ...)
- Des profilés (barre de tubes, poutre type IPN, des plats, ...)

Les formats standards

D'une manière générale, on s'approvisionne chez les fournisseurs de barres et tôle de formats standards :

Les barres ont une longueur de 6 m (ou quelquefois 12 m)

Les tôles sont disponibles dans les formats suivants :

- 1000 x 2000
- 1250 x 2500
- 1500 x 3000

Il est également possible d'avoir des formats hors standard pour une commande spéciale, mais dans ce cas, les délais de fabrication peuvent être allongés.

Les catalogues

Pour connaître le poids des matériaux, on utilise des catalogues qui nous indiquent les poids des matériaux commandés :

- A partir de la « masse linéaire » pour les tubes, profilés, et laminés
- Le poids de la tôle pour les surfaces

Les ferrés plats
Cotes en mm et masses linéaires en kg/m



Largeur L en mm	Épaisseur e					Matière S 235	Poids de la feuille en kg								
	3	4	5	6	8		Épaisseur en mm								
10	0,236	0,314	0,392	0,472	0,754	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9
12	0,283	0,377	0,472	0,565	0,880	2000 x 800	19,20	25,60	32,00	-	-	-	-	-	-
14	0,330	0,440	0,550	0,660	0,980	2000 x 1000	24,00	32,00	40,00	48,00	64,00	80,00	96,00	112,00	128,00
16	0,377	0,603	0,628	0,754	1,006	2100 x 1100	27,72	36,96	46,20	55,44	73,92	92,40	110,88	-	147,8
20	0,472	0,628	0,785	0,942	1,26										

I - Les longueurs de barres

Les produits laminés

A partir de la longueur de la pièce désirée, On réalise l'opération suivante :

Par exemple, nous avons besoin de débiter 10 barres de tubes ø33,7x2, d'une longueur Unitaire de 1300 mm.

De combien de barres de 6 m ai-je besoin ?

Réaliser l'imbrication à l'aide de la fiche ci après

II - Les produits plat

Les plaques et tôles

A partir d'un plan de pièce obtenu : il me suffit de diviser la longueur de la tôle par la longueur de la pièce, puis ensuite de diviser la largeur de la tôle par la largeur de la pièce.

Je schématisé le format de tôle de 1000 x 2000. Dimensions du flanc de pièce : 150 x 320.

Réaliser l'imbrication à l'aide de la fiche ci après

III - Fiche Mémo : L'imbrication

Retrouver ici la fiche mémo pour calculer rapidement et efficacement les imbrications dans une barre ou une tôle

Fichier à utiliser ici :

cf.

cf.

Le cours :

cf.

2. S23 - Les développés

Les Développés spécifiques peuvent être obtenus :

- par calcul
- par utilisation d'un modeleur 3D type Solidworks
- grâce à un logiciel spécifique comme Logitrace

a. S23-1 Développements des volumes

+ Complément :

Développement d'une trémie : [Voir la vidéo ici](#)

III. S3. Les procédés

Les procédés dans un atelier de chaudronnerie.

Débit, usinage, conformation ou soudage, tous les procédés sont récapitulés ici : [Les machines Outils dans l'atelier de Chaudronnerie Industrielle](#)^[p.100]

Vous pourrez ensuite tester vos connaissances sur les machines outils de l'atelier et les phases de fabrication avec une application ludique : [cliquez ici](#)

1. Technologie des instruments de traçage utilisés en chaudronnerie.

Les outils de traçage :

Pour les opérations de fabrication à l'atelier, les principaux outils utilisés sont :


- la **pointe à tracer** : c'est l'outil indispensable pour dessiner et repérer les pièces, pour "dessiner" sur la tôle. Si le matériaux est en acier, il ne peut être utilisée sur les inox.



- le **réglet souple** : en acier, il permet de tracer des traits sur la tôle ou la pièce en se courbant légèrement pour épouser une forme cylindrique comme une virole par exemple. Il en existe de différentes longueur (200, 500, 1000 mm).



- le **pointeau** permet le repérage de centre de trou (perçage, poinçonnage) mais également, représente le centre du cercle. Attention, il existe 2 types de pointeau avec des affûtages différents.

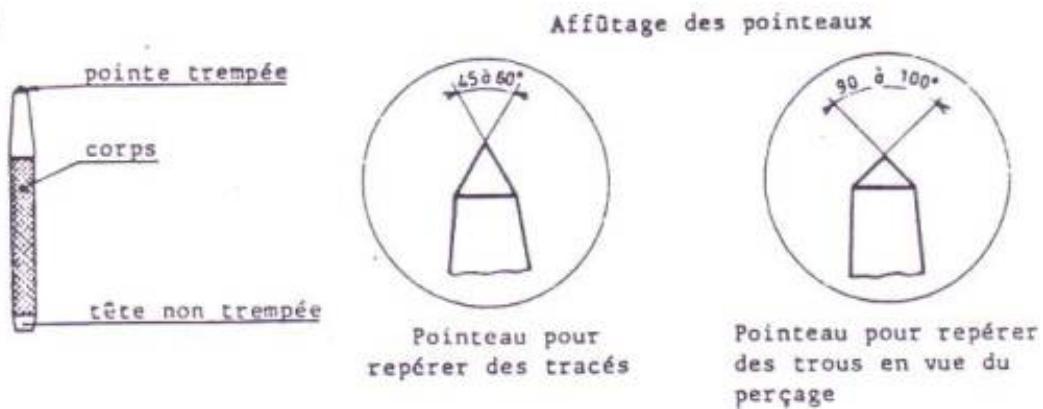

Voici la méthode pour repérer un point avec le pointeau :

[cf.]

- le **compas** (ou **compas à verges**) permet de réaliser une trace dans la tôle de manière circulaire. Deux pointes sèches sont montées aux extrémités des branches. Elles sont en acier spécial (carbure de tungstène par exemple)



- les **équerres à chapeau** sont utilisées pour tracer un repère par rapport au bord de la tôle. Il en existe de différentes formes et surtout, avec des valeurs angulaires différentes (90° , 30° , 45° , 60°)



le **trusquin plat** : il permet de positionner des points à égales distance du bord de la tôle.



- la **fausse équerre** permet la prise d'un angle sur une pièce afin d'en reporter la mesure sur une pièce à réaliser.



2. S31 - Les procédés de débit

a. S31-1 Le principe des procédés de découpe et incidences sur la matière

Découpage par enlèvement de copeaux

Le sciage

Le sciage est l'action d'une lame de scie (circulaire ou en ruban) sur une pièce métallique. Avec l'aide d'un lubrifiant, la lame de scie effectue un effort qui permet l'abrasion de métal.

La lame de scie permet, en fonction du nombre de dents, un travail

- plus rapide quand les dents sont de grandes tailles , et donc espacées
- plus précis ou méticuleux quand les dents sont de petites tailles et très nombreuses.

Un liquide de coupe à base d'huile soluble, permet de lubrifier la lame pour augmenter la longévité et la propreté de la coupe.

Le perçage

Le perçage est une opération ou un forêt effectue une opération d'arrachement de copeau sous l'effet d'un effort de translation dans le matériau. De plus, l'action en rotation du foret permet la réalisation d'un trou circulaire.

Vous pouvez avoir plus de renseignements sur le lien suivant :

[Le perçage^{\[P\]}](#)

Découpage par abrasion

La Meuleuse d'angle

Meuleuse d'angle ou droite ?

Très utilisée dans un atelier de chaudronnerie , tuyauterie, ou de métallerie, la **tronçonneuse d'angle** permet de nombreuses opérations. On parle de **meuleuse "d'angle"** car un renvoi d'angle est placé dans la tête de la machine. L'axe de rotation du moteur et celui du disque est de 90°



Souvent, pour des petites retouche ou quand l'accès devient compliquée, une **meuleuse "droite"** est utilisée. Une pierre est fixée sur le mandrin et permet l'abrasion de la pièce ou du défaut. On parle d'une meuleuse droite car la pierre abrasive et le moteur sont dans le même alignement.



Consignes de sécurité sur l'utilisation de la meuleuse

Procédure d'utilisation d'une meuleuse :

[cf. Utilisation de la meuleuse]

+

Complément : Comment choisir le bon disque :

Le papier abrasif permet de réaliser un traitement de surface superficiel.

Dans un atelier de chaudronnerie, métallerie, il est souvent utilisé sur des accessoires de machines portatives (meuleuse d'angle, ponceuse, ...) ou stationnaire (tank à meuler par exemple).

Tous les papiers ne se valent pas, et en fonction du type d'abrasif présent sur le support (bande, disque, ou papier), un point important est le "grain" du produit.

En effet, voici quelques indications pour le choix de son papier ou de son disque abrasif :

- G 40 : ébarbage grossier : suppression d'une surépaisseur de soudage (utilisation possible du disque à ébarber)
- G 60 : ébarbage : meulage grossier d'un cordon de soudure, meulage ou rectification des marbre de soudage
- G 80 : ébarbage : meulage d'un cordon de soudure, meulage ou rectification des marbre de soudage
- G 120 : ponçage de finition : suppression des dernières rayures, finition avant peinture ou opération de traitement
- G 200 : finition : ponçage fin avant peinture ou vernis.
- G 4000 : super finition : utilisation en carrosserie par exemple.

L'indication Gxx inscrite sur le papier indique la quantité de grain présent au cm² :

- plus il y a de grains, plus les grains sont petits, et moins le papier est abrasif
- moins il y a de grains, plus les grains sont gros, et plus le papier est abrasif.

[Lien vers le site NORTON : producteur d'abrasifs :](#)

Différents types de disque pour meuleuse portative.

Les disques

Il existe principalement 3 types de disques pour l'utilisation d'une meuleuse portative



!

Attention : Chaque disque à son utilisation

Chaque disque à son utilisation. Voici quelques préconisations :

- N'appuyez jamais avec insistance sur les disques
- N'utilisez jamais un disque à tronçonner pour ébarber : vous risqueriez d'endommager le disque et vous risquez son éclatement.
- N'utilisez pas un disque pour autre chose qu'il est prévu
- Si un disque est endommagé (bord ébréché, maillage altéré, manque de lamelles, ...), jetez le
- En cas de doute, demandez conseils à votre formateur.
- Lors du changement de disque, assurez vous que l'appareil soit hors tension.

N'oubliez pas de portez vos Équipements de Protection Individuels (EPI) réglementaires :



Sans oublier de protéger les autres avec des Équipements de Protection Collectif (EPC) , comme le rideau de protection.

Découpage thermique

Le découpage thermique, permet, sous l'effet de la chaleur dégagée, de débiter les pièces.

Les procédés sont les suivants :

- centrale de découpage LASER
- découpage PLASMA (par une centrale ou manuel)
- découpage Oxyacétylénique

Oxycoupage

Vous pouvez consulter le site Airliquide pour de plus amples renseignements :

<https://fr.airliquide.com/solutions/decoupe-industrielle/quest-ce-que-loxycoupage>

Un autre site en relation avec le procédé de l'Oxycoupage !

<https://omnifab.ca/articles/oxycoupage-101-definition-et-bases-de-cette-technique-de-decoupe-de-metal>

Découpage Laser

Vous pouvez consulter l'activité en relation avec la machine de l'atelier sur le lien suivant :

[Fonctionnement de la Centrale de découpage laser MAZAK](#)^[p.100]

Plasma

Vous pouvez consulter l'activité en relation avec la machine de l'atelier sur le lien suivant :

[Optitome V2](#)^[p.100]

Découpage Mécanique, par glissement de métal

La Cisaille GPX 6-30

COMPÉTENCES :

- C 6 2 - Monter les outils et introduire les paramètres nécessaires aux réglages et au fonctionnement

NOTIONS :

- S31-1 - Le principe des procédés de découpe et incidences sur la matière

La cisaille - Les paramètres

La cisaille GPX 630 est une Machine Outil à Commande Numérique. Un ordinateur gère les différents organes de la machine outils. Voici les différents paramètres :

- P : Sélectionner le (ou un) numéro de **programme**.

- Y : **cote de la butée arrière** en mm

- n : **nombre de coupes** demandées

- H : **résistance à la rupture** en daMPa (aluminium : 30, acier : 45, inox 60).

- E : **épaisseur** à cisailier.

- L : **longueur d'utilisation des lames**.

- U : **touches de contact** dans le règle de la butée. Mettre 0000.


- N : **sortie programme**. Mettre 0000.

- r : **recul de la butée arrière** au moment du cisaillage. Mettre 0 (non) ou 1 (oui).

En fonction des paramètres, l'ordinateur va positionner les lames pour laisser un jeu de coupe en fonction de l'épaisseur, nécessaire pour le cisaillage.


Mais également, en fonction du matériaux, il va incliner les lames afin de diminuer l'effort de coupe.

La cisaille - Les différents organes

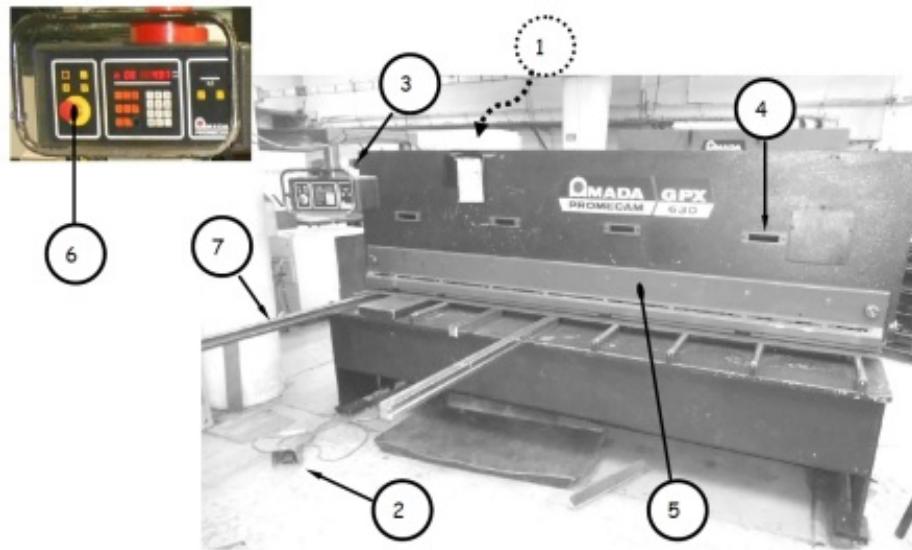

Désignation	Repère	Désignation	Repère
Armoire électrique	1	Butée latérale	7
Carter de protection	5	Miroir projection trait de coupe	4
Pédale de manœuvre	2	Pupitre de programmation	3
Arrêt d'urgence	6		

Voici ci après une photo interactive avec le descriptif des différents éléments.

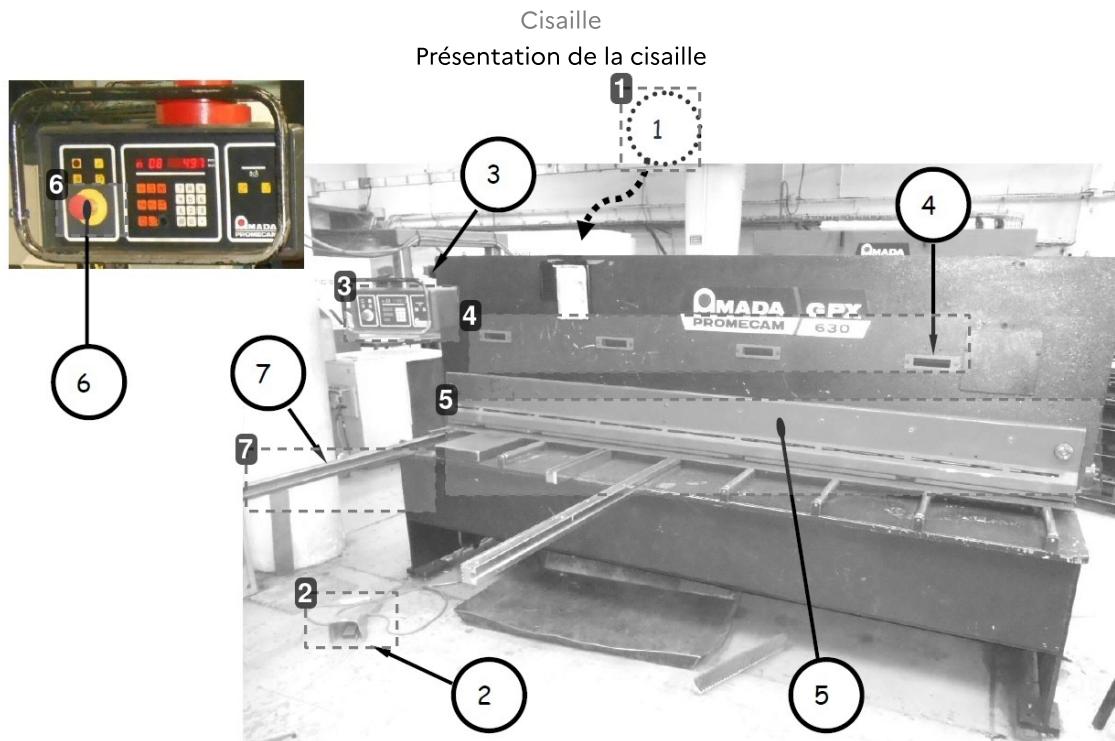

1 Coffret Électrique (rep. 1)

Avant utilisation, vérifier que les interrupteur sont en position marche

2 Pédale (rep. 2)

Une fois la tôle mise en butée, un appui sur la pédale permet de donner l'ordre de coupe. Attention à ne pas laisser le pied sur la pédale, ce qui aurait pour conséquence de multiplier les coupes.

3 Pupitre (rep. 3)

Le pupitre de commande permet le dialogue entre la Machine Outil à Commande Numérique et l'opérateur. L'écran permet l'indication des valeurs et le clavier permet de rentrer les valeurs de programmation.

4 Les miroirs (rep. 4)

Quand une coupe ne se fait pas en butée arrière, il est nécessaire de couper "au tracé". Pour cela, à l'aide de la lumière et à travers les lucarne, vérifier la position du tracé par rapport aux lames. une fois positionnée, appuyer sur la pédale.

Attention : prenez garde à ce que la tôle soit positionnée sous les vérin pour éviter un basculement de la tôle et le coincement des lames.

5 Carter de protection (rep. 5)

Le carter permet la sécurité de l'opérateur. En aucun cas, il ne faut le retirer.

Derrière le carter, se trouve les différents presse tôles, nécessaire pour le maintien de la tôle.

6 Arrêt d'urgence ARU (rep. 6)

En cas de problème, blocage de la lame, recul impossible, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence.

N'appuyez pas dessus pour arrêter la machine car elle doit se ré-initialiser.

7 Butée latérale (rep. 7)


La butée latérale sert à mettre en position la tôle.

Sur la butée latérale, une règle est graduée permettant la mise en butée "AVANT" (quand la mise en tôle n'est pas possible en butée arrière)

La cisaille - Fonctionnement

Le cisaillage est une opération de **découpage mécanique** qui consiste à rompre le métal par glissement sous l'action de **deux lames** tranchantes.

Deux lames en acier dur avec des angles et un jeu bien défini, coulissent dans un même plan.

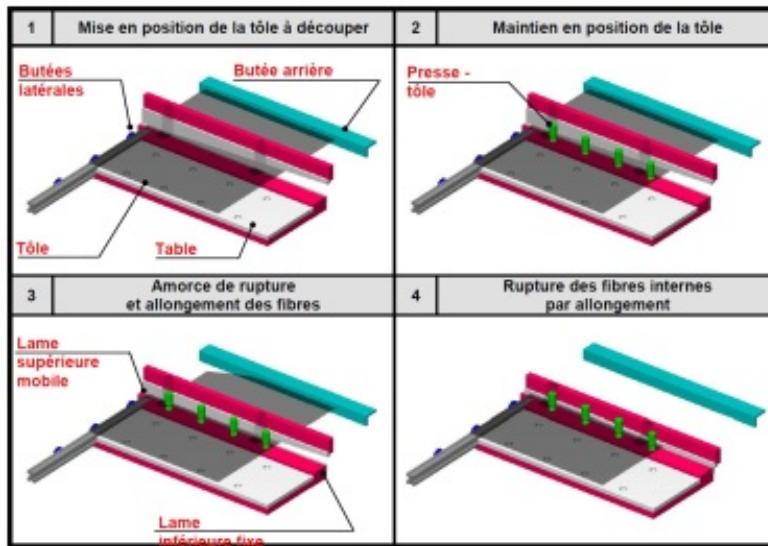

Les réglages

Les réglages sont automatiques sur cette machine.

Voyez en détail les différents paramètres.

cf.

Programmation de la cisaille GPX 6-30

[cf.]

[cf. Programmer une cisaille GPS 240]

b. S31-2 Relation machine/support pièce/pièce

Déplacement

Entre la cisaille, le principe de découpage laser, et la grignoteuse, on pourra constater le phénomène suivant :

Le déplacement de la pièce par rapport au référentiel machine.

En effet, lors de l'opération de cisaillage, la tôle est maintenue sur le bâti machine.

Pour l'opération de découpage laser ou plasma, un banc de découpe se déplace suivant les axes x,y et z

Pour la grignoteuse (TC2000R), vous noterez que c'est la tôle qui se déplace, et non la tête de découpe.

Les axes présents sur les machine sont les suivants :

X : longueur la plus grande

Y : largeur de la pièce ou de la tôle

Z : cote de hauteur, en général, l'épaisseur

3. S32 - Les procédés de conformation

a. S32-1 Techniques de déformation plastique

Classification, principe, limite d'utilisation et critères de choix :

En parlant de déformation plastique, il y a plusieurs procédés.

Tous les procédés ont pour but de déformer la tôle de façon définitive.

Pliage

COMPÉTENCES :

- C3 : Configurer et régler les postes de travail
- C 6 - Configurer et régler les postes de travail

NOTIONS :

- S32-1. Techniques de déformation plastique
- S32-1 - Techniques de déformation plastique

Le pliage....

Procédé de fabrication présent dans tous les ateliers, les techniques de pliage sont nombreuses, les règles à respecter

1 - LES DIFFÉRENTES MACHINES OUTILS

La presse plieuse



La presse plieuse permet le pliage de tôle mais aussi le montage d'outils spéciaux et la réalisation d'étape particulière :

- pliage,
- écrasement,
- pliage sur élastomère.

Sans ordinateur, la presse plieuse n'est pas recommandée lors de fabrication avec une série de plis différents.

La presse plieuse à commande numérique

La presse plieuse à commande numérique permet la fabrication en série de pièces de tôlerie.

Avec une programmation possible via un pupitre de programmation, les étapes de fabrication sont stockées dans l'ordinateur de bord.



Vue d'ensemble (Amada PROMECAM)

La plieuse universelle



La plieuse universelle est utilisée pour permettre la fabrication de plis spécifiques.

A l'aide d'outils spéciaux, il est possible de réaliser rapidement des conformations de pièce très simplement.

2 - LES FORMULES A CONNAÎTRE PAR CŒUR

→ *Rappel : La valeur du Vé et le Rayon intérieur*

Pour des calculs standard et la modélisation des pièces, il faut prendre en compte le calcul suivant :

$$Vé = 8 \times \text{ép}$$

$$Ri = Vé / 6$$

La longueur développée

Pour calculer les longueurs développées des pièces, il y a 3 méthodes envisageables :

- la méthode des cotes intérieures
- la méthode des cotes extérieures, dite du ΔL (perte au pli)
- le calcul en fibre neutre

MÉTHODE : Les cotes intérieures

Pour une pièce ne possédant qu'une valeur de pliage à 90°, la méthode des cotes intérieures est la plus simple. En effet, il suffit d'additionner toutes les cotes "en intérieur" des plis pour avoir la longueur développée. Attention cependant au choix du Vé.

⚙ Méthode : Formule

$$LD_{int} = \Sigma \text{ cotes intérieures}$$

! Attention : Uniquement dans certains cas...

Dans quel cas utiliser le calcul de la LD_{int} ?

Le calcul n'est possible que dans le cas où :

- la valeur du Vé utilisé est égale à 8 fois l'épaisseur : $Vé = 8 \times ép$
- la valeur des angles de pliage sont de 90°

Dans les autres cas, cette méthode de calcul n'est pas possible.

⊕ Complément : Rendez vous sur internet pour une explication

[Voir la vidéo sur le calcul d'une longueur développée avec la méthode des cotes intérieures](#)

MÉTHODE : Les cotes extérieures dite du ΔL (perte au pli)

Pour une pièce de tôlerie possédant plusieurs valeurs de pliage, la méthode des cotes extérieures est utilisée. En effet, après avoir validé certains paramètres, il suffit d'additionner toutes les cotes "en extérieur" des plis puis additionner la somme de "pertes aux plis" pour avoir la longueur développée.


⚙ Méthode : Formule pour calculer la Longueur développée

$$LD_{ext} = \Sigma \text{ cotes extérieures} + \Sigma \Delta L$$

Vous remarquez l'addition de la somme des pertes au pli. En effet, dans la plupart des cas, la perte au pli est négative (voir l'exemple plus bas) mais parfois, la perte au pli est "positive"

Exemple d'une pièce de tôlerie

Étudions la pièce de tôlerie suivante :

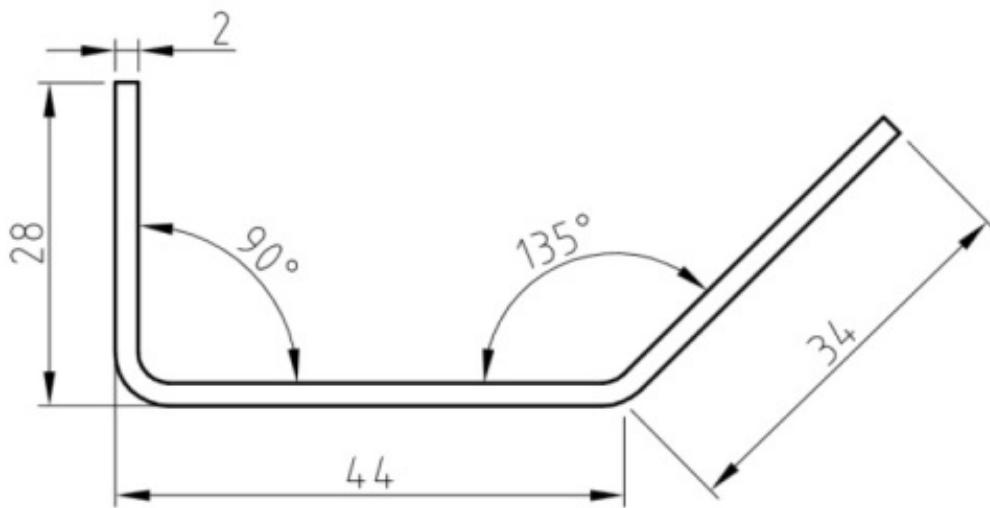

Dans la majeure partie des cas, la méthode de calcul avec les cotes extérieure est à privilégier. La fabrication standard (avec la méthode des cotes intérieures) n'est pas possible. En effet, plusieurs paramètres sont à vérifier avant le calcul de la longueur développée :

- la **valeur du Vé** disponible à l'atelier : l'outil nécessaire existe t-il ?
- les **valeurs d'angle** : quels sont les angles présents sur la pièce ?
- le **bord mini** de la pièce : le choix du Vé est-il possible avec la conception de la pièce ?
- Le **Rayon intérieur** : y a t-il une obligation sur le plan qui obligeraient de choisir l'outil par rapport au Ri ?

Ci dessous, un extrait d'abaque pour le choix des outils : Ici, la tôle utilisée est d'épaisseur 2 mm, le choix du Vé : 16 mm, le Bord mini 11 mm et le Ri = 2.5 mm. L'effort au mètre est de 170 kN / m

On constate que le Vé choisi est possible (bord mini inférieur à la cote 28 mm)

EP mm	6	8	10	12	16	20	24	32	Vé
EP mm	4	5.5	7	9	11	14	18	24	Bord
0.5	30								
0.6	40	40							
0.8	70	50	40						
1	110	80	70	60					
1.2	160	120	100	80	60				
1.5		170	150	130	90	80			
2			270	220	170	130	110		
2.5				350	260	210	170	130	
3					380	300	240	190	
F : kN/m									

Une fois l'épaisseur et le Vé choisi, on pourra ainsi déterminer la "Perte au pli" pour chacun des angles de pliage de la pièce.

TABLEAU DES DELTA L														
Ep	Vé	Ri	165°	150°	135	120°	105°	90°	75°	60°	45°	30°	15°	0°
	10	1,6	-0.4	-0.8	-1.3	-1.9	-2.7	-3.7	-3.2	-2.6	-2	-1.4	-0.9	-0.3
	12	2	-0.4	-0.8	-1.2	-1.8	-2.7	-3.8	-3.1	-2.5	-1.8	-1.1	-0.4	+0.3
2	16	2.5	-0.3	-0.7	-1.2	-1.9	-2.7	-4	-3.1	-2.5	-1.4	-0.5	+0.3	+1.2
	20	3	-0.3	-0.7	-1.2	-1.9	-2.8	-4.2	-3.2	-2.1	-1	+0	+1.1	+2.2
	25	4	-0.3	-0.7	-1.2	-1.9	-2.9	-4.5	-3.2	-1.9	-0.7	+0.6	+1.8	+3.1

On retient, dans notre cas :

- Pour un pli à 90° : $\Delta l_{90^\circ} = -4$

- pour un pli à 135° : $\Delta l_{135^\circ} = -1.2$

Compléter ce petit tableau pour récapituler les informations :

Epaisseur :	Rayon intérieur : Ri :	Δl° :	Δl° :
Vé :	Bord mini :	Force :	

Pour calculer la longueur développée, il faut donc procéder de la façon suivante :

$LD_{ext} = (\Sigma \text{cotes extérieures}) + (\Sigma \Delta l \text{ de tous les plis})$, ce qui donne :

$$LD_{ext} = (28 + 44 + 34) + (\Delta l_{90^\circ} + \Delta l_{135^\circ}) =$$

$$LD_{ext} = (106) + (-4 + -1.2)$$

$$LD_{ext} = 100.8 \text{ mm}$$

⚙ Méthode : Rappel, pour un angle différent de celui du tableau

Comment trouver une perte au pli pour un angle différent de ceux inscrits dans le tableau ? Par exemple, 40° , avec une tôle de 3 mm, Vé de 20 mm

Pour calculer précisément un angle qui n'apparaît pas dans le tableau des pertes au pli, il faut travailler méthodiquement :

Il faut trouver la proportionnalité entre 2 angles (Prenons 30° et 45°)

-0.2 mm			-1.3 mm		?	-2.5 mm
15°			30°		40°	45°

Pour définir la perte au pli pour l'angle à 40° , je calcule la différence entre les 2 valeurs du tableau :

$$\text{Soit : } 2.5 - 1.3 = -1.2$$

$$1.2 \text{ pour } 15^\circ, \text{ ce qui donne } (1.2/3) = 0.4 \text{ mm pour } 5^\circ.$$

Je les ajoute à la valeur de -2.5, ce qui donne : $-2.5 + 0.4 = -2.1$.

$$\text{Donc } \Delta l_{40^\circ} = -2.1 \text{ mm}$$

✚ Complément : Utiliser l'abaque de pliage


Pour les calculs de Longueur développée avec la méthode du Delta L (ΔL), vous pouvez utiliser le fichier suivant : cf. Tableau des Delta L

✚ Complément : Vidéo pour la méthode de calcul

Vous pouvez retrouver une vidéo de [l'AFPA](#) pour le calcul de la longueur développée d'une tôle

Durée : de 0'00 à 2'32 : Calcul de la LD

A partir de 2'33 : méthode pour le calcul des mises en butée.

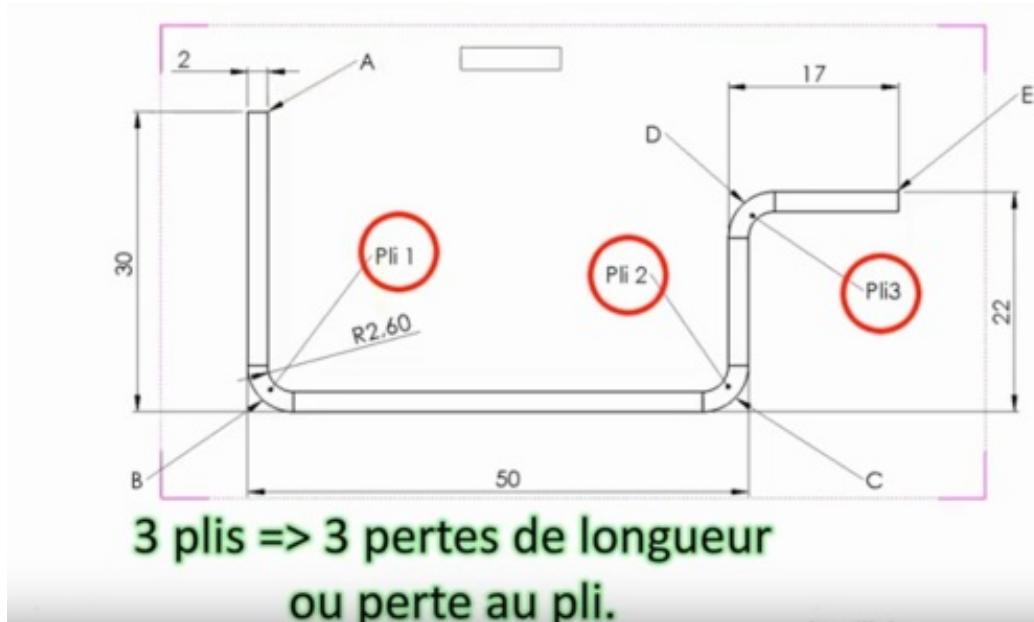

Le pliage de tôle 2 - Calcul de la longueur développée (Cas simple).

[Autre présentation](#) sur la méthode de calcul par la perte au pli

Méthode : Calcul d'une cote machine

Positionner la butée machine

Dans certains cas, quand la MOCN ne dispose pas d'ordinateur de calcul de la Longueur Développée, il faut calculer la mise en butée pour chacun des plis

Pour ce faire, il faut procéder de la façon suivante :



Méthode : Formule de calcul : Cote Machine

$$cm = \sum \text{cotes extérieures} + \sum \Delta l_{(\text{entre le pli et la mise en butée})} + \Delta l_{\text{pli}} / 2$$

Exemple de calcul d'une cote machine

Exemple d'une pièce de tôlerie

Première possibilité :

Reprendons l'exemple ci dessus, avec les plis déjà répertoriés :

$$\Delta l_{90^\circ} = -4 \text{ et } \Delta l_{135^\circ} = -1,2$$

- 1er pli : Calcul de la mise en butée pour réaliser le pli à 90° en cote directe :

$$cm_1 = \sum \text{cotes extérieures} + \sum \Delta l_{(\text{entre le pli et la mise en butée})} + \Delta l_{\text{pli}} / 2$$

$$cm_1 = 28 + 0 + (-4 / 2)$$

$$cm_1 = 26$$

- 2ème pli : Calcul de la mise en butée pour réaliser le pli à 135° en cote directe :

$$cm_2 = \sum \text{cotes extérieures} + \sum \Delta l_{(\text{entre le pli et la mise en butée})} + \Delta l_{\text{pli}} / 2$$

$$cm_2 = 34 + 0 + (-1,2 / 2)$$

$$cm_2 = 33,6$$

Deuxième possibilité pour en modifiant l'ordre de pliage :

Il est possible de modifier la mise en butée et la cote machine.

Reprendons l'exemple ci dessus, avec les plis déjà répertoriés :

$$\Delta l_{90^\circ} = -4 \text{ et } \Delta l_{135^\circ} = -1,2$$

- 1er pli : Calcul de la mise en butée pour réaliser le pli à 90° en se mettant en cote indirecte :

$$cm_1 = \sum \text{cotes extérieures} + \sum \Delta l_{(\text{entre le pli et la mise en butée})} + \Delta l_{\text{pli}} / 2$$

$$cm_1 = (34 + 44) + (-1,2) + (-4 / 2)$$

$$cm_1 = (78 - 1,2) + (-2) = 74,8$$


- 2ème pli : Calcul de la mise en butée pour réaliser le pli à 135° en cote directe :

$$cm_2 = \sum \text{cotes extérieures} + \sum \Delta l_{(\text{entre le pli et la mise en butée})} + \Delta l_{\text{pli}} / 2$$


$$cm_2 = 34 + 0 + (-1,2 / 2)$$

$$cm_2 = 33,6$$

Étudions la pièce de tôlerie suivante :

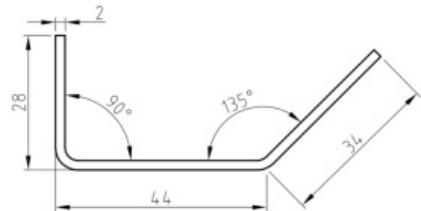

Étudions la pièce de tôlerie suivante :

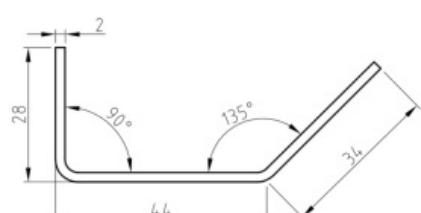

MÉTHODE : Calcul en Fibre Neutre

Ligne droite et portions de cercle...

Cette méthode est utile dans le cas de fabrication avec une plieuse universelle ou à sommier.

En effet, avec le montage de certains outils, le rayon intérieur peut être maîtrisé et totalement différent d'un outil de presse plieuse...

Dans certains cas, il est même possible de réaliser la pièce par plis successifs.

Pour développer une tôle, il faut faire l'addition des portions droites et courbes.
dessin à venir...

Cours à distribuer

Calculs des longueurs développées

Retrouver ci après le cours récapitulatif des 3 méthodes.

cf. Calculs des Longueurs développées

Calculs des Cotes Machines

Pour positionner la butée arrière sur la Commande numérique, il faut calculer la cote de Mise en butée.

Voyez sur le cours suivant la formule à retenir.

cf.

EXERCICES

Recueil d'exercices

A travers plusieurs exercices, préparez vous à plier les pièces sur Presse plieuse Amada ..

Exercice sur le porte manteaux

[Calculs des cotes machines pour le porte manteaux](#)^[p.101]

Exercice sur le Range Feuille

[Contrôle : Range feuille](#)^[p.100]

Roulage

 MATÉRIELS DE L'ÉLÈVE Compas, règle, calculatrice	COMPÉTENCES : <ul style="list-style-type: none"> C 6.1 - Organiser et installer les postes de travail. C3.1 - Organiser et installer les postes de travail NOTIONS : <ul style="list-style-type: none"> S32-1 - Techniques de déformation plastique S32-1. Techniques de déformation plastique
--	--

Le roulage

Cette opération permet la réalisation de pièce cylindrique , en totalité ou en partie.



Les pièces roulées sont nombreuses tout autour de nous :

- citerne de stockage de carburant
 - cuve de préparation pour le domaine agroalimentaire (pâte à tartiner, sauce ...)
 - chaudière ou appareil sous pression
 - fuselage d'avion,...
 - pièce de tôlerie en général
- toutes ces réalisations nécessitent la réalisation d'une opération de **roulage**

La technologie des machines outils

Des machines différentes, pour une même opération de fabrication

Les machines outils sont de deux types, il y a une machine de type **planeur**, ou de type **pyramide**.

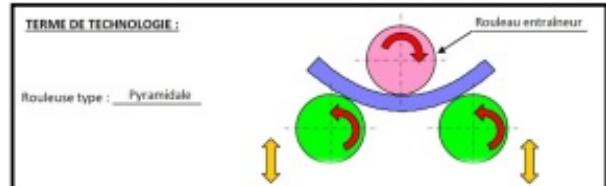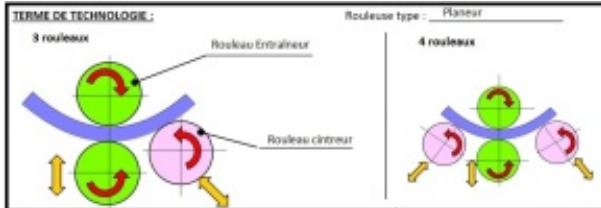

Le fonctionnement se fait soit de manière **manuelle**, soit **électrique**.



Ici, la virole est entraînée à l'aide du volant de manœuvre.



Sur cette machine, c'est un moteur qui entraîne la tôle. Le rouleau cintre se déplace verticalement. Il est manœuvré à la main sur ce modèle.

Les formules à retenir

Calcul de la LD


Pour calculer la longueur développée d'une virole, il faut respecter 2 étapes :

1. déterminer le diamètre à la fibre neutre ou diamètre moyen (ϕ_{FN})
2. calculer la longueur développée (LD_{fn})
3. Représenter le flanc capable en indiquant les 3 cotes nécessaires à l'opération de débit

CALCUL PRATIQUE

Formules à retenir :

CALCUL DE LA LONGUEUR DEVELOPPEE :

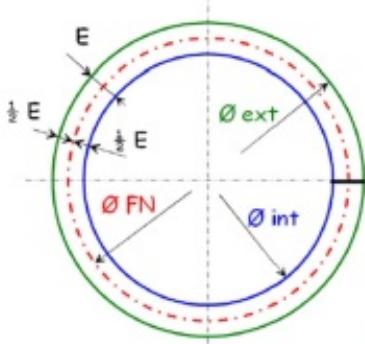

$\text{Ø FN} = \text{Ø ext} - E$

$\text{Ø FN} = \text{Ø int} + E$

$LD_{fn} = \text{Ø FN} \times \pi$

Attention, pour les tôles épaisses, il est nécessaire de laisser quelque fois un « Jeu de Soudage »

C.TOMCZAK - Lycée Jean JAURES ARGENTEUIL

9



Exemple : La virole ... déjà vue !

Pour imaginer ce qu'est une virole, il suffit de regarder une bouteille d'eau cylindrique. L'étiquette vient s'enrouler sur le tour de la bouteille.

Si vous coupez l'étiquette, vous obtenez alors un rectangle !

Résultat

Vous cherchez à obtenir le flanc capable de la virole, c'est à dire, avant roulage. Il faut pour cela indiquer les 3 cotes du flanc capable :

- la Longueur développée à la fibre neutre : LD_{fn}
- la longueur de la virole : L
- l'épaisseur : e

Application n°4 - Correction

CALCUL DE LA LONGUEUR DEVELOPPEE :

$$\varnothing_{FN} = \varnothing_{ext} - E$$

$$\varnothing_{FN} = \varnothing_{int} + E$$

$$LD_{fn} = \varnothing_{FN} \times \pi$$


C.TOMCZAK - Lycée Jean JAURES ARGENTEUIL

14

? Calcul de virole n°1

Question

Calcul de la libre neutre. Avec les indications que vous avez sur l'extrait de plan, trouver la valeur des cotes (a), (b), (c)

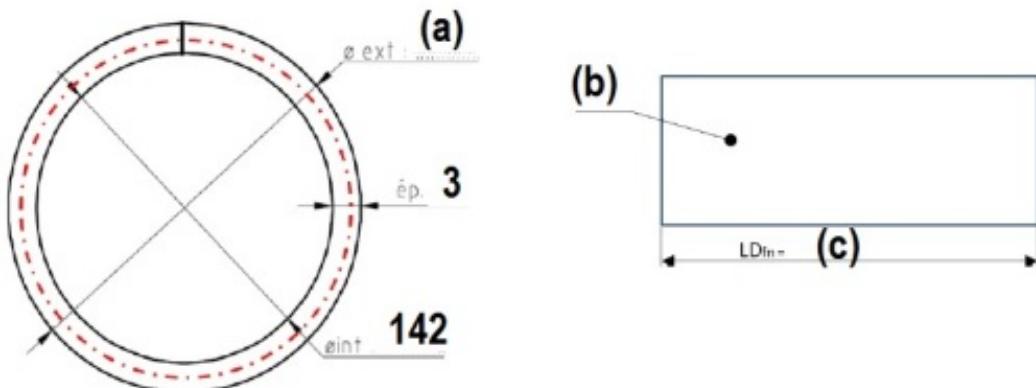

Cintrage de tube

Le cintrage de tube

Très utilisé dans le domaine de la serrurerie ou de la tuyauterie industrielle, le cintrage de tube permet de réaliser rapidement une pièce tubulaire à l'aide d'un cintrage

La technologie des machines outils

Les MOCN

Voilà un lien à consulter

[lien vers les cotes du rayon de cintrage](#)

Société Technocurve

La société Technocurve vous présente sa dernière machine et vous donne de [nombreuses explications sur le cintrage de tube](#).
cf.

Les calculs à retenir

Calcul d'une longueur développée

Pour calculer une longueur développée, il faut ajouter les portions courbes aux lignes droites

Emboutissage

Une mise en œuvre difficile

Souvent utilisée pour la fabrication de pièce de tôlerie fine, l'emboutissage permet la fabrication d'une pièce en une seule opération de conformation.

Avec l'effort exercé par la machine, la feuille de tôle (généralement de fine épaisseur) est déformée sous l'effet d'une force entre les 2 pièces moulées.

Très utilisée dans le domaine

- de l'aéronautique
- de la chaudronnerie
- de l'automobile

De part la conception des moules, le coût de fabrication est très élevé, mais vite rentabilisé si la production est réalisée en grand nombre de pièce.

Pour voir un exemple, [rendez vous sur <https://youtu.be/l1ZrKhsciXU>](https://youtu.be/l1ZrKhsciXU)




4. S33 - Techniques et procédés de soudage

a. S33-1 Le soudage par fusion

Lors d'une opération de soudage, le métal de base et le métal d'apport fondent.

Rappels des différents procédés :

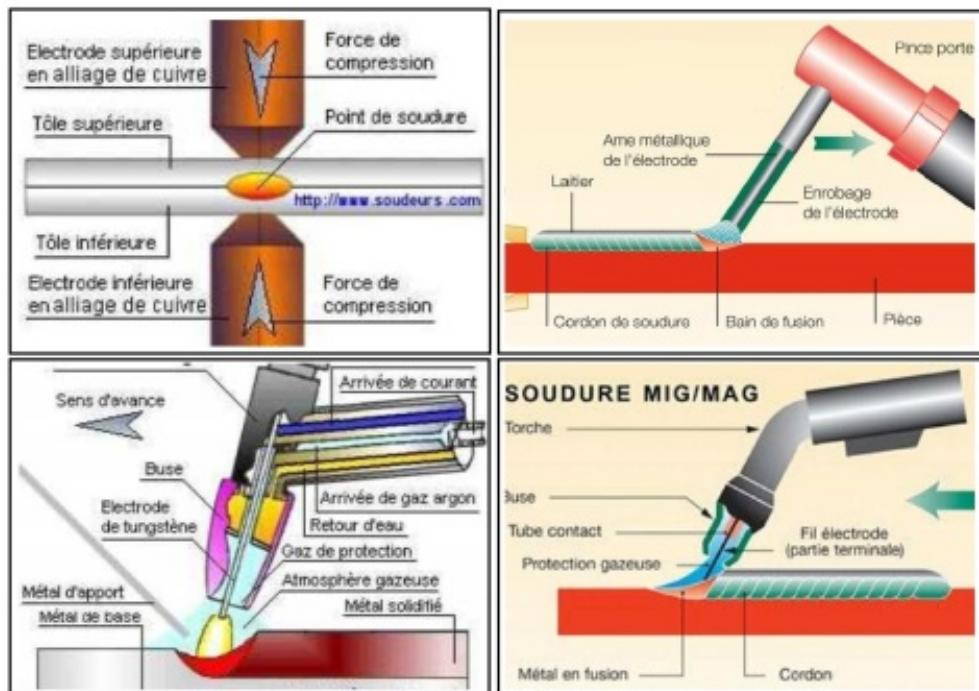

b. S33-2 Procédé soudage à l'arc avec électrode enrobée (111)

COMPÉTENCES :


- C 12 - Assembler les éléments de tout ou partie d'un ensemble chaudronné

NOTIONS :

- S33-2 - Procédé soudage à l'arc avec électrode enrobée (111)

Présentation

Procédé de soudage par fusion d'une **électrode**, due à la formation d'un **arc électrique** entre la **pièce** et cette électrode. La **température** de l'arc (environ **1500° C**) porte instantanément l'électrode et le métal en fusion.

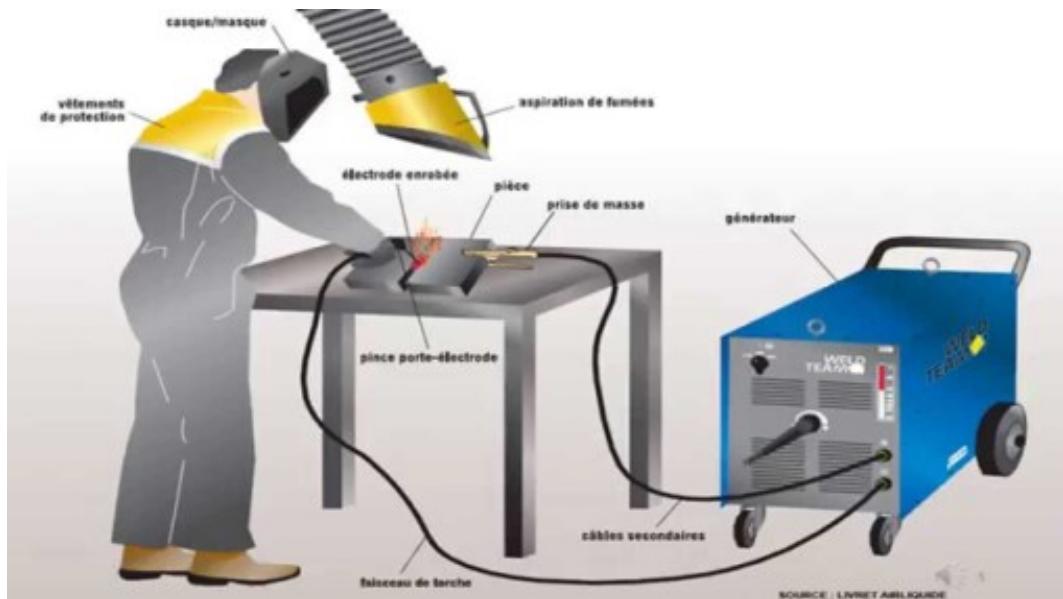

A compléter

Les paramètres définis

Les paramètres définis : produits d'apports, type et Ø électrode, polarité, Uo.

Les paramètres variables

Les paramètres variables : intensité, tension U1, vitesse d'avance, amorçage.

+ Complément : Présentation du procédé

<https://youtu.be/jbkleAdHH60>

c. S33-3 Procédés TIG (141)

RÉSUMÉ :

Soudage électrique grâce à une électrode non fusible, le procédé 141 / TIG permet, grâce à une protection gazeuse, une soudure parfaite dans de nombreux domaines industriels.

COMPÉTENCES :

- C5.2 - Assembler les éléments
- C12 - Assembler les éléments de tout ou partie d'un ensemble chaudronné

NOTIONS :

- S33-3. Procédés TIG (141)
- S33-3 - Procédés TIG (141)

I : Le Procédé TIG, simple, efficace, et esthétique

Le Procédé TIG (acronyme de Tungsten Inert Gas) est un procédé de soudage électrique.

Très répandu dans l'industrie, ses applications sont nombreuses :

- agroalimentaire,

- pharmaceutique
 - aéronautique
 - tôlerie Fine
- Il permet d'assembler de nombreuses nuances de métal (Aluminium, acier, inox)



Soudeur TIG

II : Signification : Que veut dire TIG ?


Le "TIG" est un procédé de soudage n° 141. Son abréviation signifie:

- **Tungsten**
- **Inert**
- **Gas**

Cela signifie que pour ce procédé, il est utilisé une électrode réfractaire en Tungstène et qu'il y a un gaz inerte de protection du bain de soudage.

Les différents gaz sont : l'hélium, l'argon ou le mélange des deux.

III : Le fonctionnement d'un poste TIG

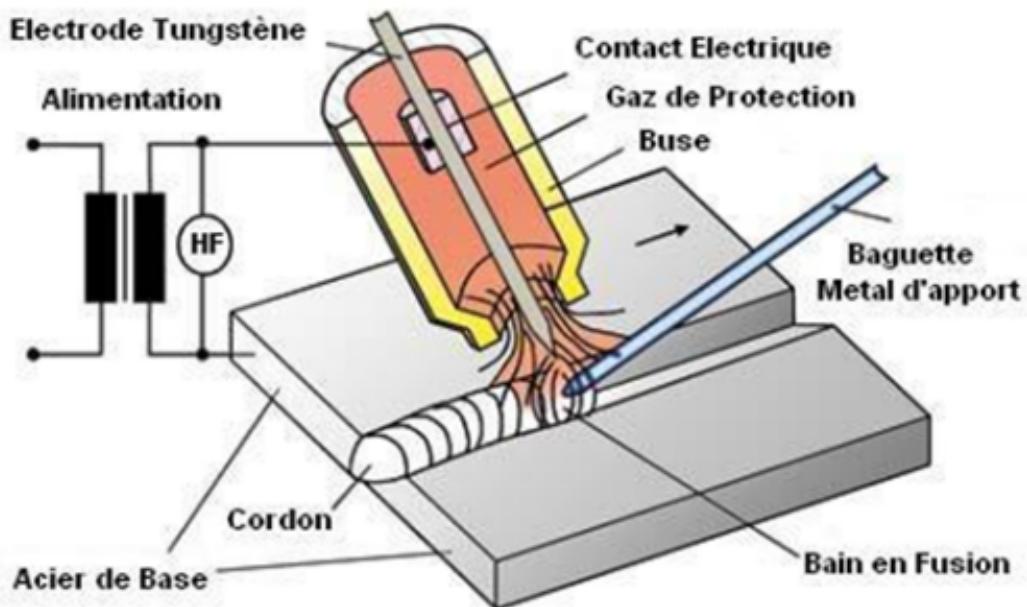

C'est un procédé de soudage à l'arc (141) dans lequel l'arc éclate au sein d'une atmosphère neutre (argon ou hélium) entre la pièce à souder et une électrode réfractaire (tungstène pur ou lanthane). Le procédé TIG permet le soudage des aciers inoxydables, de l'aluminium, du cuivre, du titane et de leurs alliages, etc... sur des épaisseurs comprises généralement entre 0.5 et 8 mm d'épaisseur.


Utilisé souvent en "première passe" pour les fabrications de hautes qualités. En effet, il permet une fusion parfaite des 2 métaux de base.

Souvent utilisé en automatique du fait des réglages simples

Courant continu pour le soudage des métaux "lourds" (ex : inox, aciers, etc.)


Courant alternatif pour le soudage des métaux "légers" (ex : aluminium).

IV : Le poste

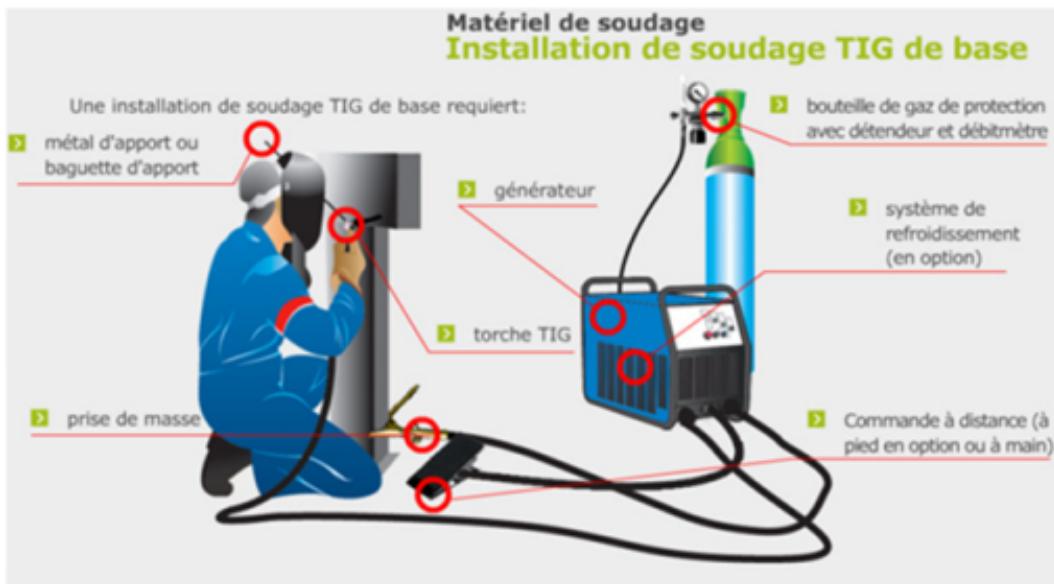


Sur certains poste, un refroidissement liquide peut être présent.

V : Composition de la Torche

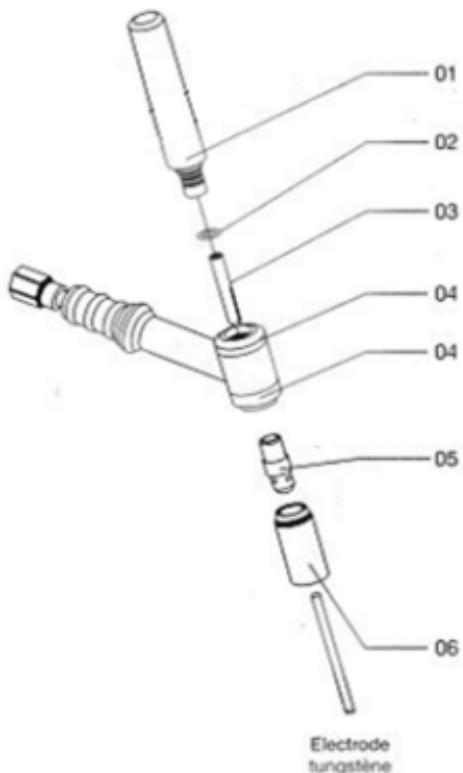

- 01 Bouchon
- 02 Joint de bouchon
- 03 Pince porte tungstène
- 04 Bague d'étanchéité / isolante
- 05 Siège
- 06 Buse

VI : Le refroidissement

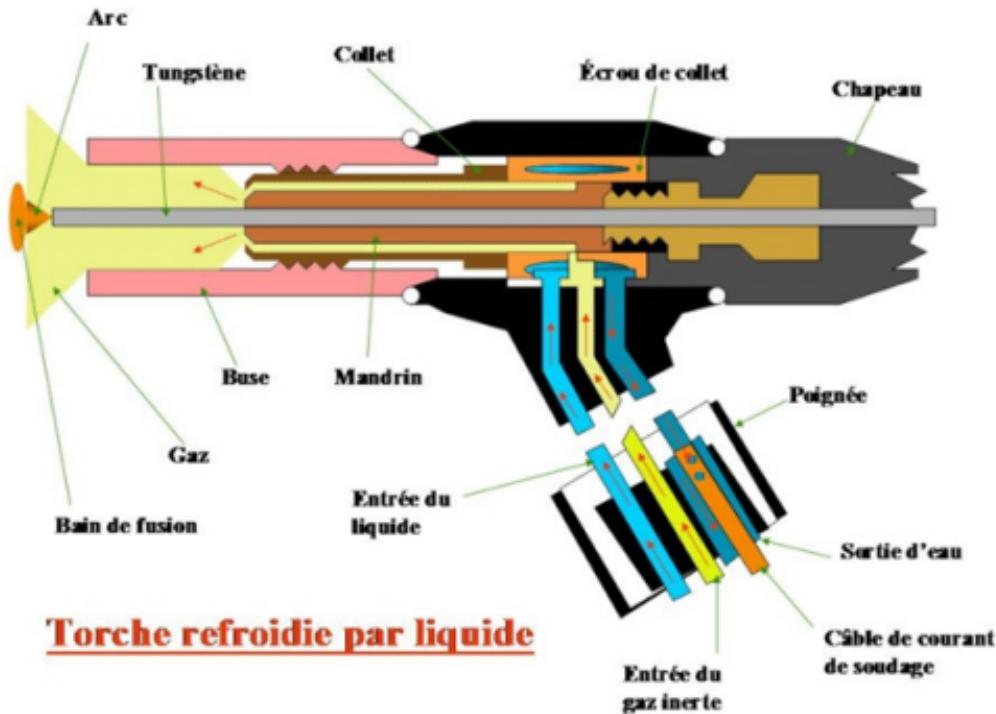

Le groupe de refroidissement par eau ou liquide de refroidissement est un dispositif utilisé pour le refroidissement de la torche lorsque cette dernière.

Utilisé pour éviter toute surchauffe en cas de soudage élevés. Cet appareil permet, au moyen d'une pompe, une circulation constante de liquide de refroidissement dans la torche et, au moyen d'un système de refroidissement, le contrôle des sur températures.

VII : Les gaz utilisés

Les deux principaux gaz utilisés en soudage TIG sont l'argon et l'hélium.

Ce sont deux gaz inertes, ce qui veut dire qu'ils protègent uniquement le bain de fusion. D'autres gaz inertes ont été essayés, mais leur faible production actuelle entraîne des prix élevés (Krypton, Xénon).

a. Argon :

Ce gaz se trouve dans l'atmosphère dans la proportion (non négligeable) de 0,94%. Il est un des produits de la distillation fractionnée de l'air liquide. On l'utilise en soudage sous diverses formes.

- L'argon à 99,96% de pureté exprimée en VPM (ou parties en volume par million ou encore en cm³ par m³), ses impuretés ne dépassent pas : 100 VPM pour N₂ 50 VPM pour O₂ et 300 VPM pour H₂O.
- L'argon raffiné à 99,995% pour les travaux de très hautes qualité. Les teneurs limites en impuretés sont 5 VPM pour O₂ et H₂O.
- Un argon de moindre pureté que les précédents est utilisé en mélange avec CO₂ et O₂ et donne sur acier à bas carbone des soudures de meilleur aspect que le mélange gazeux réalisé avec l'argon - soudage dans la même proportion.

b. Hélium :

Pendant de nombreuses années, l'hélium était uniquement extrait des puits de gaz naturel d'Amérique du nord où on le trouve dans une proportion qui peut atteindre 2%. Considéré comme produit stratégique, l'importation de ce gaz en Europe est très limitée. Actuellement, on commence à extraire en quantité notable des gaz naturels européens, de sorte que son usage se développe.

L'hélium des soudeurs est à 99,995% de pureté. Les teneurs limites en impureté sont : h₂ ≤ 5 VPM - O₂ ≤ 5PM.

Pour le soudage, on utilise l'argon, l'hélium, le mélange de ces deux gaz, on peut aussi additionner un peu d'oxygène ou d'hydrogène pour le soudage des aciers inoxydables en automatique (vitesse élevée, pénétration importante).

Pour le soudage du Titane, du Tantale, du Zirconium, et tous métaux altérés à chaud par les gaz de l'atmosphère, on utilise de préférence de l'argon U. On additionne à la torche un système de protection supplémentaire, un traînard débitant de l'argon où le soudage s'effectue dans une "boîte à gant", sous atmosphère inerte.

VIII : Le Tungstène



La présence du thorium augmente le pouvoir émissif du tungstène, et permet une densité de courant plus élevée.

Il faut toujours utiliser une électrode de tungstène dans la fourchette supérieure de son intensité admissible.


Exemple : Pour souder à environ 110 A, en courant continu avec électrode en tungstène thorié, on choisira une diamètre de 1,6 mm au lieu d'un Ø de 2 mm.

On obtient une bonne stabilité de l'arc.

Le bon affûtage d'une électrode de tungstène est primordial pour assurer une bonne qualité de soudage. L'électrode fonctionne seulement comme support de l'arc, et par conséquent, ne doit pas fondre.

Le point de fusion de l'électrode de tungstène est de 3370°C.


Lorsqu'on soude au courant alternatif, il est nécessaire de fabriquer au bout de l'électrode une petite boule. (voir figure ci-dessous électrode de droite). Pour ce faire, il suffit d'amorcer l'électrode pour un moment sur une pièce de cuivre avec le courant continu à polarité inversée. Avec un tungstène au zirconium, la boule se fait automatiquement

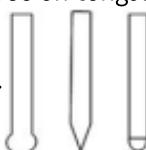

en courant alternatif avec haute fréquence continue.

Pour souder au courant continu, il suffit de meuler l'électrode comme l'indiquent les figures ci dessus. L'électrode en CCP1 n'a pas besoin d'être préparé car à cette polarité la chaleur est concentré à environ 70% sur l'électrode qui aura tendance à fondre. Prévoir de baisser les paramètres avant de faire une hémisphère à l'extrémité du tungstène. D'ailleurs la polarité inversée est très rarement utilisée.

Affûtage en pointe pour le soudage des aciers courants en CC courant continu

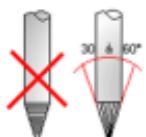

+ Complément : Cours sur le soudage TIG

[Rendez vous sur le site ROCDACIER](#) pour un cours sur les paramètres de soudage TIG

+ Complément : Présentation du poste TIG

<https://youtu.be/OlsTajKhiwk>

+ Complément : Notice du poste à souder

Un doute sur l'utilisation du poste à souder ?

Retrouver la notice d'un poste à souder présent dans notre atelier. Il permet de nombreux paramètres pour une soudure parfaite.

cf. Notice allégée sur le poste PrestoTIG 210

→ Rappel : Les Équipements de Protection Individuels

Comme pour tous les procédés, le gant de soudage est indispensable.

Il doit être fin et permettre à l'utilisateur d'appuyer sur la gâchette facilement.

Ci après une photo :

Aussi, vous aurez besoin du casque de protection à obscurcissement électronique (de préférence)



d. S33-4 Procédés semi automatiques (131, 135, 136, 138)

RÉSUMÉ :

Soudage électrique grâce à un fil électrode fusible, les procédés permettent, grâce à une protection gazeuse, une soudure parfaite dans de nombreux domaines industriels.

COMPÉTENCES :

- C5.2 - Assembler les éléments
- C 12 - Assembler les éléments de tout ou partie d'un ensemble chaudronné

NOTIONS :

- S33-4. Procédés semi-automatiques (131, 135, 136, 138)
- S33-4 - Procédés semi-automatiques (131, 135, 136, 138)

I : Les Procédés MIG/MAG, fil fourré et simples, efficace

Les Procédés MIG / MAG sont des procédés de soudage électrique les plus répandus.

Très répandus dans l'industrie, ses applications sont nombreuses :

- construction métallique,
- chaudronnerie,
- tuyauterie

Il existe également d'autres procédé comme le Soudage semi automatique avec ou gaz avec fil fourré.



Opération de soudage sur tube

Voici précisément la nomenclature et numérotation des procédés de soudage :

131= Soudage MIG avec fil électrode fusible sous gaz inerte (GMAW)

135= Soudage MAG avec fil électrode fusible sous gaz actif (GMAW)

136= Soudage MAG avec fil fourré de flux sous gaz actif (FCAW)

138= Soudage MAG avec fil fourré de poudre métallique sous gaz actif (FCAW)

II : Signification : Que veut dire MIG / MAG ?


Le "MIG" est un procédé de soudage 'n° 131. Son abréviation signifie:

- **M**etal
- **I**nert
- **G**as

Le MAG est similaire dans le fonctionnement, hormis le gaz et le fil utilisé. Le procédé de soudage est le n° 135. Son abréviation signifie:

- **M**etal
- **A**ctif
- **G**as

III : Le fonctionnement d'un poste MIG / MAG

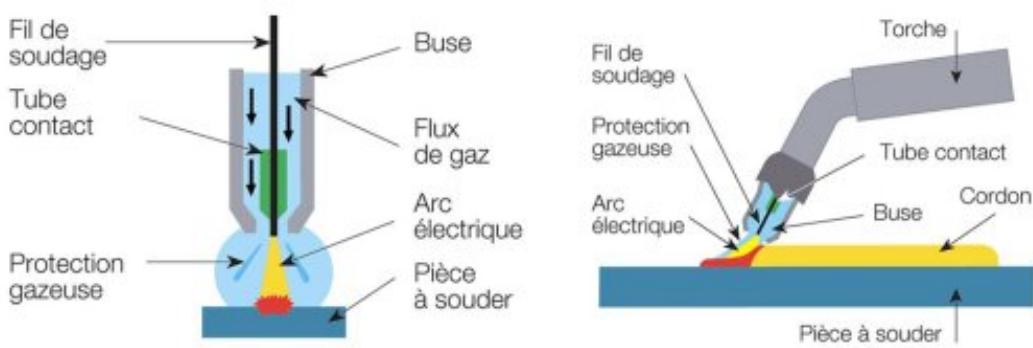

Transfert du métal

C'est un procédé de soudage à l'arc (131 ou 135) dans lequel l'arc éclate au sein d'une atmosphère gazeuse entre la pièce à souder et un fil d'acier.

IV : Le poste



Installation MIG/MAG

+ Complément : Cours sur le soudage MIG / MAG

Rendez vous sur le site ROCDACIER pour un cours sur les soudages MIG / MAG

+ Complément : Présentation du procédé MIG / MAG - no Gaz

https://youtu.be/JLVRnPO_Py0

☛ Rappel : Les Équipements de Protection Individuels

Comme pour tous les procédés, le gant de soudage est indispensable.

Aussi, vous aurez besoin du casque de protection à obscurcissement électronique (de préférence)

Sans oubliés les équipement personnel et collectif :

[La sécurité lors du soudage](#)^[p]

e. S33-5 Préparation des joints soudés et configurations opératoires

RÉSUMÉ :

Repérer les différents types d'assemblage

Déterminer les procédés nécessaires pour la préparation des soudures

Déterminer en place une procédure de pointage (ordre, réglages du poste de soudage)

Utiliser les moyens nécessaires pour l'opération de soudage

CYCLE : BACPRO

COMPÉTENCES :

- C 12 1 - Installer la zone d'assemblage

NOTIONS :

- S33-5 - Préparation des joints soudés et configurations opératoires

AUTEURS :

- Christophe TOMCZAK

1. Types d'assemblage (bout à bout, angle).

Lors des différents assemblages que nous trouvons dans un atelier, il existe de nombreux types d'assemblage différents.

Les principaux sont le soudage « Bout à bout », le second, soudage « en angle »

D'une manière générale et pour les assemblages de fines épaisseur, il n'existe pas de préparation particulière pour le soudage avec ce type d'assemblage.

Cependant, dans certains cas, une préparation de bord est nécessaire. En effet, de par les épaisseurs mise en œuvre, les bords de tôle doivent être usinés, chanfreiné pour que l'assemblage soit conforme aux spécifications. Il faut s'assurer de la parfaite continuité de la matière, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir fondre à cœur les matériaux de base.

2. Typologie des préparations (chanfrein V, X, asymétrique).

La préparation des bords permet d'obtenir une fonte totale des matériaux de base (tôle, cornière, profilé,...). Pour rappel, par matériau d'apport on entend « métal d'apport » qui correspond au fil dans le soudage MIG/MAG/TIG et à l'âme principale pour l'électrode enrobée.

Nous distinguerons plusieurs types de préparation que nous appelons « chanfreins »

Les valeurs de chanfreins dépendent du type d'assemblage, de l'épaisseur. Les dimensions à obtenir sont inscrites sur le plan d'usinage.

La préparation des bords peut se faire avec un chalumeau avec un guide, un touret à meuler, une meuleuse, ou une chanfreineuse portative, voir même, avec des centres d'usinage tels qu'un tour ou une fraiseuse.


4. Positions de soudage.

Le soudage sur un marbre de soudage à atelier n'est pas toujours possible. En effet, sur chantier, voire même dans l'atelier quand l'ensemble ne peut être manipulé (déplacé ou tourné), le soudage doit se faire « en position ». C'est une position aléatoire, qui ne peut être corrigé.

Par exemple, lors du soudage d'un tuyau de pipeline, le soudeur réalisera, tout au long de sa phase d'assemblage, une soudure dans 4 positions différentes :

- à plat (position la plus courante)
- verticale descendante,
- verticale montante
- « au plafond » (ci contre)

Les réglages tels que l'intensité, la vitesse d'avance, le type de baguette (pour l'électrode enrobée), le débit de gaz doivent être maîtrisés en fonction de la position du soudeur.

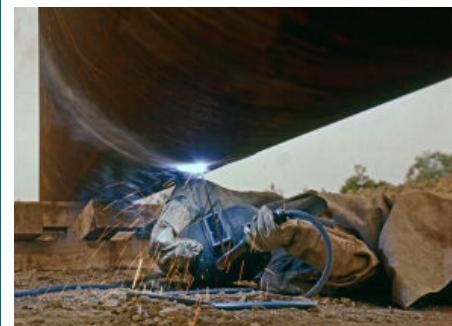

5. Les moyens nécessaires lors du soudage

Le soudage dans toutes les positions...


Le soudage d'ensemble mécano-soudé requiert une grande capacité d'adaptation : dans toutes les positions, dans toutes les configurations.

Il n'est pourtant pas toujours facile de souder dans des positions inconfortables : au ras du sol, la tête en bas, ...

Certains appareils facilitent l'opération de soudage, voyons en quelques uns....

a. Positionneur

Le positionneur permet de faire pivoter la pièce pour avoir un accès libre dans de nombreuses positions. Il permet, avec une commande électrique, une rotation aisée dans les deux sens possible.

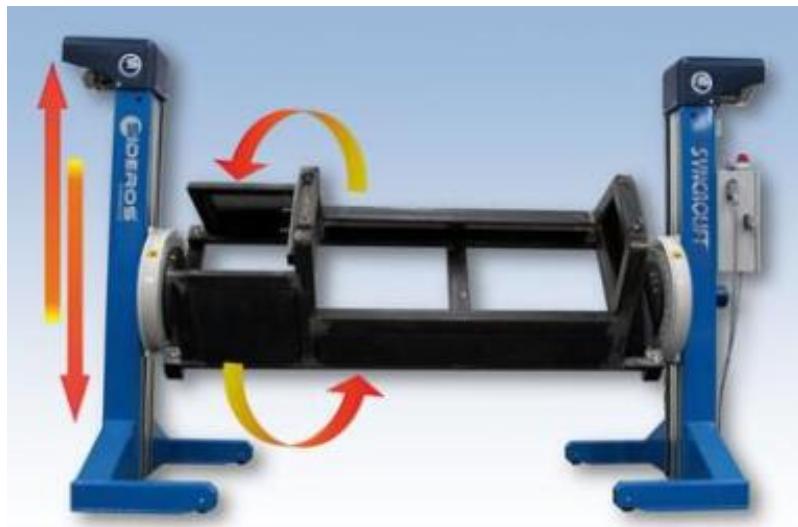

Vous trouverez une petite vidéo sur [l'utilisation de ce genre d'appareil](#)

b. Manipulateur

Le manipulateur a l'avantage de positionner la pièce dans une quantité infini de positions. En effet, comme le montre l'image ci dessous, le soudeur doit réaliser de nombreuses soudures. Pour éviter la manipulation à l'aide de matériel conventionnel (chariot élévateur, pont roulant...) le système permet, avec la commande de plusieurs moteurs électriques, de mettre en place l'ensemble chaudronné dans de nombreuses positions.

Chaque position étant mémorisée pour une fabrication en série.

Il y a donc plusieurs avantages pour l'utilisation d'un tel système :

- le gain de temps par la mémorisation des positions
- la sécurité de l'opérateur (la pièce étant fixée sur l'appareil)
- augmentation de la qualité
- préservation de la santé de l'opérateur en lui évitant des postures du corps inconfortable.



[Vidéo de présentation du manipulateur](#)

c. Vireur

Le vireur est très utilisé dans l'assemblage d'ensembles chaudronnés réalisés en tôle (comme des réservoirs, des citernes) mais aussi, pour l'assemblage de tubes entre eux ou pour le soudage de brides de raccordement sur des tubes.



Vireur pour virole réalisée en tôle



Vireur pour tube de petits diamètres (attention, il existe différents modèles de capacités différentes)

En effet, cet appareil permet de faire tourner sur place l'ensemble à souder. L'opération est réalisée par ...



... un robot de soudage.



...un soudeur professionnel

En configurant la vitesse de rotation en fonction de l'épaisseur à souder, le soudeur est certain d'obtenir une vitesse de rotation continue, sans oscillation.

Pour régler la vitesse de rotation et donc, la vitesse de soudage, le soudeur peut se repérer par rapport aux abaques disponibles dans de nombreuses ressources. Cependant, l'expérience du soudeur et l'intensité de réglage du poste feront toujours varier cette fameuse vitesse d'avance.

+ Complément : Aboques de soudage

Voici deux extraits de tableau (« dossier Machines BAC PRO –édition 2011 »)

Soudage bout à bout des tôles fines jusqu'à 4 mm d'épaisseur

Type de joint: **BORD A BORD**

Position Soudage: **A plat sauf VD**

Gaz de protection: **Gaz mixte Argon /CO2**

Métaux soudé: **Aciers non ou faiblement alliés**

Epaisseur	A (mm)	Nombre passes	Ø fil (mm)	Tension U (volt)	Intensité (I) ampère	Vitesse fil (m/min)	Vitesse Soudage(cm/min)	Par mètre de cordon (1)		
								Temps (min)	Gaz (l)	Poids fil (grammes)
1	-	1	0.6	17	70	6.4	60	1.67	12	42
1	-	1	0.8	18	80	4.5	85	1.18	14	40
2	0.5	1	0.8	20	130	7.2	65	1.54	14	44
2	1.0	1	1.0	20	135	4.8	55	1.82	20	54
2 VD	1.5	1	1.0	20	135	4.8	42	1.67	19	49
3	1.5	1	0.8	20	130	7.2	42	2.38	21	67

SOUDAGE EN ANGLE DES TOLES

Type de joint: en angle

Métaux soudés: Acier non ou faiblement alliés

Gaz de protection: Gaz mixte Argon/CO2

Position de soudage: A plat sauf

VD verticale descendante

VM vertical montant

Gorge cordon a (mm)	Ø du fil	Tension U (volt)	Intensité (I) ampère	Vitesse fil (m/min)	Vitesse Soufrage(cm/min)	Nombre passes	Temps (min)	Par mètre de cordon (1)			Taux dépôt	
								Gaz (2) (l)	Poids fil (grammes)(3)	Poids fil utilisé (gr)	FM= 60% (kg/h)	FM= 100% (kg/h)
2	0.8	19	105	7.5	75	1	1.33	12	37	40	1.00	1.67
2	1.0	20	120	5.0	80	1	1.25	14	37	40	1.06	1.77
2VD	0.8	19	105	7.2	70	1	1.43	13	37	40	0.93	1.55
3	0.8	22	180	16.1	75	1	1.33	12	78	82	2.11	3.51
3	1.0	24	220	10.0	78	1	1.28	14	78	82	2.19	3.65

**A vous de jouer ..**

Nous vous demandons d'établir un tableau pour le soudage de pièce cylindrique sur vireur.


Vous prendrez en compte différents diamètre de tube existant et vous indiquerez une vitesse de rotation (cela sera donc équivalent à la vitesse d'avance) par rapport aux différents graduations de notre vireur à l'atelier.

cf.

Et s'il n'est pas possible de faire tourner la pièce.... ?

Dans le cas opposé (si le tube ne peut pas tourné) nous parlerons de « soudage orbital ». Pour ce procédé, le robot ou procédé de soudage est fixé sur le tube ou la virole, et lors du départ cycle, la tête de soudage avance à une vitesse programmée sur la périphérie du tube

Comme le robot de soudage, ce procédé permet une répétitivité de l'opération de soudage.

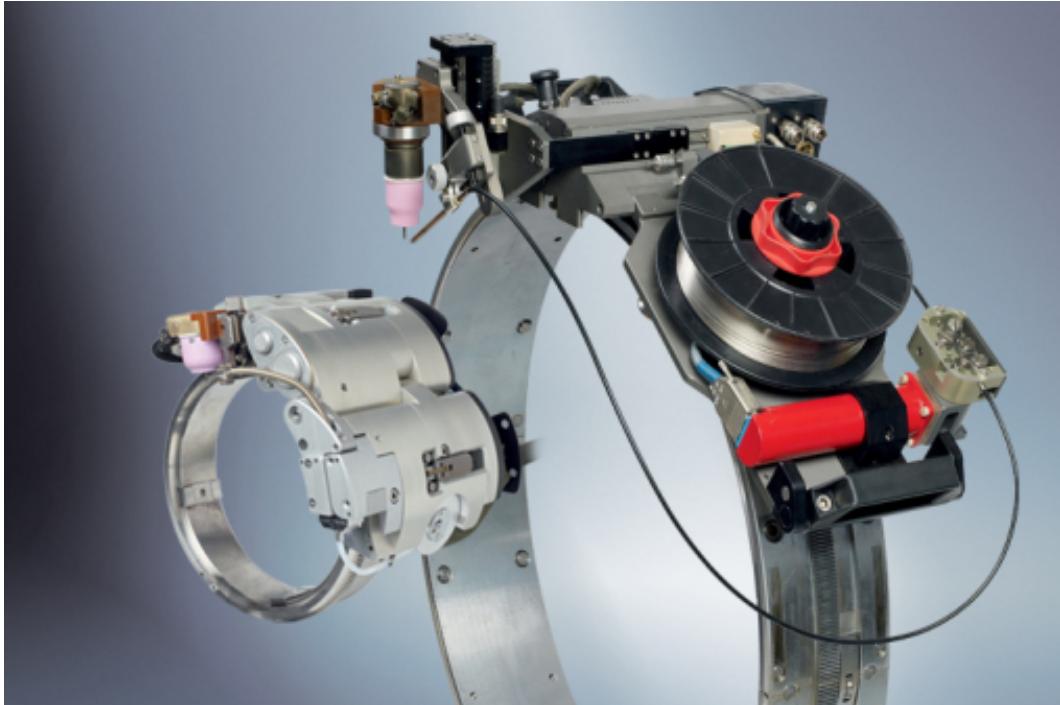

f. S33-6 Règles de fabrication, codes et normes

Les opérations de soudage sur un ensemble chaudronné

Toutes les opérations de soudage ne sont pas identiques. En fonction de la destination de l'ensemble chaudronné, des précautions devront être prises.

Par exemple, pour la fabrication d'une structure métallique, le dimensionnement de la soudure devra être réalisé afin que l'ouvrage résiste sous l'effet d'un effort. Pour un appareil à pression, il en est de même : les soudures devront être calculée en fonction d'une pression à l'intérieur de l'appareil mais une préparation de bord de tôle peut être nécessaire (cf S33-5).

Toutes ces informations doivent être scrupuleusement notifiées dans un cahier de soudage regroupant les documents nécessaire au suivi et à l'archivage de l'affaire.

Cahier de soudage

Pourquoi un cahier de soudage ?

Le cahier de soudage est un document préparatoire permettant de lister tous les types d'assemblage par soudage présents sur un ensemble.

Tous les DMOS y sont renseignés, et si l'appareil réalisé est soumis à la pression, cela donnera lieu à un QMOS avec un résultat d'épreuve.


Descriptif de mode opératoire de soudage

La recette d'une soudure conforme !



Tout comme une gamme détaillée de fabrication, l'opération de soudage, doit, dans certains cas, être consignée dans le dossier constructeur. Dans ce document, les réglages et paramètres nécessaires à la réalisation du cordon de soudure y sont notées.

Ce document est un **Descriptif du Mode Opératoire de Soudage**. Il est indispensable dans le cadre d'une fabrication d'un appareil à pression ou soumis à des efforts particuliers (température, forces, ...)

Voici deux exemples de DMOS

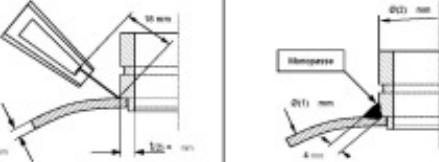DESCRIPTIF DE MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE MAG						
Référence du DMOS : DMOS N°5	Date : 12/07/2011	Date : ADEL				
Référence du PV-DMOS : LY01106294H1 Q5	Organisme d'inspection : Lloyd's Register EMEA					
Procédé de soudage : TIG	Norme : EN 15614-1:2004					
Type d'assemblage : Soudure droite joint continu	Position de soudage : PB					
Matière enveloppe (f) : D01r2/INF EIS 10711	Matière piégeage (g) : C15RPs / EN10277-4					
z (f) : 4,5 validité de 3,0 à 5,4	z (g) : 5,8 validité de 3,0 à 7,1					
z (f) : 32,0 validité de 25,8 à +50	z (g) : 30,0 validité de 25,0 à +50					
Composants concernés :						
Type de fil : EN 14341-A-00-012-4-00051	Ø du fil : 1,2 mm	Ref. / Fournis : SAWLO 528 CA2				
Opérations à effectuer :						
						
Paramètres machine de base pour l'essai						
Précision du gaz : M21 EN439	Débit du gaz : 18 à 1 litre/min					
Intensité : 248 A ± 10%	Tension génératrice : 24,8 V ± 10%					
Type de courant polarité : DC+ Polar	Vitesse d'avance : 56,0 cm/min					
Temps de soudage arc à arc : 22,5 Sec.	Energie de soudage : 7,1 kJ/mm ±25%					
Marque de poste de soudage : Miller	Orbfrage fil : 8,0 mm					
N° de passe : 1	Tension programmée : 28 V					
RÉSULTATS DES CONTROLES ET ESSAIS (Voir PV - DMOS) :						
Contrôle visuel conforme : OUI	Convenable : OUI					
Contrôle par revêtement conforme : OUI						
Examen radiographique conforme : OUI						
Test de durabilité conforme ⁽¹⁾ : OUI						
METHODES		EXAMINATEUR	QUALITÉ			
(Nom / date / VSAO)	(Nom / date / VSAE)	(Nom / date / VSAE)				

(1) Test à réaliser dans le cas où le fil > 450 Millimètres² (R > 210 milliohm)

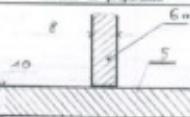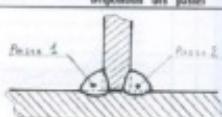Descriptif de mode opératoire de soudage du constructeur ou du fabricant (DMOS)							
Line : 00000 utilisée N° : 001 - 02	ExAMINATEUR OU ORGANISME D'INSPECTION						
PV-DMOS N° :	Intégral						
Constructeur ou fabricant :	MARTIN						
SIM de soudage :	141 8						
Précision de soudage :	P - FW						
Type de joint :	Weld						
Dimensions de soudage de base (mm) :	8 - 10						
Position de soudage de l'ensemble :	P. R.						
Schéma de préparation				Disposition des passes			
							
Paramètres de soudage :							
Passé N°	Précision	Débit et/ou rapport	Courant A	Tension V	Type de courant	Alimentation en fil	Energie de soudage
1	141	Ø 4	440	—	+		
2	141	Ø 4	440	—	+		
Mise d'apport, condition : FRISTAL 614, Ø 3,2 H 5 Autres informations : _____							
marque et type : Selingate B 56							
Rapport épaisseur en rétage : 2,5 à 2,50 par ex : chevauchage, largeur maximale/soudure : _____							
Gaz de protection/fil, enroulé : EN 10266							
Précision, température : _____							
Débit de gaz : mm/min :		Soudage fil/étain : _____					
Débit de gaz : mm/min :		Distance de soudure : _____					
Type d'électrode de soudage/étain : _____							
Détail de préparation ou du rapport enroulé : _____							
Angle de tranché : _____							
Température de préchauffage : _____							
Température entre passes : _____							
Transfert thermique après soudage au revêtement : 100%							
Temps, température, méthode : _____							
Vérification de montre en température et de refroidissement : _____							

DMOS à remplir pour exemple

Voici quelques DMOS (simplifiés) dans le cadre de votre formation. Vous pouvez les utiliser en cas de besoin pour renseigner les paramètres de soudage utilisés.

cf.

cf.

cf.

Pour aller plus loin

Complément : Cours sur le DMOS (M. MORIOT)


Voici un cours sur le DMOS

cf.

Qualification de soudage

Condition de réalisation

Le document Qualification d'un Mode Opératoire de Soudage est un certificat qui atteste des capacité d'un soudeur à réaliser une soudure suivant des paramètres bien définis : procédé de soudure, position, ...

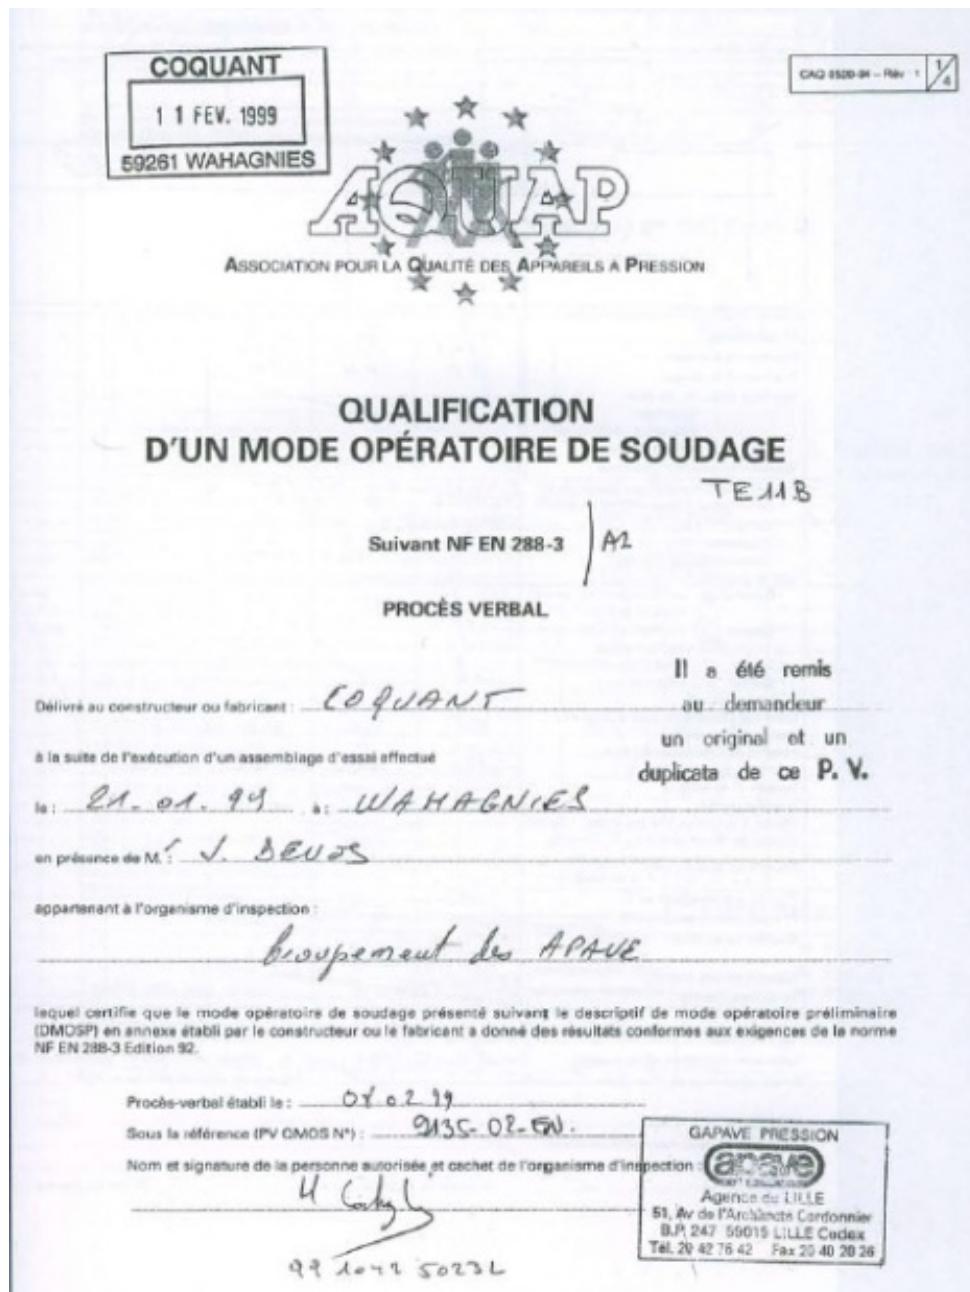

Domaine de validité

LE QMOS est fourni par un organisme de contrôle. Elle réalise de nombreux tests (micrographie, mécaniques, ...) afin de vérifier la bonne réalisation du cordon de soudure.

Durée de validité

Contrairement à une qualification de soudeur, dont le savoir faire doit être régulièrement vérifié, une qualification de mode opératoire de soudage n'a pas de validité dans le temps

Pour aller plus loin

+

Complément : Site internet

Consulter le document sur [le site internet suivant](#) :
ou le site <https://www.rocdacier.com/rediger-un-dmos/>

Rapport de soudage

Après l'opération de soudage

Dans le cadre d'un ensemble chaudronné ayant une fonction particulière (hors pression), un fabricant peut être amené à fournir un rapport de soudage et de contrôle. Celui ci sera réalisé après soudage.

LE contrôle peut être fait de différentes manières :

- par examen visuel,
- par ressage
- par d'autres procédés (magnétoscopie, radiographie)

Le contrôle permet de garantir une qualité supplémentaire et atteste de la bonne réalisation de la phase de soudage.

Voici un document d'un contrôle par ressage.

PROCES VERBAL D'EXAMEN PAR RESSAGE		CD:
Inspection report of liquid penetrant examination		PV: PT 55.55
PIECE DU ENSEMBLE: Ecouante TE 00		Page: 1/4
CLIENT: O.165	REF. CLIENT: 10000000000000000000000000000000	REF. PLAN:
PIECE DU ENSEMBLE: Ecouante TE 00	PIECE DU ENSEMBLE: Ecouante TE 00	
OBJET DU CONTROLE: Contrôle par soudage de la soudure	OBJET DU CONTROLE: Contrôle par soudage de la soudure	
RAISONS DE CONTROLE: Résultat de soudage	RAISONS DE CONTROLE: Résultat de soudage	
STADE DU CONTRÔLE: 100%	STADE DU CONTRÔLE: 100%	
CONDITIONS D'EXÉCUTION SUIVANT: NORME 2003		
Conditions d'exécution no		
-Etat de surface: Résultat de soudage <input checked="" type="checkbox"/> Résultat <input type="checkbox"/> Utilisé <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/>	Surface condition: Résultat de soudage <input checked="" type="checkbox"/> Résultat <input type="checkbox"/> Utilisé <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/>	
-Prépa. avant examen: Oui: <input checked="" type="checkbox"/> Non: <input type="checkbox"/>	Prep. before examination: Oui: <input checked="" type="checkbox"/> Non: <input type="checkbox"/>	
-Ressage: <input type="checkbox"/> Résultat: <input checked="" type="checkbox"/> Solvant sur halogénes <input checked="" type="checkbox"/> Résultat: <input type="checkbox"/>	Ressage: <input type="checkbox"/> Résultat: <input checked="" type="checkbox"/> Solvant sur halogénes <input checked="" type="checkbox"/> Résultat: <input type="checkbox"/>	
-Penetrant: Marque: SOFT-SEAL Type: CHECKER 200	Penetrant: Marque: SOFT-SEAL Type: CHECKER 200	
-Colleuse: <input checked="" type="checkbox"/> Pinceau: <input type="checkbox"/> Penetrant: <input checked="" type="checkbox"/> Solvant: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/>	Colleuse: <input checked="" type="checkbox"/> Pinceau: <input type="checkbox"/> Penetrant: <input checked="" type="checkbox"/> Solvant: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/>	
-Pulvérisation: <input checked="" type="checkbox"/> Pinceau: <input type="checkbox"/> Désinfection: <input type="checkbox"/> Température: <input type="checkbox"/> Temps: <input type="checkbox"/>	Pulvérisation: <input checked="" type="checkbox"/> Pinceau: <input type="checkbox"/> Désinfection: <input type="checkbox"/> Température: <input type="checkbox"/> Temps: <input type="checkbox"/>	
-Élimination de l'excédent liquide: Marque: <input type="checkbox"/> Solvant: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/> Conditions: <input checked="" type="checkbox"/>	Élimination de l'excédent liquide: Marque: <input type="checkbox"/> Solvant: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/> Conditions: <input checked="" type="checkbox"/>	
-Revêtement: Marque: SOFT-SEAL Type: LDO	Revêtement: Marque: SOFT-SEAL Type: LDO	
-Préparation: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/> En suspension dans un liquide volatil: <input checked="" type="checkbox"/>	Préparation: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/> En suspension dans un liquide volatil: <input checked="" type="checkbox"/>	
-Durée du ressage: Temps: 30 min	Durée du ressage: Temps: 30 min	
-Évacuation: Solvant naturel: <input checked="" type="checkbox"/> Artificiel: <input type="checkbox"/> De Wod: <input type="checkbox"/>	Évacuation: Solvant naturel: <input checked="" type="checkbox"/> Artificiel: <input type="checkbox"/> De Wod: <input type="checkbox"/>	
-Élimination des produits d'essai: Oui: <input checked="" type="checkbox"/> Non: <input type="checkbox"/>		
-INTERPRETATION SUIVANT: Résultat		
-RÉSULTATS: Résultat des spectres: Oui: <input checked="" type="checkbox"/> Non: <input type="checkbox"/> Résultat: <input type="checkbox"/>		
-RECEPTION PAR UN ORGANISME D'INSPECTION: Recetteur: <input type="checkbox"/> Autre: <input type="checkbox"/>		
INTERPRETE PAR: D. DOUBRIL	RECEPTION PAR UN ORGANISME D'INSPECTION	
DATE: 30.04.20	DATE: 30.04.20	
PIV: 1	PIV: 1	
Signé: 	Signé: 	

+

Complément : Pour aller plus loin....

Rendez vous dans le chapitre S54 : LE contrôle en soudage / S54-1 Moyens et essais de contrôle non destructifs et sur le site <https://www.claravision.com/controle-soudure/>

g. S33-9 Procédés de soudage par résistance



Le Soudage Électrique Résistance Par Point (SERP)

Le procédé **Soudage Électrique Résistance par Point SERP** est très utilisé dans le cadre de soudage de tôlerie fine. Il permet un assemblage rapide et efficace, sans déformation de la tôlerie.

Principe et matériel

Explications

Les pièces à souder sont superposées et sont serrées localement entre deux électrodes en alliage de **cuivre**. L'ensemble pièces / électrodes est traversé par un courant de soudage (de forte intensité et de basse tension) qui provoque une élévation de température et la fusion localisée des deux pièces dans la zone de positionnement des deux électrodes.

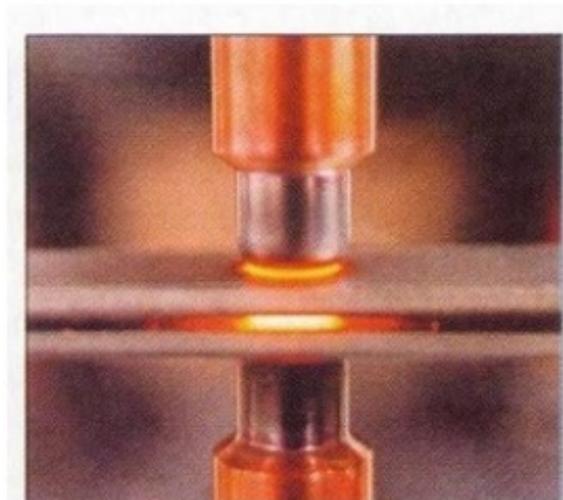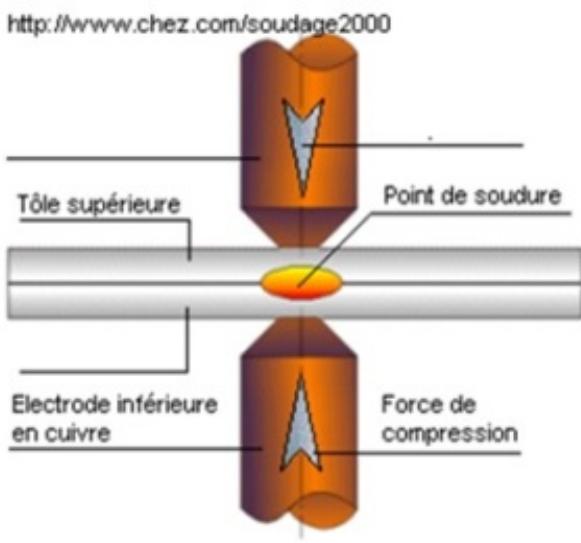

Soudage par point, à la molette.

Soudage par point

Le soudage par point permet le soudage localisé des matériaux. Pour limiter les coûts de fabrication, un écart entre deux points est calculé, ou défini. Un positionnement par l'opérateur ou une centrale de soudage robotisée permet le soudage des pièces.


Le soudage par point ne permet pas l'étanchéité de la pièce car une distance entre 2 points de soudage existe.

Photo d'une pièce soudée par Points :

Soudage à la molette

Le soudage à la molette permet une continuité de la soudure. En effet, il s'agit d'une multitude de petits points de soudage, réalisés dans un très petit intervalle.

Ce procédé est utilisé dans les pièces de fumisterie (conduits de cheminée). L'épaisseur de tôlerie est très fine.

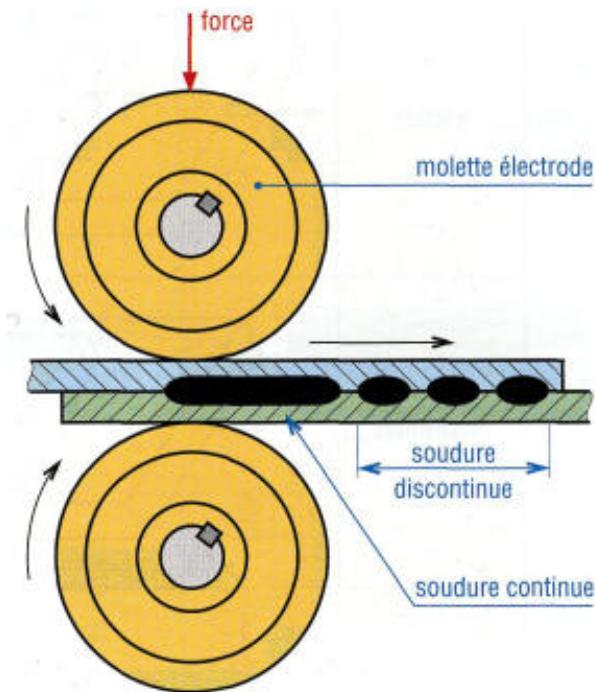

Contraintes constructives.

Machine de soudage

Toutes les machines sont faites sur le même principe, on a deux électrodes (une fixe, l'autre mobile) en alliage de cuivre, refroidies par un circuit d'eau.

Les machines peuvent être : Portatives ou fixe

Pince Portative



Machine fixe



Cycle de soudage - Les réglages

Différentes phases

Evidement, pour chacun des procédés, des paramètres à régler existent. Cela est propre à chaque machine, Les capacités de soudage étant différentes entre les machines.

Le cycle de soudage est le suivant :

- **Accostage** : Maintenir un bon contact entre les pièces à assembler.
- **Soudage** : Le courant passe pendant un temps déterminé.
- **Forgeage ou maintien** : Après soudage, les pièces sont maintenues pendant la solidification du point.
- **Temps de repos** : C'est l'intervalle de temps entre 2 cycles consécutifs.

Avantages et inconvénients du procédé

Les avantages

- Rapidité d'exécution
- Peu de déformations
- Absence de préparation des bords à souder
- Possibilité d'automatisation

Les inconvénients

- Assemblage uniquement par recouvrement
- Epaisseur soudée limitée à la puissance de la machine

Préparation des pièces

Précaution à prendre avant soudage

Pour obtenir un soudage correct, il faut que les pièces soient exemptes :

- de rouille
- de calamine
- de peinture

Les tôles abîmées doivent être décapées ou meulées.

La graisse et l'huile ne gène pas, mais la calamine lors du soudage provoque des étincelles.


Les revêtements électrolytiques (tôle électrozinguée) ne nuisent pas à la soudure.

Démarche de réglage du poste

Les réglages spécifiques pour chaque poste à souder

Avant de valider les réglages, voilà les précautions à prendre :

1. Faire un essai au préalable sur des chutes de tôles de même nature et de même épaisseurs.
2. Contrôler l'assemblage : **Un point doit se déboutonner et non se casser**
3. Modification si besoin des paramètres : **Temps de soudage et Intensité**

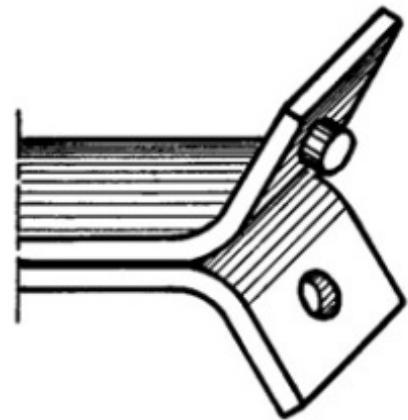

IV. S4. La réhabilitation sur chantier

La fabrication de pièce métallique se réalise souvent dans un atelier de chaudronnerie. Cependant, il est aussi possible que des interventions soient réalisées sur site. Des précautions sont à prendre, afin que le chantier se déroule dans de bonnes conditions.

Vous pouvez également consulter le site de prévention <https://www.preventionbtp.fr> qui vous fournira de nombreuses ressources sur la gestion de votre chantier

1. S41 - Identification de l'installation

COMPÉTENCES :

- C 10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier

NOTIONS :

- S41-1 - Identification de l'installation

Se préparer pour une intervention sur Site...

a. S41-1-1 - Contexte de l'intervention

CYCLE : BACPRO

COMPÉTENCES :

- C 10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier

NOTIONS :

- S41-1 - Identification de l'installation

AUTEURS :

- Christophe TOMCZAK
- Yan RODRIGUES

L'intervention sur Site comprends plusieurs facteurs afin qu'elle soit réalisée dans de bonnes conditions.

S41-1-1-a - Demande d'intervention

COMPÉTENCES :

- C 10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier

NOTIONS :

- S41-1 - Identification de l'installation

AUTEURS :

- Yan RODRIGUES

1. Demande d'intervention

Vous le connaissez peut-être sous le nom de rapport d'intervention, de fiche d'intervention, de compte rendu d'intervention, de bordereau d'intervention ou encore de bulletin d'intervention.

Vous réalisez des interventions d'installation, de maintenance, de dépannage, d'assistance, ou de SAV ? Dans le cadre d'une bonne gestion des activités de vos techniciens sur le terrain, l'utilité du bon d'intervention n'est plus à prouver. Il contribue à l'efficacité de vos équipes, à un gain de temps pour

vos suivi de production et administratif, mais aussi à une relation client se-reine et cadrée.

PERMIS D'INTERVENTION PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE (Art. R.237-7 et suivants du Code du Travail)

ENTREPRISE UTILISATRICE (donneur d'ordre)	
Nom du responsable : Fonction :	
ENTREPRISE EXTERIEURE (Intervenant)	
Nom du responsable : Fonction :	
DESCRIPTION DES TRAVAUX A EFFECTUER	
Nature : Lieu :	
Date à heure de début : Fin prévue le : à h	
DESCRIPTION DES MATERIELS UTILISÉS	
.....	
RISQUES POUVANT RÉSULTER DE L'INTERVENTION DES ACTIVITÉS DES 2 ENTREPRISES <small>(Art. R.237-7 et C. du Travail)</small>	
.....	
DATE	SIGNATURES
Bon pour autorisation de travaux : <small>(Le responsable de l'entreprise utilisatrice)</small>	Bon pour acceptation de la mission : <small>(Le responsable de l'entreprise intervenante)</small>

(1) Formulaire à remplir après inspection commune préalable des lieux et en addition éventuelle à un plan de prévention (art. R.237-8).
(2) Si l'un ou plusieurs de ces matériels ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité, joindre leur mode opératoire.

© Remarkable® CLAIRES M2D TÉYAN Code : TEL: 04 67 99 12 80 • Fax: 04 67 99 34 64 • Internet : www.remarkable.fr
© 2000 - Tous droits de reproduction réservés.
Agr. CTF 94/02

2. Qui utilise le bon d'intervention ?

Le bon d'intervention concerne de nombreux secteurs d'activité nécessitant l'intervention d'équipes mobiles de techniciens. En effet, il est utilisé par des sociétés de service réalisant des opérations de maintenance, de réparation ou d'installation dans des domaines tels que :

- la climatisation,
- la réfrigération,
- les télécoms,
- le paysagisme,
- la plomberie,
- l'électricité,
- la livraison de matériel pour le BTP,
- le *facility management* (la gestion du courrier, l'entretien des bâtiments, le contrôle de la sécurité ou encore le nettoyage)
- la maintenance informatique, etc.

L'utilisateur principal est sur le terrain et peut être technicien, chef d'équipe, auditeur, inspecteur ou encore chauffeur/livreur de matériel. Les autres utilisateurs sont les services administratif, comptable et RH de la société intervenante, en interne ou en sous-traitance, et les clients (ou donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage)

3. Quand se sert-on d'un bon d'intervention ?

Il y a 3 grandes étapes dans le cycle de vie du bon d'intervention :

a) → EN AMONT :

La personne chargée de la planification des interventions (le responsable de conduite d'activité) y reporte les informations du client et de la mission pour l'équipe intervenante. Doivent figurer sur le bon d'intervention :• le lieu : le site exact de l'intervention,• les coordonnées du client,• le mode d'accès : digicode, accès sous-sol, etc.,• la date et le lieu du rdv,• la description de l'intervention : mission, contraintes spécifiques,• le matériel : pièces détachées, etc.,• le type d'équipement ciblé sur le site,• les pièces jointes : plan du site, schémas,• l'historique client : interventions précédentes

dentés et résultats.

b) → PENDANT :

L'intervention : le bon d'intervention sert ensuite au technicien ou au chef d'équipe pour renseigner les travaux effectivement réalisés, le temps de travail, les anomalies, les pièces utilisées, les préconisations pour la suite. Le document est signé par le client qui valide ainsi l'intervention et ajoute éventuellement ses remarques. Il faut donc :

- indiquer les horaires effectifs de début et de fin,
- renseigner le statut de l'intervention : en cours, à poursuivre, abandon,
- prendre des photos illustrant les travaux réalisés,
- indiquer les pièces détachées effectivement utilisées, et celles qui ont manqué,
- recueillir la signature du client.

c) → APRÈS :

Une fois la transmission du bon d'intervention faite à la société prestataire, le service comptabilité établit la facture et les fiches de paie des intervenants. Les remarques des clients peuvent être reportées dans un logiciel CRM pour le suivi de la relation client, puis le rapport d'intervention est directement stocké dans le système informatique ou imprimé puis archivé dans un classeur.

4. Pourquoi utiliser un bon d'intervention ?

a) Pour l'équipe intervenante :

- avoir les détails de la mission (client, coordonnées, lieu, date),
- accéder aux informations des dernières opérations en cas d'interventions multiples,
- tenir un compte détaillé des heures travaillées,
- être encadrée, avoir un support qui fait le lien entre la société intervenante et le client,
- bénéficier d'une validation des travaux avec la signature du client.

b) Pour la société intervenante/le responsable de conduite d'activité :

- conserver un historique des interventions,
- communiquer le détail de l'intervention,
- se protéger en cas de litige avec le client,
- établir une facture,
- calculer le temps de travail des équipes,
- ajuster les devis et estimations des travaux suivants,
- affirmer son statut d'expert en faisant des préconisations d'entretien, d'utilisation,
- favoriser la relation de confiance avec le client,
- encourager ses équipes à avoir le souci du détail, à travailler en transparence et loyauté, de façon autonome mais avec supervision.

c) Pour le client :

- conserver un historique des interventions reçues,
- retrouver facilement les coordonnées de la société, pour la maintenance et le SAV,
- être en confiance sur le professionnalisme de la société intervenante,
- pouvoir ajouter des observations et un avis sur la qualité du travail,
- mieux comprendre la facturation.

5. Différents moyens d'établir un bon d'intervention et modes d'emploi

a) Les bons d'intervention « papier » :

Les bons d'intervention peuvent s'acheter en papeterie sous forme de carnet avec feuilles doubles ou triples auto-copiantes afin de laisser un exemplaire au client et d'en conserver un ou plusieurs pour la société prestataire. Des spécialistes en papeterie et signalétique peuvent fournir aux entreprises des carnets de bons d'intervention personnalisés avec leur logo. Ils se complètent de façon manuscrite.

Avantages :

c'est accessible pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec les outils informatiques et pour les toutes petites structures.

Inconvénients :

- des difficultés possibles à relire le technicien,
- la saisie complète de la facture à faire,
- le carnet doit passer de mains en mains pour être rempli au gré des interventions (risque de pertes et d'oubli),

- l'espace limité pour mettre des notes,
- l'archivage et la recherche d'anciens bons,
- le coût : comptez environ 20 euros pour 50 bons non personnalisés.



b) Les bons d'intervention dématérialisés

Le bon d'intervention est accessible via une application sur tablette, smartphone ou ordinateur. Le responsable de conduite d'activité, les intervenants, le client, les services administratif et comptable y ont tous accès, en amont, pendant et après l'intervention.

Avantages :

- l'outil est ultra collaboratif,
- il évite les pertes et les oubliés qu'occasionne le format papier ou Excel,
- les informations sont lisibles et complètes,
- certains champs sont pré remplis pour faciliter le travail de reporting du technicien,
- les droits d'accès permettent à chaque intervenant de ne remplir que les données qui le concernent,
- c'est accessible en tout lieu et à tout moment.

Inconvénients :

c'est payant. Mais les gains en temps, en productivité et en traçabilité compensent largement le coût d'un abonnement. Certaines solutions proposent des formules gratuites mais limitées en termes d'utilisateurs et de fonctionnalités.

+ Complément : Le cours au format PDF

Retrouver ici le cours au format PDF

cf. Demande d'intervention

S41-1-1-b - Maintenance préventive, corrective

La maintenance préventive permet de limiter la casse ou la panne de machine outils

La maintenance est planifiée selon un planning qui peut être :

- hebdomadaire,
- mensuelle
- annuelle
- ou planifiée suivant un certain nombre d'heure de fonctionnement.

La maintenance consiste :

- à une vérification de réglage machine (réglage de coupe, contrôle des cotes de butée par exemple)
- à un graissage (roulement, niveau d'huile)
- à un nettoyage (vidage des copeaux, débouchures sur une poinçonneuse)



Exemple : La maintenance, c'est bien connu sur une voiture...

Un exemple de maintenance, c'est l'utilisation de la voiture...

Régulièrement, vérification de la pression des pneumatiques

Tous les 10 000 km, une vidange...

Tous les 50 000 km, changement des pneumatiques...

La maintenance est planifiée, en fonction du temps ou, dans le cas d'une voiture, selon un nombre de kilomètres parcourus.

S41-1-1-c - Notions de sous traitance, de co-traitance, et de co-activité.

Travail simultané... ou non ...

Sur un chantier, plusieurs corps de métiers se côtoient.

Les **sous-traitants** réalisent des pièces ou des activités qui peuvent ne pas être identique au domaine de la chaudronnerie et surtour, qui sont indépendante de la tâche initiale.

Exemple :

Pour réparer un garde corps sur un bateau, une entreprise de chaudronnerie fait sous-traiter la fourniture et la pose d'un échaffaudage par une autre société.

Les **co-traitants** travaillent sur une même tâche sur le projet en mutualisant leurs moyens.

Exemple :

Dans une raffinerie, la quantité de travaux de tuyauterie étant à réaliser, deux entreprises travaillent conjointement sur la rénovation demandée par l'acheteur

Voir le lien sur [Service public](#)

Pour la **co-activité**, les entreprises travaillent en même temps sur un chantier, sans pour autant qu'il y ai un réel lien entre les activités.

Exemple :

Pour la réalisation d'un hangar industriel, une entreprise de tuyauterie installe les tuyaux de chauffage alors qu'une entreprise installe les espaces verts.

b. S41-1-2 - Conditions d'intervention

S41-1-2-a - Habilitations (au feu, électrique),

S41-1-2-b - Consignation de l'ouvrage (attestation),

S41-1-2-c - Consignes de sécurité

S41-1-2-d - Plan de circulation

c. S41-1-3 - Caractéristiques techniques d'une installation à réhabiliter

RÉSUMÉ :

Couleur, produit, danger .. ? tout est important avoir pour la meilleure analyse possible.

COMPÉTENCES :

- C 10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier

NOTIONS :

- S4 - La réhabilitation sur chantier

S41-1-3-a - Énergies

S41-1-3-b - Consignation

CYCLE : BACPRO

COMPÉTENCES :

- C 10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier

NOTIONS :

- S41-1 - Identification de l'installation

AUTEURS :

- Yan RODRIGUES
- Christophe TOMCZAK

Introduction

Chaque année, des milliers d'accidents surviennent lors de travaux de réparation, de maintenance de machines ou d'équipements industriels. La plupart d'entre eux sont causés par des sources d'énergie qui ne sont pas neutralisées. Cependant, en Europe, diverses réglementations existent, stipulant que l'équipement doit être coupé de toute source d'énergie et bloqué lors des travaux de réparation ou de maintenance.

Définition, Qu'est-ce que la consignation ?

Il s'agit d'une **procédure de sécurité planifiée** qui consiste à **neutraliser les sources** d'énergie pendant une opération de **maintenance ou de réparation** d'une machine. Ce processus est essentiel dans le plan de prévention contre les risques mis en place sur le lieu de travail. Les travailleurs peuvent alors effectuer en toute sécurité les réparations, sans que les machines ne se remettent en marche. En effet, les accidents découlent en majorité de la **confusion entre l'arrêt de la machine et sa mise hors tension** lors des travaux à réaliser sur des appareils industriels.

Cette procédure est exigée par la norme **NF EN 1037** sur la prévention de la mise en marche intempestive des machines et découle également de la **directive 2009/104/CE** concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation des équipements de travail.

1. La consignation et la déconsignation des fluides
2. La consignation et la déconsignation mécanique

3. Les systèmes de condamnation



Vous trouverez un panel de plusieurs type d'appareils de consignations ici : [lien](#)

+ *Complément : Le cours*

cf.

S41-1-3-c - Fluides (liquide, gaz, vapeur)

Chaque fluides a sa couleur !

Afin de pouvoir différencier correctement les différents réseaux, des étiquettes de couleur sont collées sur les lignes de tuyauterie.

On peut y voir :

- une flèche
- une couleur
- une indication en toute lettre du produit véhiculé

Cet étiquetage a pour but d'avertir les employés

- d'un danger (explosions, brûlure cutanée)
- d'une asphyxie par gaz
- d'une inondation en cas de défaillance du réseau

Vous trouverez ci-dessous une brochure de l'INRS

cf. Codage Couleur des lignes de tuyauterie

+ *Complément : Site de l'INRS*

Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'INRS pour plus d'informations

d. S41-1-4 - Fiches

Différentes fiches existent pour mener à bien une opération de réhabilitation sur site ou dans un atelier. Elle permettent d'avoir toutes les informations en cas de problème (contact avec la peau, risque de feu) Certaines fiches sont obligatoires, comme la réception d'un échafaudage. Elles mettent en jeu la responsabilité de la société intervenante.

S41-1-4-a - Fiches de sécurité

Une maintenance, des connaissances.

Lors d'une intervention, l'entreprise qui réalise les travaux doivent avoir toutes les informations pour préparer l'intervention dans les meilleures conditions.

Pour cela, il est nécessaire d'avoir connaissance des produits utilisés. Ils peuvent être :

- soit utilisés lors de l'opération de maintenance (gaz de soudage, liquide de nettoyage, ..)
 - soit présents sur l'installation de l'entreprise (produit dans les lignes de tuyauterie, dans les citernes ou réservoir)
- La fiche de sécurité permet d'avoir connaissances des caractéristiques du produit en cas de contact avec la peau par exemple, ou en cas de danger d'inflammabilité.

Ci-dessous, un exemple concernant une huile de coupe utilisé dans un atelier de chaudronnerie / mécanique.

La fiche de sécurité donne les indications à connaître en cas de contact avec la peau, les yeux. Nous pouvons y trouver la composition exacte du produit et les pictogrammes réglementaires.

cf.



 Rechercher une fiche de sécurité d'un gaz de soudage que vous utilisez à l'atelier.

S41-1-4-b - Fiche de prise de poste

La fiche de prise de poste décrit les opérations que devra réaliser l'opérateur.

Elle indique également les EPI à porter lors des opérations de fabrication, mais également, donne les consignes à suivre en cas de problème.

S41-1-4-c - Fiche de réception des échafaudages

Pour pouvoir utiliser un échafaudage, la pose doit être validée par un organisme de contrôle (DEKRA, APAVE). La fiche une fois obtenue, indique la responsabilité de l'entreprise utilisatrice.

RAPPORT DE VÉRIFICATION AVANT MISE EN SERVICE DE L'ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Cette vérification relève de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Elle doit être effectuée lors de la première utilisation d'un échafaudage, après tout démontage-renouvelage, en cas de modification de sa configuration, après tout accident ou incident, en cas d'invalidation des certificats métallurgiques ou suite à une interruption d'utilisation d'au moins un mois. (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages)

Cachet de l'entreprise

Référence de l'affaire _____ Durée estimée du chantier _____
Adresse du chantier _____ Nom du vérificateur _____
Société/entreprise _____

Examen d'adéquation

Nature des travaux _____

Hauteur de plancher H: _____ m

Dimensions L x l: _____

Nombre de planchers de travail: _____

Charge d'exploitation: 150kg/m² 280kg/m²

Gravité de l'échafaudage: 2 3

Charge concentrée: 150 kg

Efforts horizontaux de stabilité: 30 kg 50-80 kg L=4,5m

Résistance du sol suffisante: oui non

Dévers du sol acceptable: oui non

Zone d'évolution suffisante: oui non

Distance suffisante aux réseaux (électricité-chimique): oui non

Si une ou plusieurs réponses négatives, l'échafaudage n'est pas approprié aux travaux à réaliser.

Existence d'un système d'alerte sonore
 Marque NF - Équipements de chantier
 NF EN 1804
 NF P 99-520 (posture < à 2,50 m)

L'échafaudage est approprié aux travaux à réaliser: oui non

Examen de l'état de conservation

Point de contrôle de la structure	Condition	Condition à ignorer	Fait par	Date
Des fissures importantes avec décollement des plaques	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
Imperméabilisation d'une couche	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
Électrification des verrous de blocage des chevilles, des longueurs, des diagonales, etc.	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			

OPR-ITE www.preventionite.fr 1/2
03 Juin 2018

cf.

2. S42 - Les méthodes d'intervention

CYCLE : BACPRO

NOTIONS :

- S42 - Les méthodes d'intervention

AUTEURS :

- Mis en page - Co-auteur : Christophe TOMCZAK
- Yvan ZLATKOVIC

Une intervention sur site ne s'improvise pas. Après s'être assuré que tous les documents soient remplis (voir chapitre S41-1), il est maintenant nécessaire de préparer ses outils et accessoire pour l'identification du chantier. Retrouver ci après tout le nécessaire pour une bonne intervention.

a. S42-1 Les moyens spécifiques

Signalisation, protection, individuelle ou collective, tout est à prévoir....

+ Complément :

Ci joint le document PDF prof : [S42-1 - les moyens spécifiques PROF.pdf](#) [p.]

Ci joint le document PDF élève : [S42-1 - les moyens spécifiques ELEVE.pdf](#) [p.]

Moyens de protection collectifs et de balisage de la zone d'intervention

1) Balisage et protection collective

Dénomination	Photo	Fonction	Jetable / réutilisable
Rubalise		Sert à délimiter la zone de travail	Jetable
Panneau d'interdiction d'accès		Sert à informer de manière formelle l'interdiction d'accès à la zone balisée	Réutilisable (si support PVC)
Kit de délimitation		Sert à délimiter physiquement une zone de travail	Réutilisable (matière plastique)
Tente de soudure		Sert à protéger le personnel sur place des rayons UV des soudures	Réutilisable (dur)
Bâche ignifugée		Sert à protéger des espaces ouverts (caillebotis) des projections incandescentes (soudage, meulage) et isole de tout travail par point chaud	Réutilisable

Dénomination	Photo	Fonction	Jetable / réutilisable
Aspirateur mobile de fumées		Sert à aspirer les fumées (soudage, meulage) lors de travaux en espace clos	Réutilisable
Extincteur mobile sur roues		Sert à éteindre un départ d'incendie	Usage unique

2 - Les E.P.I. (équipements de protection individuels)

			
Vêtement de travail	Casque	Chaussures de sécurité	Gants
			
Protection oculaires	Protection auditive	Gilet	Harnais (travail en hauteur)


Moyens d'accès et de manutention.

Le balisage permet :

- d'avertir et de tenir éloigné les utilisateurs à proximité d'une zone de travail,
- de délimiter une zone de travail pour l'opérateur

Des cônes plastiques peuvent être utilisés à cet effet, avec un ruban blanc et rouge appelé « Rubalise ». Une pancarte d'avertissement pourra compléter ce dispositif.

Les protections collectives (rideau occultant, aspiration de fumées,) sont obligatoires pour la santé de tous.

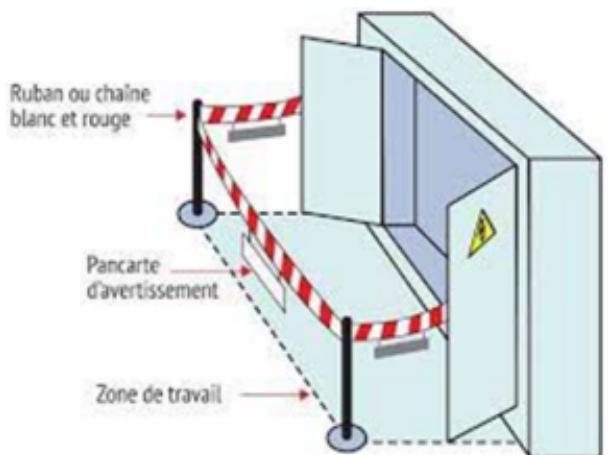



Complément : La zone ATEX (ATmosphère EXplosive)

Définition : « **ATEX** » est l'abréviation de l'expression « **ATmosphère EXplosive** ».

Une zone ATEX est un environnement dans lequel le risque d'explosion est élevé en raison de la présence de combustibles, visibles ou non à l'œil nu.

Exemples :

Lieu	Origine du danger	Risque	Consignes
Station-service	Essence	Incendie / inflammation	Interdit de fumer, téléphone portable, lâcher le pistolet
Pipeline alimentation carburants	Kérozène, essence	Incendie / inflammation	Utilisation outillage spécifique



Moyens de fabrication spécifiques.

En intervention, vous serez souvent amenés à prendre les machines outils dont vous aurez besoin. Prévoyez le nécessaire pour éviter d'être coincés.

Dénomination	Photo	Fonction	Pertinence
Etabli de chantier		<p>Etabli pliable permettant un support pour plusieurs activités (meulage, tuyauterie, soudage, etc.)</p> <p>Doit être équipé d'un étau polyvalent et/ou d'un étau de tuyautier</p>	Incontournable (à avoir absolument dans le camion de chantier)

Outilage électroportatif		Permet des travaux sur un lieu sans électricité ou bien où l'électricité est difficile d'accès, permet de s'affranchir des rallonges (dangereuses)	Incontournable (à avoir absolument dans le camion de chantier et à minima une meuleuse d'angle avec disques)
--------------------------	---	--	--

Moyens de manutention spécifiques.

Pour travailler en toute sécurité, pas d'imprudence. Les outils sont là pour ça.

Dénomination	Photo	Fonction	Pertinence
Palan		Sert à lever des charges lourdes (nécessite un point de fixation type poutre)	Incontournable (à avoir absolument dans le camion de chantier)
Grue d'atelier		Sert au port et au transport de charges lourdes	En fonction de la nécessité et de la possibilité (sol droit, utilisation justifiée)

Critères de choix des outils spécifiques (milieu explosif, risque chimique).

Dans les zones de travail spécifiques, vous aurez besoin d'outils spécifiques, voici par exemple quelques outils pour une zone ATEX

Dénomination	Photo	Fonction	Pertinence
Outilage cuivre beryllium (antidéflagrant)		Outilage manuel avec un alliage de cuivre-béryllium évitant l'apparition d'étincelles donc antidéflagrant (évite toute possibilité d'explosion)	Obligatoire sur zone ATEX
Téléphone portable ATEX		Téléphone portable à faible rayonnement électromagnétique	Obligatoire sur zone ATEX

Et maintenant, vous êtes prêt ou presque !

[cf.]

 N'oubliez pas de réaliser une liste des outils que vous aurez besoin pour votre intervention.

3. S43 - Les techniques de mise en œuvre sur site

ARIA

Les accidents, sont susceptibles d'intervenir à chaque instants.

Pour les éviter, des précautions sont à prendre : suivre les données du fournisseur, les règles de manutentions...

Le site de l'[ARIA](#) détaille de nombreux accidents survenus sur des sites industriels.

A regarder.

a. S43 - 1 L'intervention

RÉSUMÉ : Conduite à tenir pour l'intervention sur des lignes de tuyauterie ou installation de Chaudronnerie.	CYCLE : BACPRO	COMPÉTENCES : <ul style="list-style-type: none"> • C 10 - Réhabiliter tout ou partie d'un ensemble chaudronné sur chantier NOTIONS : <ul style="list-style-type: none"> • S43 - Les techniques de mise en œuvre sur site 	AUTEURS : <ul style="list-style-type: none"> • Christophe TOMCZAK • Réalisation du fichier pdf • Lycée Jean MACE : Yan RODRIGUES
--	-----------------------	--	--

L'intervention

I. Introduction : Consignation / Déconsignation

Chaque année, des milliers d'accidents surviennent lors de travaux de réparation, de maintenance de machines ou d'équipements industriels. La plupart d'entre eux sont causés par des sources d'énergie qui ne sont pas neutralisées. Cependant, en Europe, diverses réglementations existent, stipulant que l'équipement doit être coupé de toute source d'énergie et bloqué lors des travaux de réparation ou de maintenance.

II. Les exigences réglementaires

Il existe dans le code du travail deux types de textes qui vont rendre indirectement la consignation / déconsignation obligatoire.

- techniques
- organisationnelles

III. Définition

La consignation (Condamnation/Identification) est une procédure de sécurité planifiée qui interrompt lors de manipulation de machine la source d'énergie. Cette procédure protège les personnes de tout risque lié au fonctionnement de ces équipements ou aux contacts électriques

La consignation des fluides et mécanique se réalise en plusieurs étapes :

1. La consignation et la déconsignation des fluides
2. La consignation et la déconsignation mécanique
3. Les systèmes de condamnation

a) Les étapes de la consignation des fluides :

Étape 1 : La séparation

Après avoir été identifié, l'équipement de travail doit être séparé de tout fluide ou solide, y compris les circuits de sécurité. Lors d'une consignation des fluides, il est impératif que l'énergie initiant le mouvement (pompe, compresseur, ventilateur...) soit arrêtée. C'est pourquoi dans la plupart des cas, une consignation des fluides nécessite une consignation électrique et/ou une consignation mécanique.

Étape 2 : La dissipation ou purge

Il s'agit d'évacuer entièrement le fluide restant dans l'équipement de travail. Cette étape passe par une vidange et un nettoyage.



Attention ! Lors de l'élimination d'une atmosphère dangereuse (asphyxiante, ou contenant des gaz in-

flammables...) une procédure spécifique est à établir en se basant sur une analyse des risques. Cette procédure comprend :

- La ventilation,
- La mesure du taux d'oxygène ou la quantité de vapeur inflammable,
- Le contrôle d'accès.

Les poussières combustibles doivent être aspirées à l'aide d'un équipement adapté afin d'éviter toute explosion, du fait de leur mise en suspension.

Étape 3 : La condamnation

Il s'agit de condamner en position de fermeture les organes de séparation et en position d'ouverture les organes de purge. Il est conseillé de munir vos installations de dispositifs de séparations équipés de moyens de condamnations intégrés (vannes ou purges cadenassables...). Pour les équipements non équipés de ces moyens intégrés, des mesures compensatrices telles que des chaînes ou encore des équerres soudées doivent être mises en place.

Étape 4 : La vérification

Dans cette dernière étape, il faudra effectuer une vérification d'absence de risque résiduel.

Attention ! L'absence d'écoulement n'est qu'une indication car un produit peut être figeant, colmatant, cristallisant, visqueux. C'est pourquoi l'efficacité de la purge devra être contrôlée....

+ Complément : Fichier PDF

Pour aller plus loin, retrouver le document élève qui complète ce qui a été dit.
cf.

Méthodes de vérification avant intervention

Avant d'intervenir ...

Avant toute intervention, vous devrez vous assurer de la mise à l'arrêt de l'installation et que celle ci ait bien été prévue au planning d'intervention. Un verrouillage devra avoir été effectué.

Une fois l'arrêt de la ligne, vous allez devoir :

- vidanger les canalisations, et vérifier que les lignes de tuyauterie soient HORS pression résiduelle. Attention aux colmatages !
- Arrêter les énergies : condamner la mise sous tension des organes électriques : moteurs, pompe, capteur...
- vérifier la températures des éléments si nécessaires.

Phases de démontage, relevé de cotes, obturation, adaptation, remontage.

Soyez méticuleux dans votre intervention, procédez par ordre :

- **démontage** de la ligne de tuyauterie ou de l'ensemble
- **relevé de cotes** avec les outils nécessaires (rapporteur, règle, ...)
- **obturation** des piquages ou des lignes démontées. Prévoir des tampons ou bouchons adéquats
- **adaptation** à réaliser
- **remonter** en prenant en compte le sens des composants.

Finition des ouvrages (protection, calorifugeage).

Protection

Pour tous les ensembles chaudronnés ou de tuyauterie, il sera mis en évidence le besoin de protection de l'ensemble : une peinture est nécessaire en fonction de l'environnement (air sec dans un local par exemple ou air marin, près du bord de mer). La qualité de peinture est à prendre en compte (primaire d'accrochage, épaisseur de peinture) Il est également possible d'appliquer une galvanisation (à froid) sur les pièces réalisée.

+ Complément : Les épaisseurs de peintures, la galvanisation

Ci joint un document à consulter pour avoir connaissances des différents environnements et des protections nécessaires

<https://www.zinq.fr/wp-content/uploads/pdf/guide-ts-livre-unitec.pdf>

On pourra même utiliser une jauge d'épaisseur pour vérifier l'épaisseur présente sur l'ensemble chaudronné.

Le calorifugeage

Le calorifugeage permet une protection supplémentaire pour le tuyau ou l'ensemble chaudronné.

De part son matériau ou son épaisseur, le calorifugeage permet un ralentissement de l'échange thermique entre l'intérieur du tuyaux (ou de l'ensemble chaudronné) avec l'extérieur de celui ci.

Par exemple, dans la photo ci dessous, on peut voir une couche de laine de roche qui isole le tuyaux à l'intérieur. La laine de roche est le plus souvent recouverte par un habillage en acier.



V. S5. Qualité et contrôle

1. S54 - Le contrôle en soudage

- a. S54-1 Moyens et essais de contrôle non destructifs
- b. S54-2 Moyens et essais de contrôle destructifs

VI. S6. La santé, la sécurité au travail et la protection de l'environnement

La sécurité dans l'atelier

Avant toute activité de production, prendre connaissance de la présentation des risques dans l'atelier
Consulter ce document avant de commencer à travailler.

[Travail en sécurité.pptx](#)^[p.]

Vous pouvez aussi consulter le fichier en Pdf :
cf.

1. S61 - La prévention des risques, la santé et la sécurité

a. S61-3 Les risques liés aux activités

Equipements ...

N'oubliez pas les Équipements de Protection Individuels et collectifs, ils sont là pour protéger les employés individuellement et collectivement !

Équipement de Protection Collective

Rideau de protection : il permet de protéger les salariés de l'entreprises contre le rayonnement ultraviolet lors des opérations de soudage. Également, le rideaux permettent de protéger les utilisateurs et le matériel des projections de métal en fusion lors d'opération d'ébarbage.

Aspiration : L'aspiration des fumées de soudage est obligatoire. Pour limiter le risque d'inhalation, il est possible d'installer une aspiration de fumées.

Centralisée ou portative, il ne faut pas oublier de la mettre en route lors des opérations de soudage.

Équipement de Protection individuelle

Indispensable lors des opérations de fabrication ...

Le masque de soudage

La masque de protection individuelle

Le casque anti bruit

Bouchon d'oreilles

Les gants

Attention pour les Gants :

Evitez les gants trop amples, qui sont dangereux lors des opérations sur machines tournantes (perceuse, tank abrasif)

Les gants en cuir sont préconisés dans de nombreuses applications, notamment lors du soudage où les gants en caoutchouc ou synthétique recouvert d'élastomère sont totalement proscrit.

2. S62 - Démarche de prévention des principaux risques

a. S62-1 Analyse des risques

- Identification des dangers, signalisation, l'estimation et l'évaluation des risques.
- Recherche des mesures de prévention.

Identification des dangers

+ Complément : Rendez vous sur le site de l'INRS

Le site de l'INRS est très complet et permet d'approfondir la question de la signalisation et de la sécurité.

Vous avez accès à deux documents :

- [Signalisation de santé et de sécurité](#)
- [La signalisation de santé et de sécurité au travail](#)

Les dangers présents dans l'atelier sont nombreux.

Ils peuvent être annoncés lorsque :

- Des fonctionnements de machine outils (presse plieuse, rouleuse, perceuse) sont en cours
- Des centrales de découpe (plasma, jet d'eau, laser) fonctionnent
- Des réactions chimique ou traitement soudain (traitement thermique) sont réalisés
- Des opérations spécifiques (analyse radiographique) sont faites.

Pour toutes ces opérations, une signalisation est utilisée.

Signalisation

La signalisation dans un atelier

Pour travailler en sécurité, les pictogrammes informent les employés des dangers potentiels (port du casques, protection individuelles ou collective, zone restreinte...)

En complément des pictogrammes, la signalisation dans l'atelier doit avoir une place importante. On distinguera plusieurs types de signalisation :

- Les pictogrammes (ils informent l'utilisateur ou les visiteurs de dangers ou d'obligation)
- La signalétique au sol ou sur machine : ruban de couleurs, peinture
- Le signal lumineux (témoin de fonctionnement, avertisseur)
- Le balisage sur chantier (quelques fois temporaire)
- L'avertisseur sonore

+ Complément : A retenir :

Extrait de la brochure INRS :

Les couleurs utilisées doivent respecter la signification et les indications prévues par l'arrêté du 13 novembre 1993 modifié, à savoir :

- **rouge** : signal d'interdiction, danger-alarme ou matériel et équipement de lutte contre l'incendie ;

- **jaune ou jaune-orangé** : signal d'avertissement ;

- **bleu** : signal d'obligation ;

- **vert** : signal de sauvetage ou de secours, retour à une situation normale de sécurité.

 Travail à faire :

A partir des éléments que vous connaissez, déterminer une zone de travail à l'aide de ruban autocollant jaune / noir.

Vous tracerez la zone au sol dans l'atelier, il faudra également nettoyer la zone où sera collé le ruban,

La sécurité avant tout.

RÉSUMÉ :

ACTIVITÉ À RÉALISER EN DÉBUT DE FORMATION.

Vous pouvez consulter ce fichier pour vous guider :

[TEC1 Sécurité.pptx](#)[p.]

Pages 1 à 4

cf.

Page 5 et 6

cf.

Page 7 et vignette

cf. cf.

L'estimation et l'évaluation des risques

Danger repéré, risque évité !

Tout danger, s'il ne peut être évités, est précurseur d'un risque.

Les dangers existent mais ils doivent impérativement être repérés, signalés, évalués et s'ils ne peuvent pas être totalement supprimés, ils doivent obligatoirement être minimisé.

C'est-à-dire que pour l'évaluation d'un risque, on en établi la gravité et l'occurrence.



Exemple : L'analyse du risque : Carter d'une cisaille

Par exemple, dans une entreprise fictive, le carter de la cisaille a été retiré car il incommode les salariés de l'entreprise lors des opérations de découpe. Cela leur permet de gagner du temps lors de la découpe de pièce, quitte à mettre en danger la sécurité de l'employeur.

Il faut mesurer la probabilité d'utilisation de la machine : très fréquent (plusieurs fois par jour), à rare (une fois par mois)

Ensuite, il faut déterminer la gravité d'un accident : simple coupure occasionnant un pansement, jusqu'à une amputation de membre (doigt, main).

Quelque soit le résultat, il faut trouver une solution pour minimiser le risque, par exemple, remettre le carter ou changer la machine outils.

Recherche des mesures préventives

Pour prévenir les risques professionnels dans l'entreprise, il faut que l'ensemble des acteurs concernés s'organisent pour travailler ensemble. Une démarche de prévention doit donc être organisée et suivie, avec une hiérarchisation et une planification dans le temps des actions à conduire, et avec une évaluation régulière de l'efficacité de ces actions. Une promotion des actions de prévention est également à prévoir.

Lien internet : <https://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html>

Lien internet : <https://www.preventionbtp.fr/>

b. S62-2 Analyse des accidents

Site National

Site internet à consulter pour approfondir votre curiosité :

<https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/>

Ce site répertorie tous les accidents technologique et propose pour plusieurs cas, des propositions d'améliorations

c. S62-3 Amélioration de la santé et de la sécurité au travail

Pour améliorer la santé et la sécurité au travail, le site de l'INRS est à consulter, tout comme le site de la CARSAT. Il y n'y a pas de site national, mais chaque régions possède son site.

Vous trouverez des informations sur le site suivant.

<https://www.carsat-sudest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-pros.html>

La Carsat joue un rôle crucial dans la prévention des risques professionnels en France. Elle s'engage à assurer la santé et la sécurité des salariés en développant des actions concrètes et en coordonnant les efforts de prévention sur le territoire régional. Les employeurs sont tenus de mettre en place des mesures de prévention adaptées à leur secteur d'activité, et la formation à la prévention des risques professionnels est une obligation légale. La Carsat propose éga-

lement des aides financières et des conseils pour aider les entreprises à améliorer les conditions de travail et à réduire les risques professionnels.

<https://youtu.be/y0SnXJxoWYg?si=WGCoTDPJdB7ZdCdk>

d. S62-5 Conduite à tenir en cas d'accident (SST).

L'INRS, un site de référence.

Être Sauveteur Secouriste au Travail peut-être un point en plus. Il permet de réagir en cas d'accident sur le lieu de travail.

<https://www.inrs.fr/demarche/organisation-secours/accident-malaise.html>

Des formations sont possibles et permettent de sauver des vies. Ne les sous-estimez pas

Par exemple, le cas où « la victime ne répond pas mais elle respire ». La PLS position latérale de sécurité :

<https://youtu.be/kG0tUcWyjxA?si=tBSyNm1AA8EqctrF>

e. Vidéos réalisées par les élèves

ORGANISATION :

Pendant la PFMP de 1ère, les élèves sont sensibilisés aux risques en entreprises. Pendant cette période, ils reviennent au lycée pour assister à 2 journées de formation sur les risques en entreprise.

Voir l'activité VSA

COMPÉTENCES :

- C 11 - Respecter les procédures relatives à la sécurité et au respect de l'environnement

NOTIONS :

- S6 - La santé, la sécurité au travail et la protection de l'environnement

Travaux des élèves

Voici le travail réalisé par les élèves de la 1 TCI qui ont participé au projet VSA.

Ce travail est le fruit de 2 journées de présence au lycée pendant laquelle une équipe de 5 professeurs ont dirigé la formation.

Protection collective

Le Groupe d'élèves a travaillé sur la Protection Collective dans les ateliers.

Vous pouvez télécharger la vidéo de meilleure qualité ici : [Trame VSA - Protection Collective.mp4](#) [p.]
[cf.]

Protection individuelle

Le Groupe d'élèves a travaillé sur la Protection Individuelle dans les ateliers.

Vous pouvez télécharger la vidéo de meilleure qualité ici : [Trame VSA - Groupe Arc.mp4](#) [p.]
[cf.]

ANNEXES

Contrôle : Range feuille

DURÉE : 30 mn

RÉSUMÉ :

A travers l'étude d'une pièce de tôlerie, vous allez compléter la gamme de fabrication en vue de programmer sur Presse Plieuse

 **MATÉRIELS DE L'ÉLÈVE**

Calculatrice, matériel scolaire, Abaque des Delta L, Plan de la pièce, gamme pré-complétée, bibliothèque des poinçons et matrice (AMADA)

COMPÉTENCES :

- C 5 4 - Établir les documents opératoires

NOTIONS :

- S32-1 - Techniques de déformation plastique
- S13-1 - Les documents

0. Les machines Outils dans l'atelier de Chaudronnerie Industrielle

COMPÉTENCES :

- C2 : Préparer la fabrication de tout ou partie d'un ouvrage ou d'un élément
- C 5 - Préparer la fabrication de tout ou partie d'un ensemble chaudronné

NOTIONS :

- S3. Les procédés
- S3 - Les procédés

Fonctionnement de la Centrale de découpage laser MAZAK

COMPÉTENCES :

- C3.3 - Régler les moyens de production
- C 6 1 - Organiser et installer les postes de travail.
- C 6 2 - Monter les outils et introduire les paramètres nécessaires aux réglages et au fonctionnement

NOTIONS :

- S31-1. Le principe des procédés de découpe et incidences sur la matière
- S31-1 - Le principe des procédés de découpe et incidences sur la matière

AUTEURS :

- Christophe TOMCZAK

Optitome V2

AUTEURS :

- Christophe TOMCZAK
- Contributeur / M. Brice CARRE - Professeur de Chaudronnerie Industrielle (académie de Normandie) :

LICENCES :

Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions

Les informations principales ont été fournies par M. Brice CARRE, Professeur de Chaudronnerie Industrielle (académie de Normandie)

Calculs des cotes machines pour le porte manteaux

DURÉE : 30 minutes

RÉSUMÉ :

A travers l'étude d'une pièce de tôlerie, vous allez compléter la gamme de fabrication en vue de programmer sur Presse Pliuse

[Plan du Porte Manteaux](#)^[p]

[\[p\] Gamme de Fabrication du Porte Manteaux](#)^[p]

 **MATÉRIELS DE L'ÉLÈVE**

Calculatrice, matériel scolaire, Abaque des Delta L, Plan de la pièce

COMPÉTENCES :

- C 6 - Configurer et régler les postes de travail
- C 5 4 - Établir les documents opératoires

NOTIONS :

- S32-1 - Techniques de déformation plastique